



■ 天吊金具P-08TK (システム部材)
取付要領図 (4点吊り)

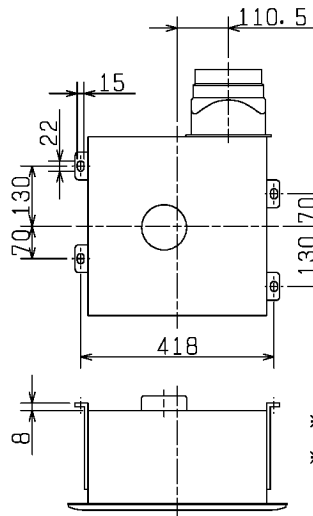

■ 結線図

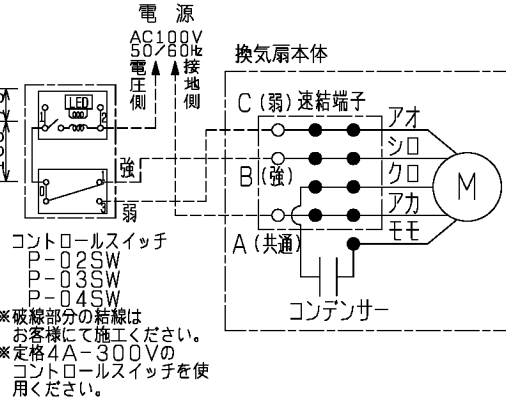


※台所用としてご使用の場合、グリスフィルタ－
P-23GFZ-M (システム部材) を併用ください。

品番	品名	材質	色調 (マンセル・近)
01	本体	鋼板	N-6
02	グリル	鋼板	0.8GY9.0/0.5
03	シャッター	耐蝕アルミニウム板	
04	電動機		
05	羽根	鋼板	
06	パイプ接続棒	鋼板	
07	端子盤	(速結端子)	

正面騒音は、室外側ダクト内音が
測定室に入らないようにし、グリル
正面 (下方) より1m離れた地点
でのAレンジによる値です。

P-Q・騒音特性

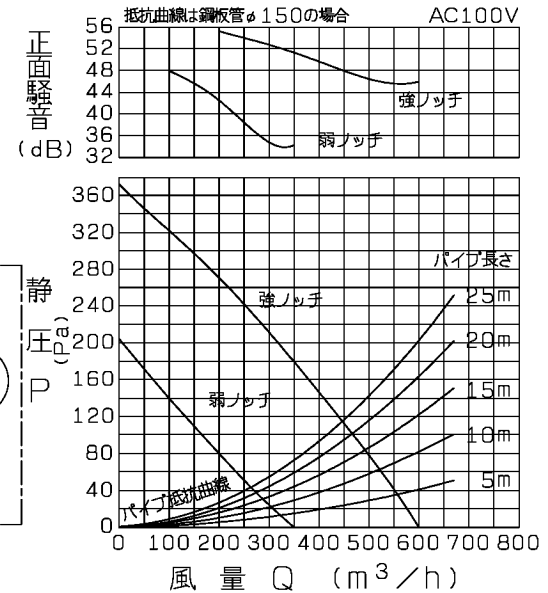

■ 特性表





定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	60	強	0.880	88.0	600	42.5	10.0
		弱	0.600	54.0	350	31.0	
電動機形式	コンデンサ-永久分相形单相誘導電動機 4極			シャッター形式	風圧式	羽根径	23 cm
耐電圧	AC 1000V 1分間		絶縁抵抗		10MΩ以上 (500Vメガー)		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

- ・グリル開口面積 532cm²
- ・天井埋込穴寸法 □395 (野縁高さ45以下、天井材含む)
- ※電源コードにヨリ線を使用する際は、棒状圧着端子をご使用ください。
- ※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	VD-23Z ₈ ダクト用換気扇 低騒音オール金属タイプ
	08.08.29		
三菱電機株式会社 中津川製作所			整理番号 NB308084
			1/2

設計・施工に関するご注意

- この製品は、台所・居間・事務所・店舗の天井に取付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
(浴室・トイレ・洗面所では使用できません。
腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因となります。)
 - この製品を台所用として施工するにあたっては、火災予防条例をはじめ法規制があります。詳しくは当社換気送風機総合カタログをご参照ください。
 - ダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
 - 台所用としてご使用の場合、グラスフィルター(システム部材)を併用ください。
 - 台所用としてご使用の場合、防火ダンパーは温度ヒューズ120℃溶断品をご使用ください。
 - 施工及び電気工事は安全上必ず同梱の取付工事説明書に従ってください。
 - 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
・極端な曲げ ・多数の曲げ ・吐出口のすぐそばでの曲げ ・しぼり
- 



- 排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
 - 当社製以外の電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマー等)やホテルスイッチをご使用の場合は、組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめ確認ください。
 - 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を取付けてください。
 - 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。常時外風が強い場所に取付ける場合はシステム部材の中間取付形電動シャッターとの併用をおすすめします。

- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 強弱運転タイプは、電気結線を間違えますとモーターが故障します。誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用(部品交換代含む)はお客様負担となりますので結線図を十分確認の上、結線してください。
- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

設置場所に関するご注意

- 排気口が外風の影響を受ける場所(高層住宅等)には取付けしないでください。風量が低下し、換気量が不足するおそれがあります。
- 高温(40℃以上)になる場所には取付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 有機溶剤のかかる場所や浴室など湿気の多い場所には取付けしないでください。早期故障(グリル等部品の破損、モーターの故障等)や火災、漏電(感電)、腐食(落下)の原因となります。
- 可燃性ガスのある場所には取付けしないでください。火災の原因となります。
- 傾斜天井には取付けしないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	VD-23Z ₈	
	08.08.29		ダクト用換気扇 低騒音オール金属タイプ	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB308084	2/2