

FACTORY AUTOMATION

三菱电机电磁离合器、制动器

三菱电机张力控制器

总产品目录2023年度版





























我们的工业自动化业务聚焦"实现自动化的世界",旨在打造一个更美好、更可持续性的环境,为制造业和整个社会的发展提供助力,尊重多样性,努力履行自己的职责并积极作出贡献。

三菱电机业务涉及如下众多领域:

能源和电力系统

从发电机到大型显示器的各种电力和电气产品。

电子设备

适用于各类系统和产品的尖端半导体器件。

家用电器

可靠的消费产品,如空调和家庭娱乐系统。

信息和通信系统

面向商业和消费者的设备、产品和系统。

工业自动化系统

利用尖端的自动化技术最大限度地提高生产力和效率。



三菱电机集团正通过为生产基地提供节能设备和自动 化系统的解决方案,积极解决脱碳和劳动力短缺等社 会问题,为实现社会的可持续发展作出贡献。

OVERVIEW

INTRODUCTION	4
电磁离合器、制动器	
磁粉离合器、制动器	A-4
张力控制器	
张力控制器	B-4
离合器用放大器	B-36
张力计、张力放大器	B-44
张力检测器	B-53
通用事项	
磁粉离合器、制动器,与内置离合器放大器的 张力控制器的对应表	C-2
机械负载扭矩的计算方法	C-3
求惯性力矩J的方法	C-4
惯性力矩J计算简表	C-6
SI单位和非SI单位换算表	C-7
海外标准符合一览	C-8
关于制造年月的确认方法	C-10

3

ROLL to ROLL 控制机器

三菱电机提出的辊对辊控制机器方案可组合简单高效的FA机器群,前所未有地扩大张力控制的可能性。

进一步提高各产品在各自领域的生产效率,并通过构建网络环境促进生产线的可视化。 三菱电机的FA机器对薄膜、纤维、可打印电子产品等各种较长材料的生产和加工兼容 并包,可将其优点发挥到最大限度。





磁粉离合器、制动器





离合器用放大器









张力控制器





张力计









提供放卷、收卷装置的系统组件

在用于纸、薄膜、丝线、电线、各种片材、胶带等较长材料的收卷、放卷机中,要实现高速化和高性能化,材料的张力控制技术极为重要。 三菱电机作为综合电机制造商,从离合器、制动器等的执行机到 对此进行控制的张力控制器,提供多种产品的系统组件。

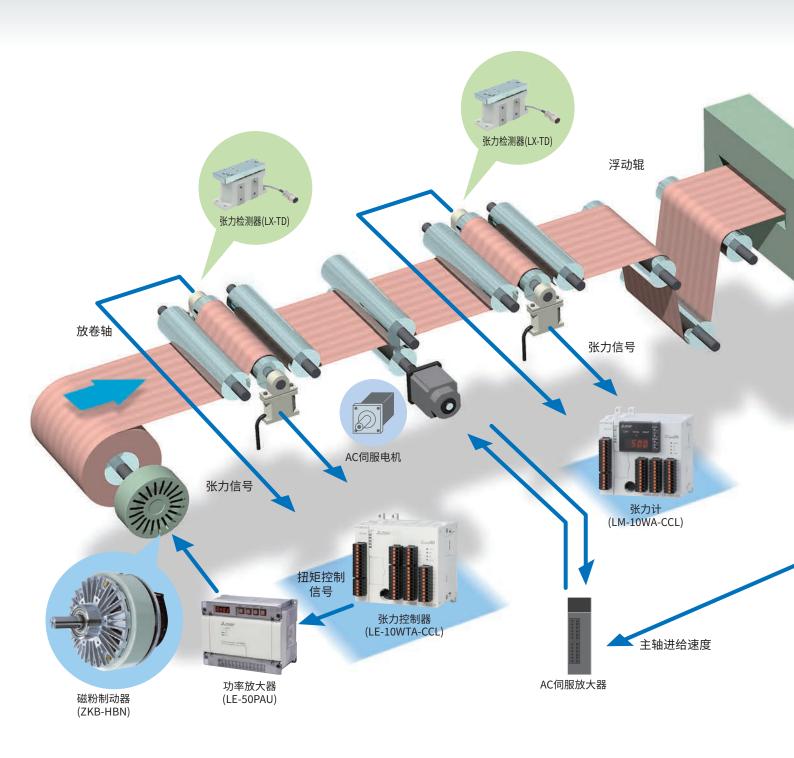

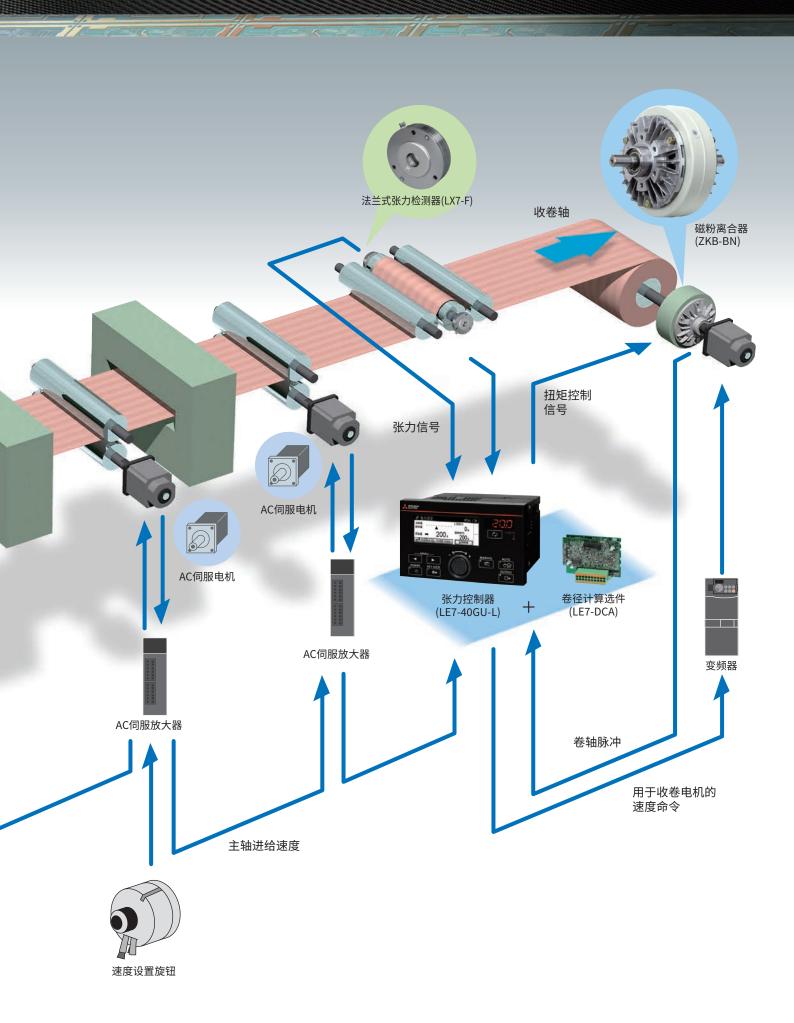

磁粉离合器、制动器

三菱电机磁粉离合器、制动器在扭矩的传递中使用磁粉(磁性铁粉),兼具流体离合器的平滑性和摩擦板式离合器连结时的高效率等优点。 作为纸、丝线、电线、各种片材、胶带等较长材料的收卷和放卷执行机,在张力控制中必不可缺。除此以外,也适用于缓冲启动、动力吸收或过载 安全装置(扭矩限制器)等用途。

1. 轻松进行大范围的控制

传递扭矩根据励磁电流的变化而连续变化,因此可在大范围内轻松控制传递扭矩。

2. 可进行连续滑差运行

通过使用磁粉,运行面可连续滑差,并且与滑差旋转速度无关,可始终获得稳定的传递扭矩。

3. 可获得稳定的扭矩

利用运行面形状、磁粉防漏构造等,磁粉始终保持均匀分布,即使反复切换电流的ON/OFF,也能再现稳定的扭矩。

4. 热容量大

由于使用了耐热性优异的磁粉,具有理想的冷却构造,因此即使在严酷的连续滑差运行中也可以使用。

5. 可顺利连结、驱动

静摩擦系数和动摩擦系数几乎相等,因此完全连结时不会产生冲击,可以得到与负载相应的加减速。



■图标的说明

② :突出轴型 :贯通轴型

磁粉离合器	产品阵容 (额定扭矩 :N・m)	磁粉制动器	产品阵容 (额定扭矩 :N・m)
ZKG-AN 企 自然冷却式	0512510	ZKG-YN 自然冷却式	05125
ZKB-AN 自然冷却式	0.6 3 6	ZKB-YN 自然冷却式	0.6 3.6
ZKB-BN	12 25 50	ZKB-XN	12 25 50
自然冷却式强制风冷式	100 200	自然冷却式强制风冷式	100 200
ZA-A1 自然冷却式	6 12 25 50 100 200	ZKB-HBN 热块冷却式	25 50 100 200
		70.7	6 12 25 50
		ZA-Y	100,200
		ZX-YN 自然冷却式	36 12

张力控制器 产品阵容







LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL型 张力控制器

反馈控制 (LE-10WTA-CCL)	开环控制 (LD-10WTB-CCL)	前馈/反馈复合控制*
最多2轴控制	CC-Link V2	RS-422通信 (GOT连接)
RS-485通信 (LM-10WA-485使用)	USB接口 (LM-10WA-USB使用)	

反馈式张力控制器

使用张力检测器直接测量材料张力,为确保放卷和收卷的张力与目标值一致,进行反馈控制。采用本方式,可以对目标值进行高水平的张力控制。

LE7-40GU-L型张力控制器

内置离合器用放大器。 支持包含CC-Link V2在内的各种FA网络。 [额定输出 DC24V 2.7A]



开环式张力控制器

通过传感器等检测卷架直径,控制放卷和收卷的扭矩。 采用本方式,可以执行稳定的张力控制,不会受到突发干扰影响。

LE7-40GU-L + LE7-DCA型卷径计算选件

通过LE7-40GU-L+LE7-DCA, 支持开环控制。



LE-10WTA-CCL型张力控制器

通过追加选件适配器,最多可进行2轴张力控制。 内置CC-Link V2 远程设备站功能。



LD-10WTB-CCL型张力控制器

通过追加选件适配器,最多可进行2轴张力控制。 内置CC-Link V2 远程设备站功能。



LE-30CTA型张力控制器

内置离合器用放大器。 [额定输出 DC24V 3A]



LD-30FTA型张力控制器

通过累计厚度方式(初始直径、材料厚度),采用开环式的张力控制器。

[额定输出 DC24V 3A]







LD-05TL型张力控制器

将来自触杆(电位计)的卷径信号作为输入,进行放卷和 收卷的张力控制器。

[额定输出 DC24V 0.5A]







*: LE-10WTA-CCL + LD-10WTB-DCA LD-10WTB-CCL + LE-10WTA-TAD



最多支持4轴

RS-422通信 (GOT连接)

CC-Link V2

RS-485通信 (LM-10WA-485使用)

USB接口 (LM-10WA-USB使用)



LX7-F型 张力检测器

安装在墙面外

额定负载

安装在墙面内

差动变压器式 传感器



LD-10PAU-A、LD-10PAU-B型 功率放大器

1轴控制

RS-422通信 (GOT连接)

RS-485通信 (LD-10PAU-B)

张力计、张力放大器

显示在张力检测器等机器检测出的材料张力,向外部机器输出信号的装置。也有支持多轴的张力计和可进行数字显示的适用于张力监视的张力计。

LM-10WA-CCL型张力计

张力计,可显示张力或输出与张力成比例信号。 内置CC-Link V2远程设备站功能。



LM-10PD型张力计

张力计,可显示张力或输出与张力成比例信号。



LM-10TA型张力放大器

小型张力放大器,可输出与张力检测器的输入信号成比例 电压信号(DC0~5或10V)。



离合器用放大器

通过面板上的旋钮、来自外部的信号或外置旋钮,可改变磁粉离合器、制动器的电流/电压。

LD-10PAU-A、LD-10PAU-B型功率放大器

恒流控制方式离合器用放大器,用于控制DC24V系小型 离合器、制动器的励磁电流。

[额定输出 DC24V 1.0A]

[内置RS-485通信功能(LD-10PAU-B)]



LE-50PAU型功率放大器

恒流、恒压控制方式离合器用放大器,用于控制离合器、制动器的励磁电流。

[额定输出 DC24V 4A]



LD-40PSU型电源装置

恒压控制方式的电源装置,可通过面板上的旋钮、来自外部的控制用输入信号(DC0~5V)进行输出调整(DC0~

[额定输出 DC24V 3.8A]







张力检测器

张力检测器以高精度检测施加在材料上的负载(张力)。

LX-TD型张力检测器

轴台式张力检测器,可并用反馈式张力控制器或张力计, 获得张力信号。

[额定负载50~2000N]



LX7-F型张力检测器

法兰式张力检测器,可并用反馈式张力控制器或张力计, 获得张力信号。

[额定负载50~500N]



各种离合器、制动器的比较

比较


磁粉离合器、制动器和摩擦 板式离合器、制动器	磁粉离合器、制动器	摩擦板式离合器、制动器
外形尺寸	整体大	小
扭矩控制	容易完成	困难
摩擦面的滑差	可连续滑差	原则上不可
连结功率	大	小
安装条件	有限制,例如不可倾斜/垂直轴安装	几乎无限制
价格	昂贵	低廉
用途	特别适用于缓冲启动、张力控制、扭矩限制器等	一般的连结、制动

根据对电磁线圈的供电方式 进行比较	线圈静止型离合器、制动器	线圈旋转型离合器、制动器
外形尺寸	较大,特别是轴方向尺寸	小
构造	带有球轴承等,较复杂	简单
供电情况	无需担心	湿式易发生供电不良的事故
旋转速度	无限制(其他的受限)	高速旋转中无法使用
嵌入离合器箱	简单	需安装电刷,较复杂
维护	几乎不需要	需要更换电刷

用途和方式


放卷、收卷、中间轴的控制

■放卷控制

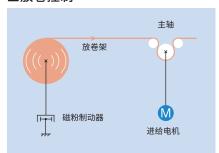


- ●上图表示使用磁粉制动器的放卷机构。
- ●根据放卷张力=制动扭矩/放卷半径的关系,伴随卷径的减少,如果减小控制扭矩,可获得恒定的张力。
- ●必要时可在卷架轴和磁粉制动器之间设置 齿轮等增速机或减速机。

■收卷控制

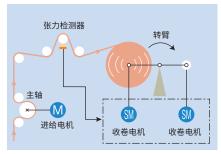

- ●上图表示使用伺服电机的2轴切换收卷控制机构。
- ●在本例中,根据张力检测器的信号进行张力反馈控制,也进行自动续纸的预驱动控制。

■中间轴控制

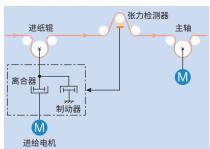


- ●上图表示使用磁粉离合器、制动器的内进 纸控制机构。
- ●在主轴电机前面有进纸电机时称为内进纸,在后面有进纸电机时称为外进纸。

各种用途和方式


张力控制的方式分类

■手动控制

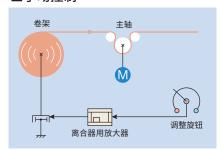


- ●在卷径变化少的放卷、收卷控制及中间 轴控制中,使用离合器、制动器进行手动 控制。
- ●机械停止时进行快速控制,运行中进行调整旋钮的远程操作。

■开环控制

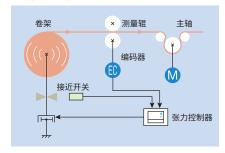

- ●非接触检测卷径,据此控制放卷制动扭矩 和收卷扭矩。
- ●卷径检测方式有以下五种,传感器越少,设 置项目就越多。
 - ①速度和厚度设置方式 *** 无传感器
 - ②累计厚度方式 ****** 单传感器(卷轴)
 - ③比例计算方式 · · · · · · 双传感器
- ④触杆方式 ・・・・・・・・・・・ 电位计
- ⑤超声波传感器方式 ***** 超声波传感器
- 上图为基于卷轴脉冲和测量脉冲的比例计算方式的情况。

■反馈控制

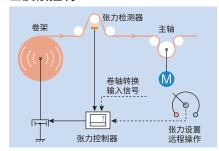


- ●使用张力检测器的闭环式张力控制称为反 馈方式
- ●利用外部顺控进行多轴切换控制时,根据卷轴转换输入信号进行控制输出的新轴预设控制。

但是, 预驱动控制需在外部进行。

扭矩控制和速度控制


■扭矩控制

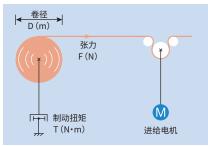

- ●如上图所示,在放卷架上设置磁粉制动器, 如果其制动扭矩为T(N·m),放卷材料的张 力F则为F=2T/D(N)。
- ●因此,伴随卷径D(m)减少,若减少制动扭矩,可获得恒定的张力。
- ●如此,积极地向放卷轴和收卷轴施加制动 扭矩和收卷扭矩,向材料施加规定张力的 同时运行的方式的装置称为扭矩控制。

扭矩控制不需要浮动辊,可使用上述采取了手动或 开环控制等简易张力控制方式的系统进行构建。 此外,执行机可使用磁粉离合器、制动器或伺服电机 (扭矩模式)。

■速度控制

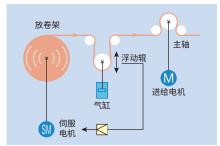

- ●如上图所示,为使浮动辊的位置恒定,对放 卷架和进纸轴的旋转速度进行控制的装置称 为速度控制。浮动辊的位置通过电位计检测。
- ●浮动辊的入侧速度太快则浮动辊会下降,太慢则浮动辊会上升,因此控制需要速度响应性能,并且要求稳定运行。但是,张力的绝对精度取决于气压的精度。

(但是请注意,本公司的张力控制器不能进行速度控制。本公司的速度控制用控制机器有运动控制器和变频器。)

速度控制与加减速时的惯性补偿张力相比,适用于 运行张力小的微小张力运动和易拉伸材料的张力控 制。执行机可使用伺服电机。

各种产品的制造中必不可缺的张力控制

涂布机、覆合机

在薄膜上用涂布剂进行涂层加工,覆合后进行收卷。



涂布机

为防止涂布于薄膜的涂层剂的涂布不均,需采用 高水平的控制技术。此外,涂布后有干燥工序,温 度变化也会影响薄膜的伸缩,因此收卷、放卷需采 用张力控制。

① 较长材料的放卷

为防止涂层剂的涂布不均, 使用张力 控制。


使用反馈式张力控制器,可实现高精度的张力控制。

② 涂层部分

如果从涂布到收卷的距离长则可能由 于材料的伸缩而引起波动,因此在中 间也进行张力控制。

分切

用切刀按照指定宽度分切薄膜、纸、金属等材料,同时收卷。

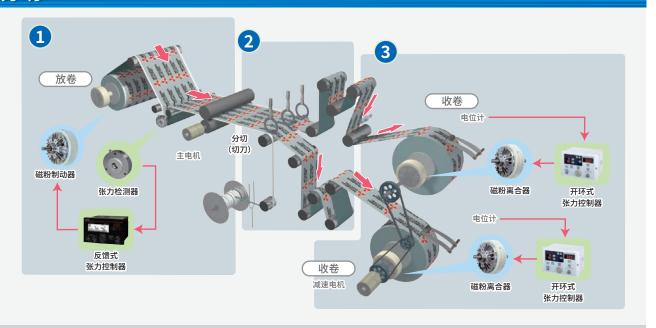

基本由放卷、收卷、分切(切刀)构成,特别是放卷和收卷的张力对产品品质影响很大,因此使用控制装置。

1 较长材料的放卷

通过张力检测器测量张力,利用反馈 式张力控制器根据所测量的张力更改 对磁粉制动器的供应电压,进行控制 以保持张力恒定。


② 分切部分

通过配置在线中央的分切(切刀),按照 指定宽度切割片材。 在分切(切刀)的上游/下游可保持最佳 的张力,因此可精美地切割。

③ 较长材料的收卷

组合电位计和开环式张力控制器进行张力控 制。

在没有地方安装张力检测器的情况下,想要进 行张力控制时,也可以有效使用开环控制。

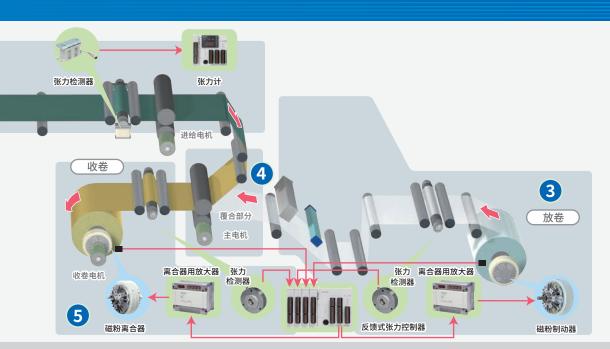

覆合机

通过使覆合部分的张力恒定,防止翘曲起皱,提高覆合部分的贴合品质。根据贴合工序的差异,有干式覆合机、湿式覆合机、热熔覆合机、挤压覆合机等种类。

③ 较长材料的放卷

为防止涂层剂的涂布不均,使用张力控制。 使用反馈式张力控制器,可实现高精度的张力控制。

4 覆合部分

贴合材料。同时通过这个主电机决定 线速度。

5 收卷部分

如果最大直径和最小直径的卷绕比变大,必要时通过锥度张力控制,使卷好后变得美观。 张力控制器拥有锥度张力功能,可通过简单 的设置更改锥度率。




LE7-40GU-L型张力控制器

支持多种控制方式

反馈控制


通过张力检测器直接监视材料张力,确保与目标张力一致的反馈控制方式。

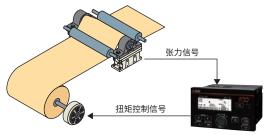

LE7-40GU-L

开环控制

通过根据使用传感器的信号计算的卷径变化控制扭矩,确保张力保持恒定的控制方式。

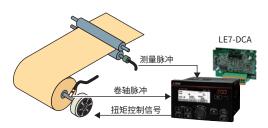


LE7-40GU-L

其他功能

- 定滑差控制
- 停止 / 新轴预设自动计算
- 惯性补偿自动计算
- 折线锥度张力控制

高控制响应性


控制响应性高,在材料线起动、停止等加减速时,张力稳定。标准搭载各种功能,可用于各种用途,使用更放心。

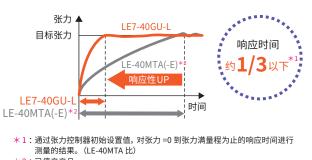

*2:已停产产品。

前馈、反馈复合控制

组合使用高稳定性的开环控制和高精度的反馈控制,实现更高水平的张力控制。

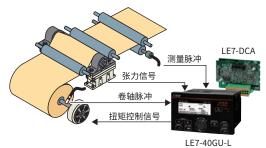

- 卷径 / 测长时间检测
- 周速度同步信号
- 预驱动输出

等



本张力控制器除具备高水平的控制功能外,还具备易读取、易识别的盘面设计,使用更方便。同时,还配备了磁粉离合器、制动器的离合器用放大器,可轻松导入高功能的张力控制。


操作舒适

采用3.8型高分辨率TFT液晶触屏显示器,操作更直观。同时,支持中文(简体)、日语、英语。




紧凑的外壳设计

和以往产品*相比,更加小型轻便。外壳设计紧凑,内置离合器用放大器,可直接控制磁粉离合器、制动器。

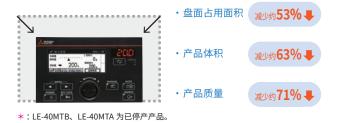

支持多种通信

标准搭载以太网和RS-485通信功能,可连接现有FA网络。可以与变频器和伺服放大器等支持网络的驱动机器联动,进行张力控制。

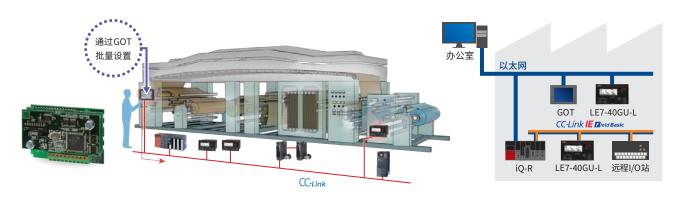

通过LE7-CCL型网络选件,与CC-Link网络连接

通过以太网方式, 在节省工时的同时实现远距离传输

LE-10WTA-CCL 型张力控制器 LD-10WTB-CCL

为实现多样化的张力控制

用于高性能薄膜、高性能纤维、可打印电子产品等,扩 展多样化的张力控制的可能性。

通过组合连接到主模块的张力检测器输入适配器、卷 径计算适配器,可实现丰富多样的张力控制。



作为控制盘内机器 DIN 导轨安装

14



LM-10WA-TAD型

张力检测器输入适配器



LD-10WTB-DCA型



LE-10WTA-CCL型 张力控制器

张力检测器输入 适配器

LD-10WTB-CCL型 张力控制器

•

通过"支持网络"的功能可以嵌入到生产线内。



支持高水平的张力控制

丰富的通信功能

提高电机控制的亲和性

最多可进行2轴的张力控制

利用选件的设置、监视用显示器, 可通过盘面进行操作及显示


GT2104-P

显示器主体






[系统构成]

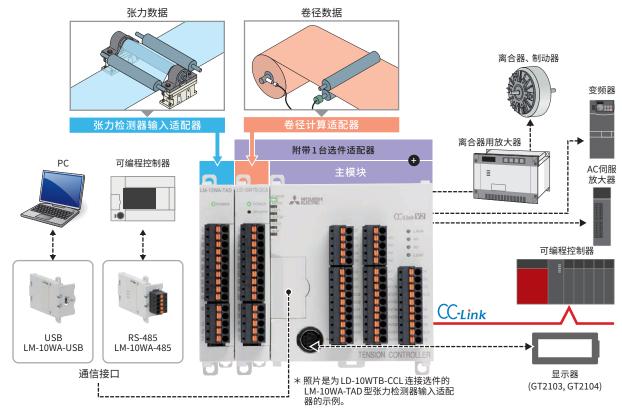

LE-10WTA-CCL 附带1台张力检测器输入适配器。 LD-10WTB-CCL 附带1台卷径计算适配器。

[控制事例]

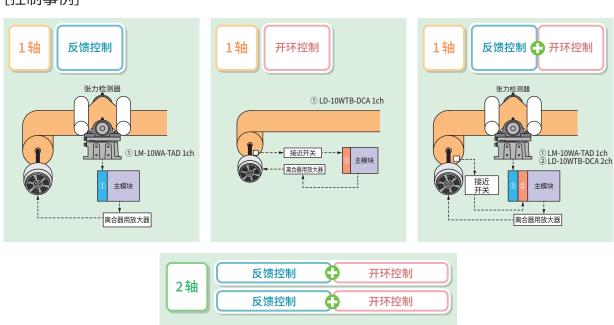

张力检测器

① LM-10WA-TAD 1ch ② LM-10WA-TAD 2ch ③ LD-10WTB-DCA 3ch ④ LD-10WTB-DCA 4ch


离合器用放大器

张力检测器

接近开关

LX7-F型法兰式张力检测器

与轴台式张力检测器(LX-TD型)具有电气兼容性的法兰式张力检测器。可直接安装于装置墙面,有效控制装置宽度。与轴台式张力检测器相比,占地面积小,可应对更复杂的材料轨迹线装置,实现自由度更高的张力控制。

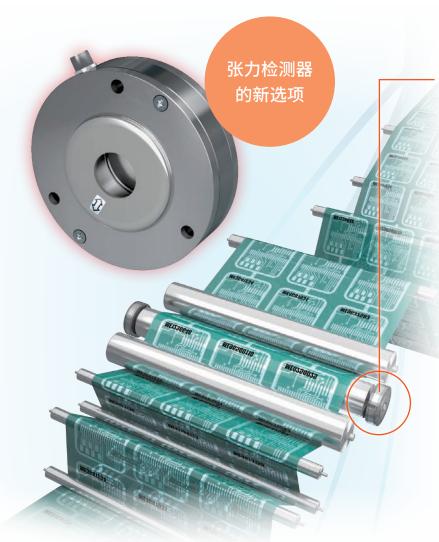

与张力控制器、张力计连接





通过附带的电缆,可简单与三菱电机制张力控制器、 张力计等进行连接。

确保与 LX-TD 型张力检测器具备 电气兼容性



确保与LX-TD型张力检测器具备兼容性,能最大限度减少张力控制器或张力计在连接和设置时的更改内容,可放心导入,用于对当前使用装置进行更新。

※:专用电缆配色不同。详情请参考手册。

内置高精度传感器

机体内搭载了常用于固定安装类型 (LX-TD系列)的"差动变压器式传感器"。输出电压高,抗电气干扰能力强,可用于高精度负载测定。耐冲击能力强,耐久性能优越。



薄型盘状外形

采用薄型机身,可有效缩小装置尺寸。同时,可轻松更改轨迹线,使滚轴间相互接近,布局设计自由度更大。

铁制机身、镀镍

机身采用铁制,与众多其他机械结构的热膨胀率相同,可降低因周围 温度造成的影响。此外,采用化学镀镍进行表面处理,确保了高度的耐腐蚀性。

电磁离合器、制动器

Clutch & Brake

■ 磁粉离合器、 制动器

目录

电磁离合器、制动器

产品阵容	A-3
磁粉离合器、制动器	
特点	A-4
基本构造和运行	A-4
安装注意事项	A-5
性能	A-6
构造图 (典型示例)	A-8
ZKG-AN型微型磁粉离合器	A-10
ZKB-AN型磁粉离合器	
ZKB-BN型磁粉离合器	A-14
ZA-A1型磁粉离合器	A-18
ZKG-YN 型微型磁粉制动器	
ZKB-YN 型磁粉制动器	A-22
ZKB-XN型磁粉制动器	
ZKB-HBN型磁粉制动器	
ZA-Y型磁粉制动器	A-30
ZX-YN 型磁粉制动器	
选型	
—— 磁粉离合器、制动器规格联络表	
使用上的注意事项	

■ 产品阵容

图标的说明 日 : 突出轴型 日 : 贯通轴型

	轴	冷却方式	离合器	制动器	扭矩 [N·m]	特点	图页						
		自然冷却	ZKG-AN	ZKG-YN	ZKG-AN 0.5 ~ 10 ZKG-YN 0.5 ~ 5	• 做成紧凑型的微型系列 • 旋转部的惯性力矩小 • 可从 5r/min 开始使用	A-10						
	突出轴		ZKB-AN	ZKB-YN	0.6 ~ 6	•可从5r/min开始使用	A-12						
磁粉式	中	自然冷却 强制风冷 兼用	ZKB-BN	ZKB-XN	12 ~ 200	• 通过向空气间隙吹入空气, 可获得较大的热容量 • 可从 5r/min 开始使用	A-14						
式	热块浴		-	ZKB-HBN	25 ~ 200	• 在从动体中使用热块, 配备轴流风扇从而增大了 热容量 • 可从 5r/min 开始使用	A-28						
	贯通轴		-	ZX-YN	3~12	超薄型额定电压 DC24V可从 5r/min 开始使用	A-34						
•	轴 (C)			:::			EWIA W	自然冷却	ZA-A1	ZA-Y	ZA-A1 6 ~ 200 ZA-Y 6 ~ 200	• 使外周旋转以改善散热,增大了热容量 • 可从 15r/min 开始使用	A-18

磁粉离合器、制动器

■ 特点

三菱电机磁粉离合器、制动器在扭矩的传递中使用磁粉(磁性铁粉),兼具流体离合器的平滑性和摩擦板式离合器连结时的高效率等优点。 本公司是日本磁粉离合器、制动器的先驱,通过丰富的应用和实绩积累了大量的专有技术,可满足客户需求。

利用众多优点,作为纸、丝线、电线、各种片材、胶带等较长材料的收卷和放卷执行机,在张力控制中必不可缺。除此以外,也适用于缓冲启动、动力吸收或过载安全装置 (扭矩限制器) 等用途。

1. 轻松进行大范围的控制

传递扭矩根据励磁电流的变化而连续变化, 因此可在大范围内轻 松控制传递扭矩。

2. 可进行连续滑差运行

通过使用磁粉,运行面可连续滑差,并且与滑差旋转速度无关,可始终获得稳定的传递扭矩。

但是,需在容许连续滑差功率范围内使用。

3. 可获得稳定的扭矩

利用运行面形状、磁粉防漏构造等,磁粉始终保持分布均匀,即使反复切换电流的ON/OFF,也能再现稳定的扭矩。

4. 热容量大

由于使用了耐热性优异的磁粉,具有理想的冷却构造,因此即使在 严酷的连续滑差运行中也可以使用。

5. 可顺利连结、驱动

静摩擦系数和动摩擦系数几乎相等,因此完全连结时不会产生冲击,可以得到与负载相应的加减速。

■基本构造和运行

磁粉离合器的基本构造如右图所示。驱动体(输入侧)和从动体(输出侧)隔着磁粉间隙配置在同心圆筒上,以轴承支撑,以使两个部件可自由旋转。

在这个磁粉间隙内放入高磁导率的磁粉(磁性铁粉),在外周配置励磁用线圈,以使磁通流向磁粉间隙。


如果驱动体以无励磁的方式旋转,磁粉将因离心力而被推向驱动体的运行面,驱动体和从动体未连结。


若对线圈进行励磁,磁粉将按照产生的磁通连结成链状,根据此时磁粉间的连结力及磁粉与运行面的摩擦力而传递扭矩。

因此,也可以称为以磁粉为介质的摩擦离合器。

此外,固定了从动体(输出侧)的产品为磁粉制动器。


ZKB-XN型磁粉制动器剖面图

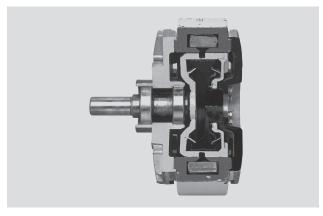

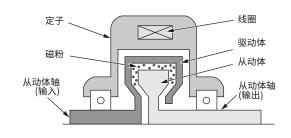

断开时


电流不流向励磁线圈时, 离合器处于释放状态, 不传递扭矩。此时, 磁粉因离心力而被推向磁粉间隙的外周部。

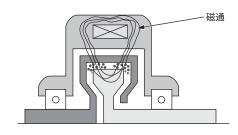


连结时

若线圈被励磁, 磁通使磁粉在磁粉间隙内连结成链状, 从而传递扭矩。

■安装注意事项

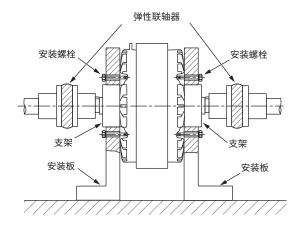

不可采用轴垂直安装

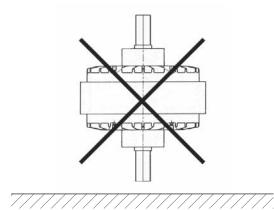

- 1) 磁粉离合器、制动器若采用轴垂直安装将无法使用(因无法实现磁粉的均匀分布)。
- 2) 请避免在输出入相反的状态下使用。 由于耐久性、扭矩稳定性方面的原因,不推荐使用。
- 3)与负载轴的连结,请务必使用弹性联轴器。 安装滑轮等时,请控制在容许的轴负载范围内。
- 4) 键部尺寸按照旧JIS(ZX系列除外)。 关于详细内容,请参阅外形尺寸表。
- 5) 请注意安装螺栓的紧固扭矩的啮合长度。
 - ·紧固扭矩请参阅使用说明书。
 - ·安装螺栓的啮合长度请确保以下的值。
 - (D:螺栓标称直径)
 - 为钢制支架时 0.8~1.2D

为铸铁或铝制支架时 1.5~2.0D

- 6) 线圈没有+-极性。
- 7) 进入正式运行前,请务必实施磨合运行(要领请参照使用上的注意事项)。
- 8) ZKG系列请注意安装板的散热面积。
- 9) ZA系列的外周旋转,因此请务必使用通风性良好的金属丝网等覆盖整体。
- 10) 关于详细内容,请参照各机型的安装示例。

■ 性能

1. 励磁电流对扭矩特性

图1为磁粉离合器的励磁电流对扭矩特性的示例。

从本图可以看出,扭矩在大范围内与励磁电流成正比,表现出扭矩良好的控制性。虽然因机型不同而存在一些差异,但在额定扭矩的 $5\sim100\%$ 的范围内,扭矩基本上与电流成正比。

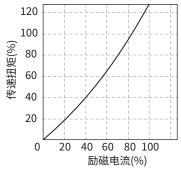


图1 励磁电流对扭矩特性(典型示例)

2. 滑差旋转速度对扭矩特性

图2是以电流为参数的滑差旋转速度对扭矩特性。如果励磁电流保持恒定,则无论滑差旋转速度(驱动侧驱动体和被动侧从动体的旋转速度的差)如何,将保持恒定的扭矩。这是由于使用半固体磁粉(磁性铁粉)作为动力传递的介质。换言之,该特性意味着静摩擦扭矩和动摩擦扭矩没有差异,表现出扭矩控制的简单易行。该特性结合可在连续滑差下使用的特点与热容量大的特点,扩大张力控制、缓冲启动等磁粉离合器、制动器的应用范围。例如,进行张力控制等情况下,离合器、制动器的滑差旋转速度将根据卷径而变化,但是无论滑差旋转速度多少,仅通过控制励磁电流,即可轻松正确地进行扭矩控制。

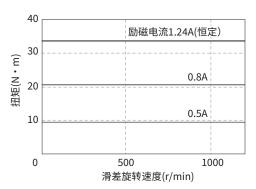


图2 滑差旋转速度对扭矩特性

3. 运行特性

本节说明想控制启动时间时,研究高频率的重复运行时所需的运行特性。

图3表示磁粉离合器连结时和释放时的运行。若向励磁线圈施加电压,根据取决于励磁线圈的电阻R和电感L的线圈时间常数(T=L/R),励磁电流将呈指数函数性的上升。扭矩稍迟于励磁电流的上升,无论驱动侧和被动侧的滑差旋转速度多少,均跟随励磁电流上升到设置扭矩。按照该扭矩继续加快负载。

换言之,即使驱动侧和被动侧没有完全连结,也可以上升到设置扭矩。该特性除了离合器的热容量大以外,对于缓冲启动、停止或高速启动停止也是理想的特性。

特别是要求快速连结及制动时,向励磁线圈施加串联电阻以缩小线圈时间常数,利用高压电源进行励磁,或仅在扭矩时间常数内进行相当于额定电压2~3倍电压的过励磁,可以加快扭矩的上升。为额定励磁时,在线圈时间常数T的约4~5T下扭矩完全上升。相反地断开励磁时,扭矩消失所需的时间约为1T。

关于各机型的线圈时间常数,请参照各自的规格表。

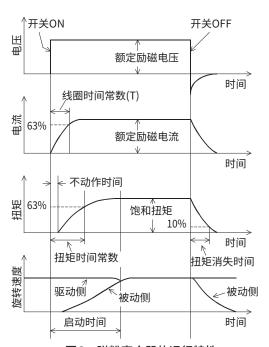


图3 磁粉离合器的运行特性

表1 ZKB系列 线圈、扭矩时间常数

型号	线圈时间常数(s)	扭矩时间常数(s)
ZKB-0.06AN	0.03	0.09
ZKB-0.3AN	0.08	0.13
ZKB-0.6AN	0.08	0.13
ZKB-1.2BN	0.10	0.18
ZKB-2.5BN	0.12	0.20
ZKB-5BN	0.13	0.27
ZKB-10BN	0.25	0.5
ZKB-20BN	0.35	1.2

表3 ZKG系列 线圈、扭矩时间常数

型号	线圈时间常数(s)	扭矩时间常数(s)
ZKG-5AN	0.02	0.04
ZKG-10AN	0.03	0.07
ZKG-20AN	0.05	0.10
ZKG-50AN	0.06	0.13
ZKG-100AN	0.09	0.37
ZKG-5YN	0.020	0.04
ZKG-10YN	0.020	0.04
ZKG-20YN	0.034	0.07
ZKG-50YN	0.045	0.09

表2 ZA系列 线圈、扭矩时间常数

型号	线圈时间常数(s)	扭矩时间常数(s)
ZA-0.6A1	0.04	0.08
ZA-1.2A1	0.04	0.10
ZA-2.5A1	0.06	0.13
ZA-5A1	0.09	0.17
ZA-10A1	0.14	0.30
ZA-20A1	0.30	0.90
ZA-0.6Y	0.10	0.20
ZA-1.2Y1	0.13	0.20
ZA-2.5Y1	0.15	0.25
ZA-5Y1	0.17	0.35
ZA-10Y1	0.30	0.70
ZA-20Y1	0.60	1.0

表4 ZX-YN系列 线圈、扭矩时间常数

型号	线圈时间常数(s)	扭矩时间常数(s)
ZX-0.3YN-24	0.035	0.09
ZX-0.3YN-80	0.03	0.09
ZX-0.6YN-24	0.05	0.1
ZX-0.6YN-80	0.046	0.1
ZX-1.2YN-24	0.07	0.15
ZX-1.2YN-80	0.07	0.15

- 注1. ZKB-XN、YN、WN、HBN型的各时间常数值与表1相同。
- 注2. 该表为磨合运行完成后, 滑差旋转速度 200r/min 的测量示例。 如果磁粉离合器已经过长时间放置, 空转时间较长时, 扭矩时间常数可能会 变大。

还要注意随着磁粉劣化, 扭矩时间常数也会变大。

注3.表示线圈温度75℃的值。

4. 容许连续滑差功率

磁粉离合器、制动器可在连续滑差下使用,由于滑差产生的热,使包括磁粉在内的离合器、制动器的各部分温度上升。为限制这种情况,每种机型设置了容许连续滑差功率,需在其范围内使用。

此外,因自然冷却、强制风冷等的不同,容许连续滑差功率的值各异。每个机型均显示容许连续滑差功率的值,但是请注意,为自然冷却时, 该值因输入旋转速度而异。

关于使用中的滑差功率的计算,请参照A-36页。

5. 容许连结功率

若利用离合器、制动器启动/制动有惯性的负载,磁粉与运行面将出现滑差,产生摩擦热。

产生的这个热量使包括磁粉在内的离合器、制动器的各部分温度上升。如果产生的这个热量太大,摩擦部的温度将异常上升。为防止这种情况,对每个机型规定了各自的容许连结功率。因此需在这个范围内使用。关于详细内容,请参照技术资料。


6. 空转扭矩

即使完全关断励磁电流,由于磁粉的残余磁性、轴承的润滑脂、密封件等的摩擦引起的机械损失也会产生空转扭矩。为制动器时无法将扭矩控制到空转扭矩以下。


为离合器时变成被输入轴拖动使输出轴试图旋转的扭矩(拖曳扭矩),与制动器相同,无法控制到该扭矩以下。因机型不同,这个空转扭矩各异,因此请参照各机型的规格。

■ 构造图 (典型示例)


ZKG-AN构造图(典型示例)

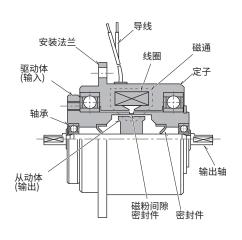


ZKB-BN构造图 (典型示例)

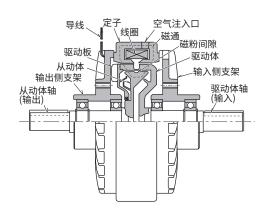


ZKG-YN构造图 (典型示例)

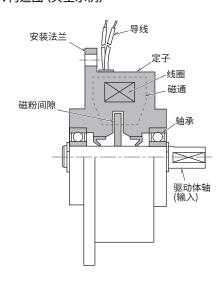


ZKB-XN构造图 (典型示例)

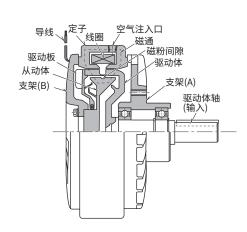


ZKB-HBN构造图 (典型示例)

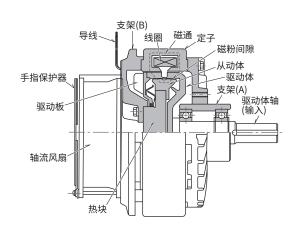


ZX-YN构造图(典型示例)

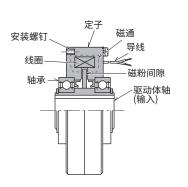

ZA-A1构造图 (典型示例)

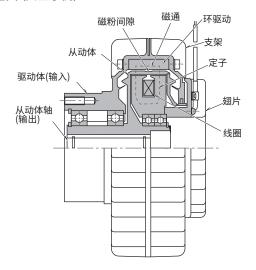

ZA-Y1构造图 (典型示例)

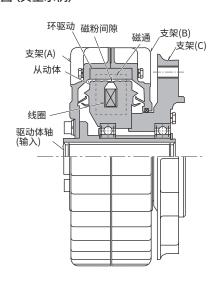

ZKG-AN型 微型磁粉离合器





额定扭矩: 0.5~10 (N·m) 自然冷却式突出轴型 紧凑设计的微型系列。 旋转部的惯性力矩设置小。 可从5r/min开始使用。



规格


(额定电压 DC24V)


型号	额定扭矩	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩J (kgcm²)		重量 (kg)
至5	(N · m)	电流 (A)	功率 (W)	时间常数 (s)	输入侧	输出侧	(r/min)	里里 (kg)
ZKG-5AN	0.5	0.35	8.4	0.02	2.1×10^{-1}	1.7×10 ⁻²	1800	0.67
ZKG-10AN	1	0.47	11.3	0.03	3.46×10^{-1}	4.6×10 ⁻²	1800	0.88
ZKG-20AN	2	0.55	13.2	0.06	6.80×10^{-1}	1.03×10 ⁻¹	1800	1.27
ZKG-50AN	5	0.8	19.2	0.06	1.85	4.0×10 ⁻¹	1800	2.3
ZKG-100AN	10	1.0	24	0.09	5.30	1.10	1800	4.1


⁽注) 空转扭矩1000r/min则为额定扭矩的3%以下,1800r/min则为额定扭矩的5%以下。


外形尺寸(mm)



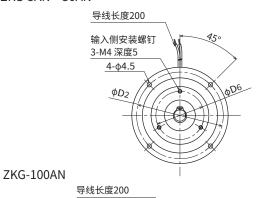

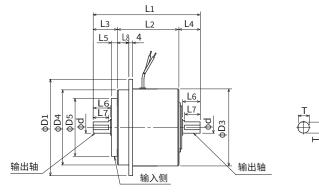

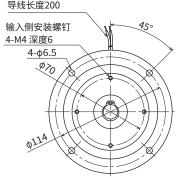


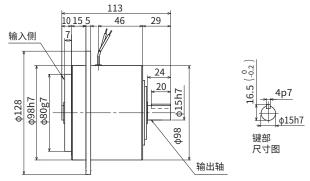


								,								
型号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D1	D2	D3	D4 (h7)	D5 (g7)	D6	d (g6)	T
ZKG-5AN	77	47	16.5	13.5	5.5	10.5	9	8.5	70	60	50	48	40	30	5	4.5
ZKG-10AN	83	48.5	18.5	16	5.5	12	10	8.5	76	66	56	54	42	34	7	6.5
ZKG-20AN	95	53	22.5	19.5	6.5	15	13	9.5	85	75	65	63	48	40	9	8.5
ZKG-50AN	111	64	25	22	6	18	16	12	100	90	80	78	60	50	12	11.5
ZKG-100AN	请参照上图															

特性


● 标准扭矩特性(典型示例)

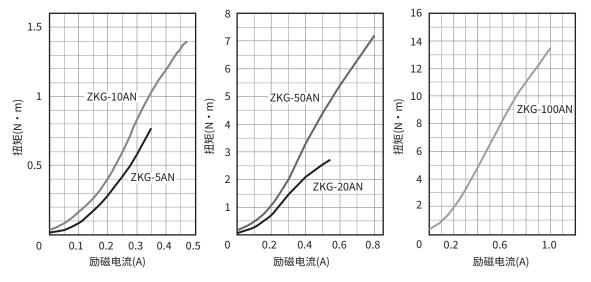

● 容许连续滑差功率特性(散热面积见安装示例的4项)

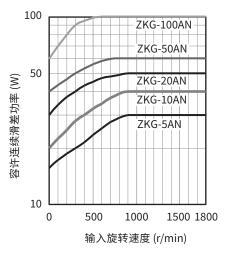


● 容许连续滑差扭矩特性

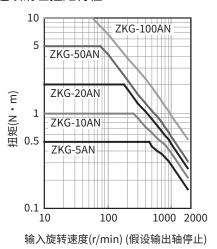


安装示例

1. 安装ZKG-AN型磁粉离合器

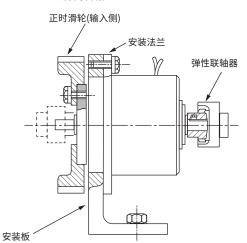

2. 将ZKG-AN型磁粉离合器作为制动器使用时

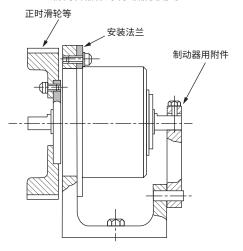

- 1) 请将安装法兰的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2) 离合器与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时, 请控制在容许轴负载 (参阅A-47页) 的范围内。
- 4) 安装板的散热面积请确保为 $350cm^2$ (ZKG-100AN为 $650cm^2$) 以上。
- 5)请注意输入侧安装螺钉的长度(使用螺钉的长度若达到外形尺寸中记载的深度以上,可能会损坏内部的轴承)。

ZKB-AN型 磁粉离合器





自然冷却式

额定扭矩: 0.6~6 (N·m) 自然冷却式突出轴型 可从5r/min开始使用。




规格

(额定电压 DC24V)

型号	额定扭矩		线圈 (75°C)		惯性力矩、	J (kgm²)	容许旋转速度	重量 (kg)	磁粉重量
至与	(N · m)	电流 (A)	电力(W)	时间常数(s)	输入侧	输出侧	(r/min)	里里(Kg)	(g)
ZKB-0.06AN	0.6	0.46	11	0.03	6.10×10 ⁻⁵	6.60×10 ⁻⁶	1800	1.8	3.5
ZKB-0.3AN	3	0.53	12.7	0.08	3.00×10 ⁻⁴	8.00×10 ⁻⁵	1800	3.3	7.5
ZKB-0.6AN	6	0.81	19.4	0.08	6.00×10 ⁻⁴	1.83×10 ⁻⁴	1800	4	10

(注) 空转扭矩在0.06AN时为额定扭矩的4%以下,在0.3AN时为额定扭矩的2%以下,在0.6AN时为额定扭矩的1%以下。

外形尺寸(mm)

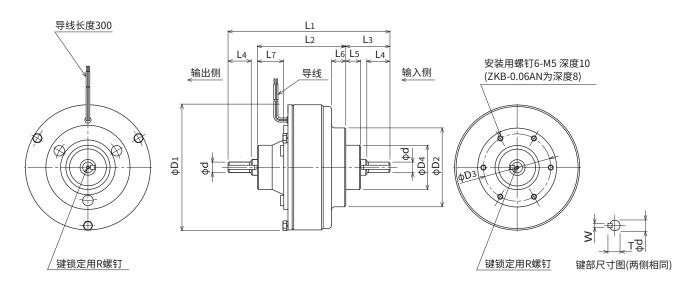



(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)

型号	La	La	Lo	1.4	l e	Lo	16 17	D1	Da	Da	D4	0	R		键部		
空亏	LI	L2	L3	L4	L5	L6	L/	D1	D2	D3	(g7)	Q	直径	深度	d (h7)	W (p7)	T (0.0)
ZKB-0.06AN	132	65	41	22	15	9	16	88	70	55	33	_	_	_	8	3	9.1
ZKB-0.3AN	154	84	42	22	14	13.5	24.5	120	75	64	42	_	М3	6	10	4	11.5
ZKB-0.6AN	164	86	46	26	14	16	22	134	80	64	42	_	M4	8	12	4	13.5


特性

● 标准扭矩特性 (典型示例)

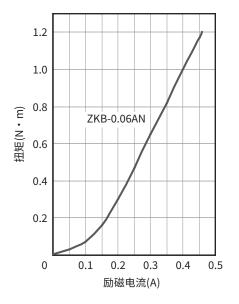


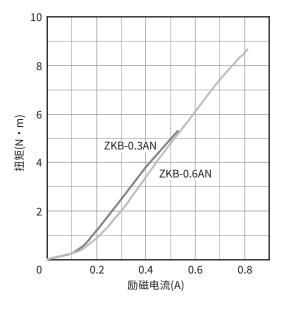


● 容许连续滑差功率特性

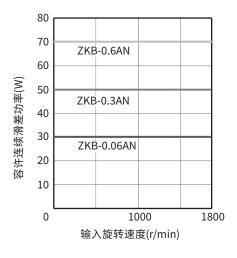

● 容许连续滑差扭矩特性

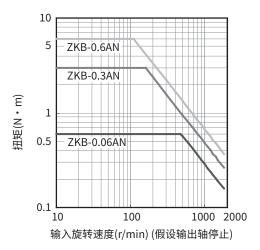

安装示例

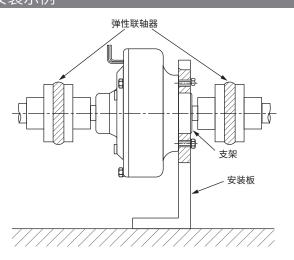

- 1)请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2) 离合器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时,请控制在容许轴负载(参阅A-47页)的范围内。

ZKB-BN型 磁粉离合器



自然冷却式

强制风冷式

额定扭矩:12~50(N·m) 自然冷却、强制风冷式突出轴型

可从5r/min开始使用。

通过向空气间隙吹入空气, 可增大热容量。




规格

(额定电压 DC24V)

型号	额定扭矩 (N·m)	线圈 (75°C)			惯性力矩、	J (kgm²)	强制风	冷容许连续滑	差功率*	容许旋转速度		磁粉重量
		电流 (A)	电力(W)	时间常数 (s)	输入侧	输出侧	风压 (Pa)	风量 (m³/min)	功率(W)	(r/min)	重量 (kg)	(g)
ZKB-1.2BN	12	0.94	22.5	0.10	1.34×10 ⁻³	4.90×10 ⁻⁴	3×10 ⁴	0.2	250	1800	5.5	20
ZKB-2.5BN	25	1.24	30	0.12	3.80×10 ⁻³	1.49×10 ⁻³	5×10 ⁴	0.4	380	1800	10	33
ZKB-5BN	50	2.15	51.5	0.13	9.50×10 ⁻³	4.80×10 ⁻³	1×10 ⁵	0.6	700	1800	16	60

⁽注) 1.*:冷却空气请务必使用经空气过滤器(完全脱油式)过滤的清洁干燥空气。

外形尺寸(mm)

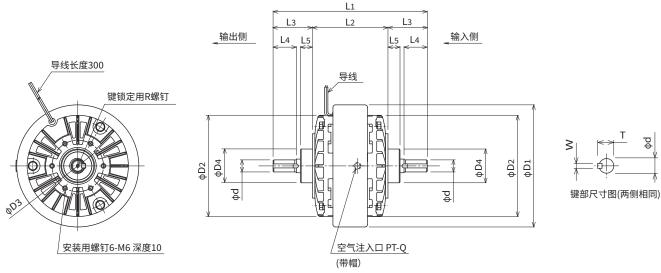


(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)

													(亦衣	灰口血至小	101 1.5/1/
型号	1.1		3	14	Le	D1	Do	Da	D4	0	R		键部		
空亏	LI	L2	L3	L4	L5	D1	D2	D3	(g7)	Q	直径	深度	d (h7)	W (p7)	T (0-0.2)
ZKB-1.2BN	192	94	49	29	15	152	126	64	42	1/8	M4	8	15	5	17
ZKB-2.5BN	230	102	64	43	17	182	160	78	55	1/8	M5	10	20	5	22
ZKB-5BN	294	112	91	55	30	219	196	100	74	1/4	M6	12	25	7	28

^{2.} 空转扭矩为额定扭矩的1%以下。


特性

● 标准扭矩特性(典型示例)

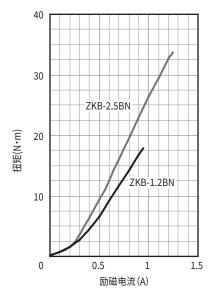


90 80 70 60 50 40 20 10 0 1 2 励磁电流(A)

● 容许连续滑差功率特性(自然冷却时)

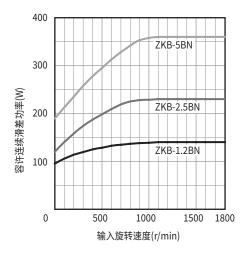


* 鼓风机冷却时的滑差功率请参照三菱电机电磁离合器、制动器的技术资料。

● 容许连续滑差扭矩特性(自然冷却时)

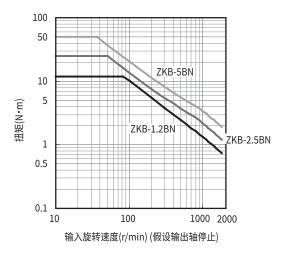

安壮子例

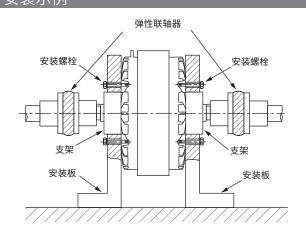

- 1)请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2) 离合器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时,请控制在容许轴负载(参阅A-47页)的范围内。
- 4) ZKB-5BN 请在两侧设置安装板。

ZKB-BN型 磁粉离合器



Æ

自然冷却式

强制风冷式

额定扭矩:100~200(N·m) 自然冷却、强制风冷式突出轴型

可从5r/min开始使用。

通过向空气间隙吹入空气, 可增大热容量。




规格

(额定电压 DC24V)

型号 额定扭矩 (N·m)	宛 空扭矩	线圈 (75℃)			惯性力矩.	J (kgm²)	强制风	冷容许连续滑	差功率*	容许旋转速度		磁粉重量
		电流 (A)	电力(W)	时间常数 (s)	输入侧	输出侧	风压 (Pa)	风量 (m³/min)	功率(W)	(r/min)	重量 (kg)	(g)
ZKB-10BN	100	2.4	57.6	0.25	3.50×10 ⁻²	2.50×10 ⁻²	6×10 ⁴	1.1	1100	1800	37	140
ZKB-20BN	200	2.7	64.8	0.37	9.15×10 ⁻²	6.89×10 ⁻²	5×10 ⁴	1.6	1900	1800	59	225

(注) 1.*: 冷却空气请务必使用经空气过滤器 (完全脱油式) 过滤的清洁干燥空气。

<u>外形</u>尺寸(mm)

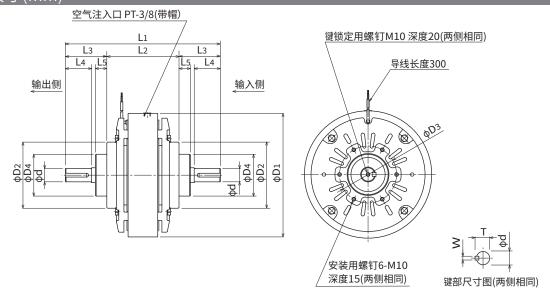


(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)


												, ,	
#II D	1.	Lo	Lo	L4	L5	D1	D2	D3	D4	键部			
型号 	LI	L2	L3						(g7)	d (h7)	W (p7)	T (0.0.2)	
ZKB-10BN	360	160	100	65	28	278	160	140	100	30	7	33	
ZKB-20BN	408	190	109	69	30	327	174	150	110	35	10	38.5	

^{2.} 空转扭矩为额定扭矩的1%以下。

● 标准扭矩特性 (典型示例)

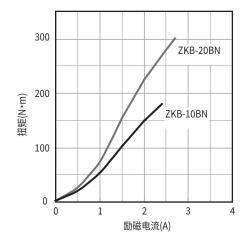


● 容许连续滑差功率特性(自然冷却时)

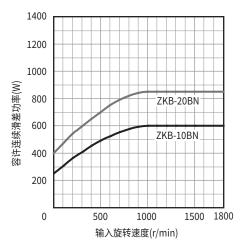


* 鼓风机冷却时的滑差功率请参照三菱电机电磁离合器、制动器的技术资料。

● 容许连续滑差扭矩特性(自然冷却时)

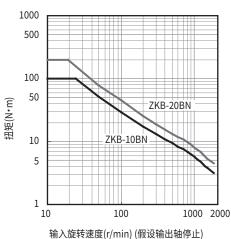

安装示例

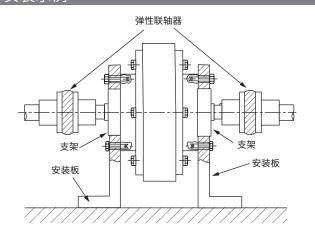

- 1)请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2) 离合器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同 心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时, 请控制在容许轴负载 (参阅 A-47 页) 的范围内。
- 4) 请在两侧设置安装板。

ZA-A1型 磁粉离合器

6 12 25 50 100 200



自然冷却式

额定扭矩:6~200 (N·m) 自然冷却式贯通轴型 可从15r/min开始使用。

使外周旋转以改善散热,增大了热容量。




规格

(额定电压 DC24V)

型号	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩、	J (kgm²)	容许旋转速度	重量 (kg)	磁粉重量
至5	(N·m)	电流 (A)	电力(W)	时间常数(s)	输入侧	输出侧	(r/min)	里里(Kg)	(g)
ZA-0.6A1	6	0.74	17.8	0.04	2.70×10 ⁻³	5.00×10 ⁻⁴	1800	2.7	14
ZA-1.2A1	12	0.9	21.6	0.04	6.30×10 ⁻³	1.10×10 ⁻³	1800	4.5	25
ZA-2.5A1	25	1.1	26.4	0.06	1.20×10 ⁻²	2.30×10 ⁻³	1800	6.3	39
ZA-5A1	50	1.4	33.6	0.09	2.60×10 ⁻²	5.80×10 ⁻³	1800	11	60
ZA-10A1	100	2.0	48	0.14	7.00×10 ⁻²	1.50×10 ⁻²	1800	19.5	117
ZA-20A1	200	2.5	60	0.30	2.10×10 ⁻¹	0.50×10 ⁻¹	1000	41	255


⁽注) 空转扭矩为额定扭矩的2%以下。

外形尺寸(mm)

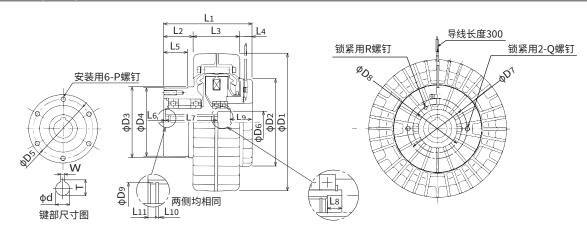

型号	1.	La	La	14	Le	Lo	1-7	Lo	10	110	1.11	D1	Da	D3	D4	D5	D6	D7	Do	Do	F)	- 1	R	(Q		键部	
至亏	LLI	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	וטו	D2	D3	(g7)	D5	D6	וטו	D8	D9	直径	深度	直径	深度	直径	深度	d (H7)	W (F8)	T(+0.2)
ZA-0.6A1	86	21	58	7	16	1	56	8	21	1.1	3	128	82	73	70	60	19	60	_	16	M6	12	_	_	M4	8	15	4	16.5
ZA-1.2A1	103	32	58	13	20	2	63	13	25	1.1	4	160	96	_	80	68	24	68	54	19	M6	15	M4	10	M6	11.5	18	5	20
ZA-2.5A1	119	36	66	17	20	2	69	17	31	1.1	4	180	114	_	90	80	27	80	64	21	M6	15	M4	10	M6	12	20	5	22
ZA-5A1	141	47	74	20	20	3	103	-	35	1.3	5	220	140	_	110	95	_	95	78	31.4	M8	20	M6	12	M8	12	30	7	33
ZA-10A1	166	49	100	17	30	4	122	-	40	1.65	5	275	176	130	125	110	_	110	95	37	M10	25	M6	12	M10	18	35	10	38.5
ZA-20A1	198	59	118	21	30	3	150	_	45	1.95	6	335	218	-	155	136	-	125	_	48	M10	20	_	_	M10	15	45	12	49


拆卸参考事例




利用离合器中空轴的槽 (ϕ D9),如果按左图所示操作,即可利用千斤顶效应轻松取下离合器。


(垫圈等的尺寸请参考轴部尺寸后酌情确定。)

● 标准扭矩特性(典型示例)

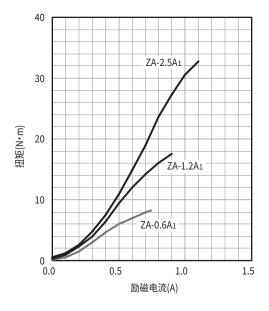

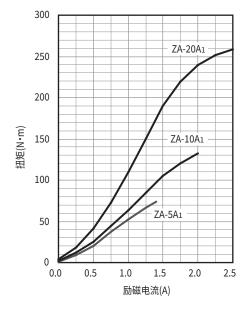


● 容许连续滑差功率特性

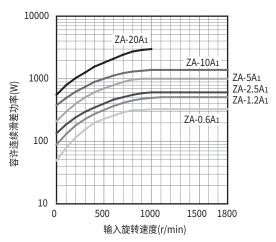

* 鼓风机冷却时的滑差功率请参照三菱电机电磁离合器、制动器的技术资料。


● 容许连续滑差扭矩特性

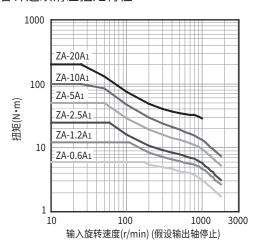

安华示例

1. 为轴驱动时 间隙 间隙 磁粉离合器 联轴器 翅片 电机 . 轴承座 输出轴 锁紧用 螺钉 螺钉孔 翅片锁紧板 翅片锁紧板 放大图 支架(旋转部) 锁紧用螺钉

2. 为皮带驱动时

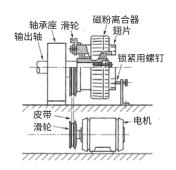

- 1) 关于翅片的锁紧用螺钉,请在翅片锁紧板(由客户准备)侧孔和轴方向设置间隙(参阅放大图)。
 - 若紧固翅片,将对离合器内部的轴承施加过大的力,可能很快导致轴承 ^{故障}
- 2)以滑轮驱动时,请控制在容许轴负载(参阅A-47页)的范围,以避免皮带过度张紧。若超过容许轴负载使用,可能导致轴承故障(异响、锁定等)。
- 3) 请充分注意翅片锁紧用螺钉的长度。

锁紧用螺钉长度如果过长,可能会对螺钉前端的支架(旋转部)造成干涉。

型号	螺钉孔	安装螺栓啮合量(mm)
ZA-0.6A1	2-M4×8	4-8
ZA-1.2A1	2-M6×11.5	6-11.5
ZA-2.5A1	2-M6×12	6-12
ZA-5A1	2-M8×12	8-12
ZA-10A1	2-M10×18	10-18
ZA-20A1	2-M10×15	10-15

- 4)输入侧与轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在弹性联轴器的容许值以内。弹性联轴器请设置止推间隙。安装时若没有设置止推间隙,可能导致离合器内部的轴承故障(异响、锁定等)。
- 5) 外周会旋转, 因此请务必使用通风性良好的金属丝网等覆盖整体。

ZKG-YN型 微型磁粉制动器





自然冷却式

额定扭矩: 0.5~5 (N·m) 自然冷却式突出轴型 紧凑设计的微型系列。 旋转部的惯性力矩设置小。 可从5r/min开始使用。




规格

(额定电压 DC24V)

							(1)() = 0,111 - 0 - 1.17
	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩./	容许旋转速度	重量 (kg)
至与	(N · m)	电流 (A)	电力 (W)	时间常数 (s)	(kgcm²)	(r/min)	里里 (Ng)
ZKG-5YN	0.5	0.35	8.4	0.02	9.40×10 ⁻³	1800	0.4
ZKG-10YN	1	0.42	10.1	0.02	2.75×10 ⁻²	1800	0.54
ZKG-20YN	2	0.5	12	0.04	5.25×10 ⁻²	1800	0.96
ZKG-50YN	5	0.6	14.4	0.05	1.25×10 ⁻¹	1800	1.3


(注) 空转扭矩1000r/min则为额定扭矩的3%以下,1800r/min则为额定扭矩的5%以下。


外形尺寸(mm)

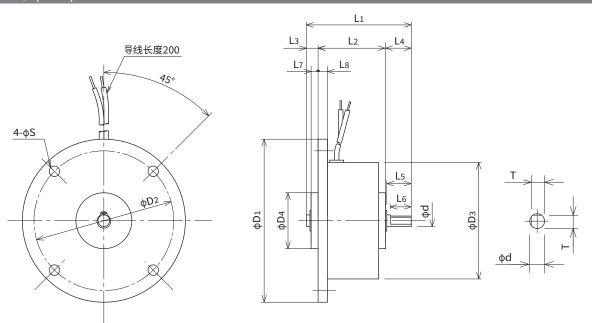


型号	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	D1	D2	D3	D4 (g7)	S	d (g7)	T
ZKG-5YN	45	29	5	11	10.5	9	3	4	70	60	50	24	4.5	5	4.5
ZKG-10YN	50	30	7	13	12	10	4	4	76	66	56	30	4.5	7	6.5
ZKG-20YN	59	34	9	16	15	13	6	5	90	80	70	40	4.5	9	8.5
ZKG-50YN	66	36	11	19	18	16	8	5	108	95	82	44	6	15	14

● 标准扭矩特性 (典型示例)

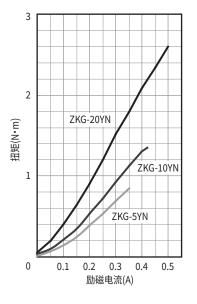


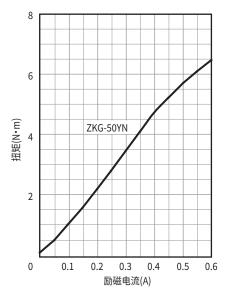


● 容许连续滑差功率特性 (安装板的散热面积为350cm²以上)

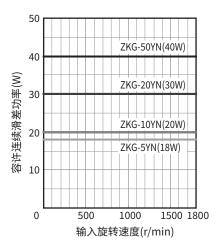

●容许连续滑差扭矩特性

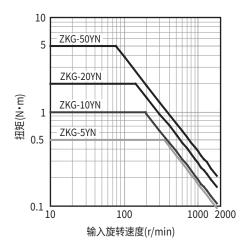

安装示例

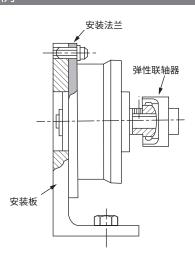

- 1) 请将安装法兰的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2)制动器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时, 请控制在容许轴负载 (参阅 A-47页) 的范围内。
- 4) 安装板的散热面积请确保为350cm²以上。

ZKB-YN型 磁粉制动器





自然冷却式

额定扭矩: 0.6~6 (N·m) 自然冷却式突出轴型 可从5r/min开始使用。




规格

(额定电压 DC24V)

型号	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩丿	容许旋转速度	重量 (kg)	磁粉重量
土力	(N · m)	电流 (A)	电力 (W)	时间常数 (s)	(kgm²)	(r/min)	主里 (ng/	(g)
ZKB-0.06YN	0.6	0.46	11	0.03	6.10×10 ⁻⁵	1800	1.7	3.5
ZKB-0.3YN	3	0.53	12.7	0.08	3.00×10 ⁻⁴	1800	3.1	7.5
ZKB-0.6YN	6	0.81	19.4	0.08	6.00×10 ⁻⁴	1800	3.7	10

(注) 空转扭矩相对于额定扭矩, 0.06YN为4%以下, 0.3YN为2%以下, 0.6YN为1%以下。


外形尺寸(mm)

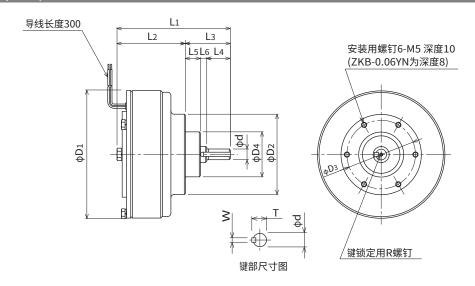


(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)


															, .
#11 🗗	1.	l o	Lo		l e	1.0	D.	Do	Do	D. (-7)		7		键部	
型号	LI	L2	L3	L4	L5	L6	D1	D2	D3	D4 (g7)	直径	深度	d (h7)	W (p7)	T (0-0.2)
ZKB-0.06YN	93	52	41	22	15	4	88	70	55	33	_	_	8	3	9.1
ZKB-0.3YN	106	64	42	22	14	6	120	75	64	42	М3	6	10	4	11.5
ZKB-0.6YN	114	68	46	26	14	6	134	80	64	42	M4	8	12	4	13.5

● 标准扭矩特性 (典型示例)

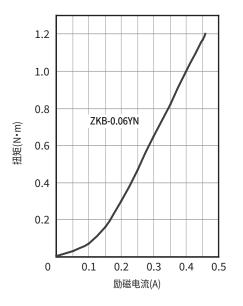


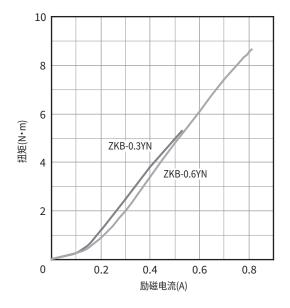


●容许连续滑差功率特性

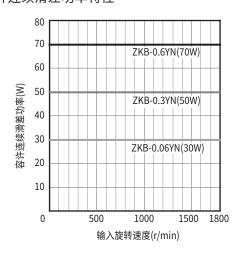

●容许连续滑差扭矩特性

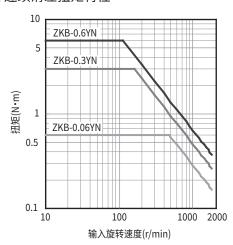

安装示例

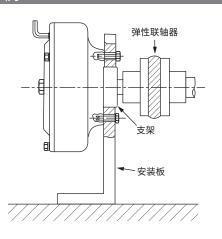

- 1) 请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2)制动器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时, 请控制在容许轴负载 (参阅A-47页) 的范围内。

ZKB-XN型 磁粉制动器




自然冷却式

强制风冷式

额定扭矩:12~50(N·m) 自然冷却、强制风冷式突出轴型

可从5r/min开始使用。

通过向空气间隙吹入空气, 可增大热容量。

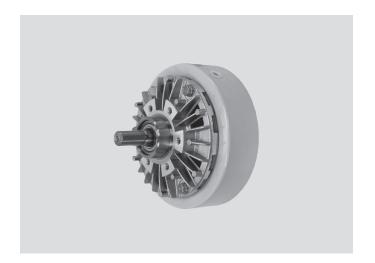


规格

(额定电压 DC24V)

	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩ノ	强制风	冷容许连续滑着		容许旋转速度		磁粉重量
型号 	(N·m)	电流 (A)	电力 (W)	时间常数 (s)	(kgm²)	风压 (Pa)	风量 (m³/min)	功率 (W)	(r/min)	重量 (kg)	(g)
ZKB-1.2XN	12	0.94	22.5	0.10	1.34×10 ⁻³	3×10 ⁴	0.2	250	1800	5.2	20
ZKB-2.5XN	25	1.24	30	0.12	3.80×10 ⁻³	5×10 ⁴	0.4	380	1800	9	33
ZKB-5XN	50	2.15	51.5	0.13	9.50×10^{-3}	1×10 ⁵	0.6	700	1800	14.5	60

⁽注) 1.*:冷却空气请务必使用经空气过滤器 (完全脱油式) 过滤的清洁干燥空气。

<u>外形</u>尺寸(mm)

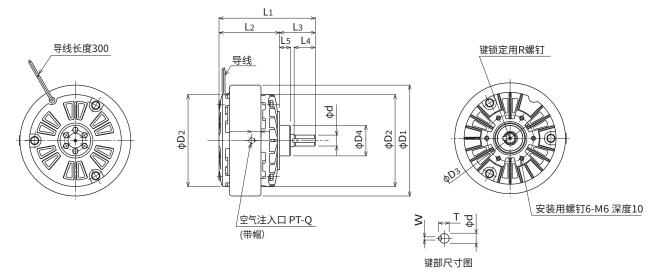



(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)

풰므	La	La	La	La	Le	D1	Da	Da	D4 (67)	0	F	?		键部	
型号 	LI	L2	L3	L4	L5	D1	D2	D3	D4 (g7)	Q	直径	深度	d (h7)	W (p7)	T (0-0.2)
ZKB-1.2XN	132	83	49	29	15	152	126	64	42	1/8	M4	8	15	5	17
ZKB-2.5XN	155	91	64	43	17	182	160	78	55	1/8	M5	10	20	5	22
ZKB-5XN	193	102	91	55	30	219	196	100	74	1/4	M6	12	25	7	28


^{2.} 空转扭矩为额定扭矩的1%以下。

● 标准扭矩特性(典型示例)

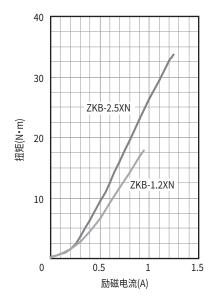


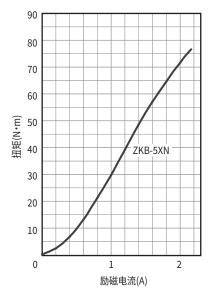

● 容许连续滑差功率特性(自然冷却时)

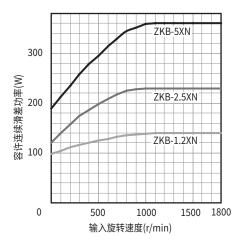


● 容许连续滑差扭矩特性(自然冷却时)

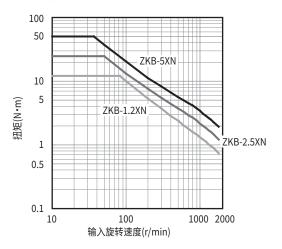

* 鼓风机冷却时的滑差功率请参照三菱电机电磁离合器、制动器的技术资料。

安装示例

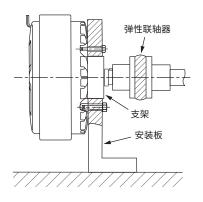

- 1) 请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2)制动器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时, 请控制在容许轴负载 (参阅A-47页) 的范围内。

ZKB-XN型 磁粉制动器



1

强制风冷式

额定扭矩:100~200(N·m) 自然冷却、强制风冷式突出轴型

可从5r/min开始使用。

通过向空气间隙吹入空气,可增大热容量。




规格

(额定电压 DC24V)

	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩/	强制风	冷容许连续滑差		容许旋转速度		磁粉重量
型号 -	(N·m)	电流 (A)	电力(W)	时间常数(s)	(kgm²)	风压 (Pa)	风量 (m³/min)	功率 (W)	(r/min)	重量 (kg)	(g)
ZKB-10XN	100	2.4	57.6	0.25	3.50×10 ⁻²	6×10 ⁴	1.1	1100	1800	34	140
ZKB-20XN	200	2.7	64.8	0.37	9.15×10 ⁻²	5×10 ⁴	1.6	1900	1800	53	225

⁽注) 1.*:冷却空气请务必使用经空气过滤器(完全脱油式)过滤的清洁干燥空气。

外形尺寸(mm)

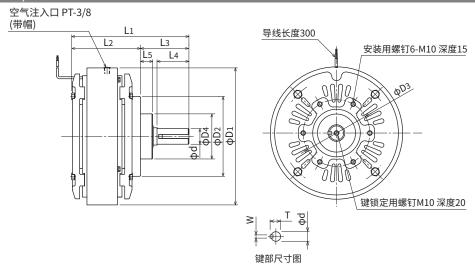


(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)


型号	1.1	La	La	La	Le	D1	Da	Da	D4 (g7)		键部	
空亏	LI	L2	L3	L4	L5	D1	D2	D3	D4 (g7)	d (h7)	W (p7)	T (0.0.2)
ZKB-10XN	239	139	100	65	28	278	160	140	100	30	7	33
ZKB-20XN	278	169	109	69	30	327	174	150	110	35	10	38.5

^{2.} 空转扭矩为额定扭矩的1%以下。

● 标准扭矩特性 (典型示例)

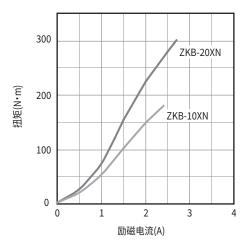


● 容许连续滑差功率特性(自然冷却时)

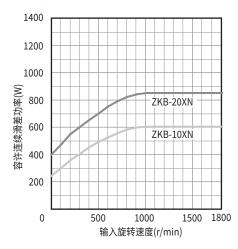


* 鼓风机冷却时的滑差功率请参照三菱电机电磁离合器、制动器的技术资料。

● 容许连续滑差扭矩特性(自然冷却时)

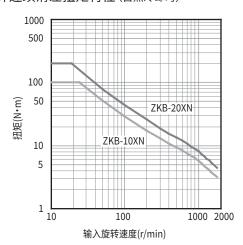

安装示例

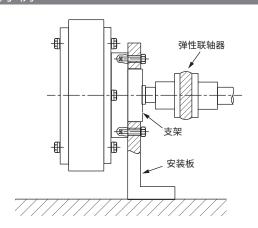

- 1)请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2)制动器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时,请控制在容许轴负载(参阅A-47页)的范围内。

ZKB-HBN型 磁粉制动器





热块冷却式

额定扭矩:25~200 (N·m) 热块冷却式突出轴型

将热块固定在从动体上,配备轴流风扇从而增大了热容量。

可从5r/min开始使用。



规格

(额定电压 DC24V)

	Φ≖ ch +π h⊏		线圈 (75℃)		1m14 1 1c /	<i>₩</i>	千日	T-14-W/\			轴流	风扇		
型号	额定扭矩 (N·m)	电流 (A)	电力 (W)	时间常数	惯性力矩 <i>J</i> (kgm²)	容许旋转速度 (r/min)	重量 (kg)	磁粉 重量 (g)	电压	功率	(W)	电流	(A)	一个数
	(14 111)	电测(A)	电力(W)	(s)	(KgIII /	(1/11111)	(1/6)	土主(8)	AC (V)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	一一一
ZKB-2.5HBN	25	1.24	29.8	0.12	3.80×10 ⁻³	1800	11	33	200	43	40	0.29	0.25	1
ZKB-5HBN	50	2.15	51.5	0.13	9.60×10 ⁻³	1800	16.5	65	200	43	40	0.29	0.25	1
ZKB-10HBN	100	2.4	57.6	0.25	3.50×10 ⁻²	1800	37	125	200	43	40	0.29	0.25	1
ZKB-20HBN	200	2.7	64.8	0.37	9.15×10 ⁻²	1800	59	205	200	43	40	0.29	0.25	2


- (注) 1. 空转扭矩为额定扭矩的1%以下。
 - 2. ZKB-20HBN轴流风扇的规格为1个轴流风扇的数值。

● 热控开关规格

工作温度	100°C
触点容许额定值	AC120V 5A/AC240V 3A (电阻负载)
触点	B触点

(注)工作温度设置为周围温度30℃。

外形尺寸(mm)

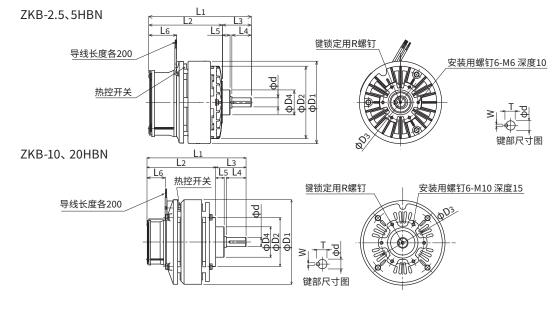


导线标识对应表


	标志	导线 颜色
轴流风扇	200	灰
热控开关	T	蓝
磁粉 制动器	BR	黑

(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)


	1.1	La	La	La	Le	Lo	D1	Do	D2 D3 D	D2 D4 (g7)		?		键部	
25	LI	L2	L3	L4	L5	L6	D1	D2	D3	D4 (g7)	直径	深度	d (h7)	W (p7)	T (0-0.2)
ZKB-2.5HBN	227	163	64	43	17	62	182	160	78	55	M5	10	20	5	22
ZKB-5HBN	265	174	91	55	30	62	219	196	100	74	M6	12	25	7	28
ZKB-10HBN	326	226	100	65	28	62	278	160	140	100	M10	20	30	7	33
ZKB-20HBN	366	257	109	69	30	62	327	174	150	110	M10	20	35	10	38.5

● 标准扭矩特性(典型示例)

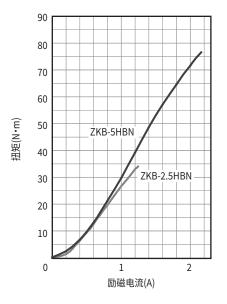


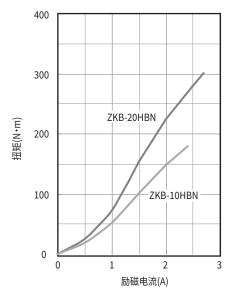


● 容许连续滑差功率特性

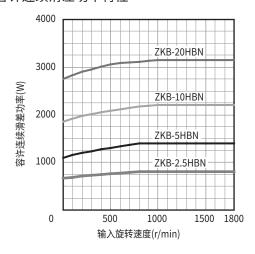

● 容许连续滑差扭矩特性

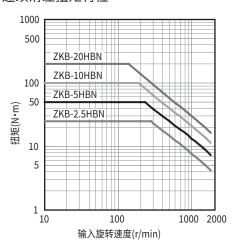


安装示例

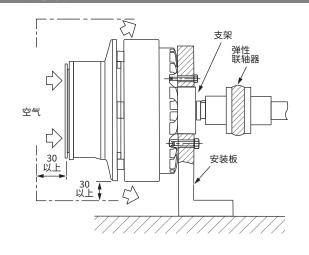

- 1) 请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2)制动器轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3) 安装滑轮等时,请控制在容许轴负载(参阅A-47页)的范围内。
- 4)制动器附近请保留空间(30mm以上),以避免阻塞冷却风。
- 5) 如果轴流风扇停止或盖板堵塞,制动器内部温度将会升高,可能导致烧坏,因此请务必连接热控开关,设置保护电路。
- 6)制动器为开放型,因此在粉尘多的场所使用时,请设置管道等以输送清洁的空气。

ZKB-HBN型磁粉制动器接线图



ZA-Y型 磁粉制动器





自然冷却式

额定扭矩:6~50(N·m) 自然冷却式贯通轴型 可从15r/min开始使用。

使外周旋转以改善散热,增大了热容量。




规格


(额定电压 DC24V)

								(1000 01111)
	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩/	容许旋转速度	重量 (kg)	磁粉重量
至5	(N·m)	电流(A)	电力(W)	时间常数 (s)	(kgm²)	(r/min)	里里 (kg)	(g)
ZA-0.6Y	6	0.3	7.2	0.10	1.55×10 ⁻³	1800	2.4	15
ZA-1.2Y1	12	0.39	9.4	0.13	5.50×10 ⁻³	1800	5	25
ZA-2.5Y1	25	0.73	17.5	0.15	9.40×10 ⁻³	1800	7.4	39
ZA-5Y1	50	0.94	22.6	0.17	2.30×10 ⁻²	1800	11	60

(注)关于空转扭矩, ZA-0.6Y为额定扭矩的5%以下, ZA-1.2Y1以上为额定扭矩的3%以下。


<u>外形</u>尺寸(mm)

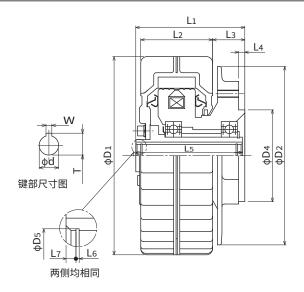


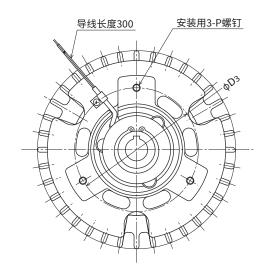


#II C	1.	١٦	Lo		1.5	Lo	1-	D.	Do	Do	D4	Dr.	F)		键部	
型 号	LI	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D1	D2	D3	(g7)	D5	直径	深度	d (H7)	W (F8)	T (+0.2)
ZA-0.6Y	68	53	15	2	64	1.1	3	116	116	80	70	12.5	M5	12	12	4	13.5
ZA-1.2Y1	88	58	26	5	86	1.1	4	160	144	100	74	19	М6	17	18	5	20
ZA-2.5Y1	100	66	28	5	92	1.1	4	180	170	140	100	21	M10	19	20	5	22
ZA-5Y1	106	74	27	5	101	1.3	5	220	195	150	110	31.4	M10	19	30	7	33

● 标准扭矩特性(典型示例)

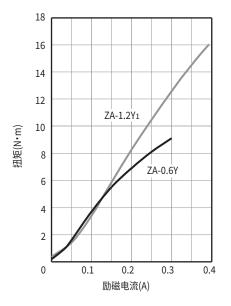


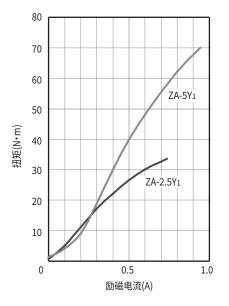

● 容许连续滑差功率特性(自然冷却时)

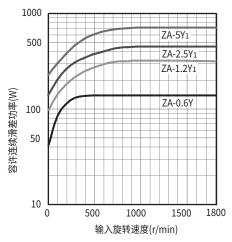


● 容许连续滑差扭矩特性(自然冷却时)

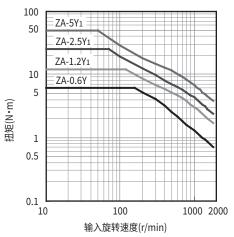

* 鼓风机冷却时的滑差功率请参照三菱电机电磁离合器、制动器的技术资料。

安装示例

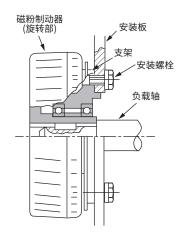

- 1)请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2) 请充分注意安装螺栓的长度。

安装螺栓长度如果过长,可能会对螺栓前端的旋转部造成干涉。

型号	螺钉孔	安装螺栓啮合量(mm)
ZA-0.6Y	3-M5×12	8-11
ZA-1.2Y1	3-M6×17	9-16
ZA-2.5Y1	3-M10×19	15-18
ZA-5Y1	3-M10×19	15-18

- 3)制动器侧贯通轴与负载轴的同心度请控制在0.05mm以下。
- 4) 外周会旋转, 因此请务必使用通风性良好的金属丝网等覆盖整体。

ZA-Y型 磁粉制动器





自然冷却式

额定扭矩:100~200(N·m) 自然冷却式贯通轴型 可从15r/min开始使用。 使外周旋转以改善散热,增大了热容量。




规格

(额定电压 DC24V)

型号	额定扭矩		线圈 (75℃)		惯性力矩/	容许旋转速度	重量 (kg)	磁粉重量
至 5	(N·m)	电流(A)	电力(W)	时间常数 (s)	(kgm²)	(r/min)	里里(ng)	(g)
ZA-10Y1	100	1.21	28.8	0.3	6.60×10^{-2}	1800	22	105
ZA-20Y1	200	1.9	45.6	0.6	2.00×10^{-1}	1000	40	235


(注) 空转扭矩为额定扭矩的3%以下。


外形尺寸(mm)

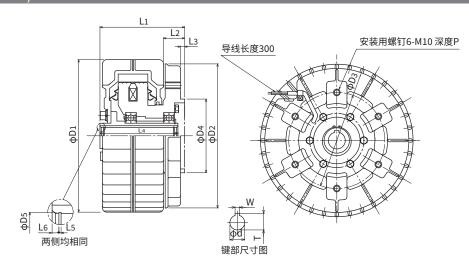


型号	l.	Lo	Lo		Le	Lo	D:	Do Do	D1 D2	D2 D3	D4	Dr	Р		键部	
空亏	LI	L2	L3	L4	L5	L6	D1	D2	D3	(g7)	D5	深度	d (H7)	W (F8)	T (0.0.2)	
ZA-10Y1	140	29	5	130	1.65	5	275	250	150	110	37	22	35	10	38.5	
ZA-20Y1	160	42	6	152	_	_	335	320	240	160	-	30	45	12	49	

● 标准扭矩特性 (典型示例)

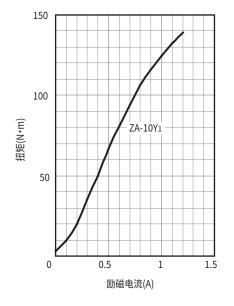

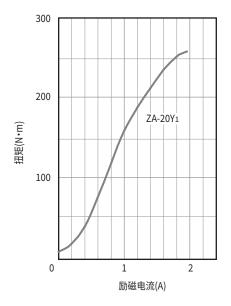


● 容许连续滑差功率特性

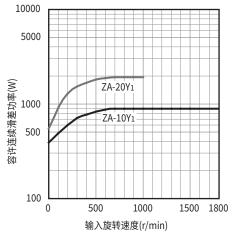


* 鼓风机冷却时的滑差功率请参照三菱电机电磁离合器、制动器的技术资料。

●容许连续滑差扭矩特性

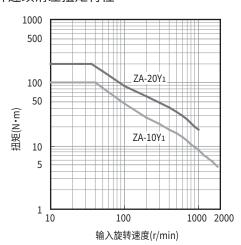

安装示例

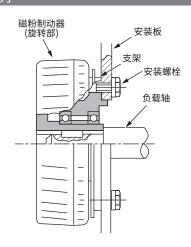

- 1)请将支架的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2) 请充分注意安装螺栓的长度。

安装螺栓长度如果过长,可能会对螺栓前端的旋转部造成干涉。

型号	螺钉孔	安装螺栓啮合量(mm)
ZA-10Y1	6-M10×22	15-21
ZA-20Y1	6-M10×30	15-29

- 3) 制动器侧贯通轴与负载轴的同心度请控制在0.05mm以下。
- 4) 外周会旋转, 因此请务必使用通风性良好的金属丝网等覆盖整体。

ZX-YN型 磁粉制动器





自然冷却式

额定扭矩:3~12(N·m) 自然冷却式贯通轴型

超薄型

额定电压DC24V。 可从5r/min开始使用。





规格

 型号	额定扭矩 (N·m)		线圈(75°C)		惯性力矩./	容许旋转速度	舌导 (l/g)	
空亏		电压 (V)	电流 (A)	电力(W)	时间常数(s)	(kgm²)	(r/min)	重量 (kg)	
ZX-0.3YN-24	3	24	0.4	9.6	0.035	3.5×10 ⁻⁵		1.1	
ZX-0.6YN-24	6	24	0.4	9.6	0.050	9.0×10 ⁻⁵	400	1.8	
ZX-1.2YN-24	12	24	0.5	12	0.070	1.6×10 ⁻⁴		2.3	

⁽注) 空转扭矩为额定扭矩的10%以下。

外形尺寸(mm)

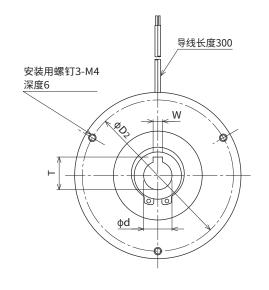


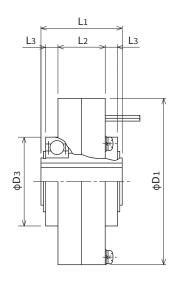


(涂装颜色孟塞尔10Y7.5/1)

									,
型号	Le	Lo	Lo	D.	Do	Do (hr)		键部	
空亏	LI	L2	L3	D1	D2	D3 (h5)	d (H7)	W (Js9)	T (+0.2)
ZX-0.3YN-24	43	25	6.5	88	80	47	15	5	17.3
ZX-0.6YN-24	49	30	6.5	105	97	55	20	6	22.8
ZX-1.2YN-24	50	30	7	118	110	62	25	8	28.3


● 标准扭矩特性 (典型示例)

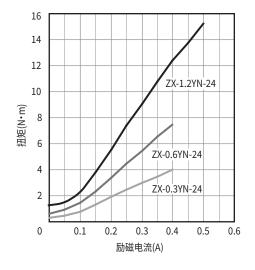


● 容许连续滑差功率特性

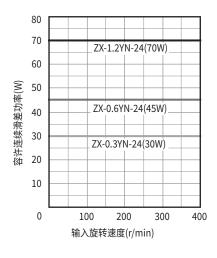

● 容许连续滑差扭矩特性

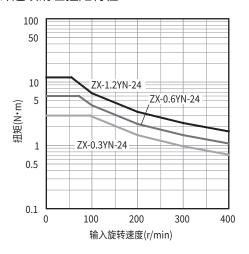

安装示例

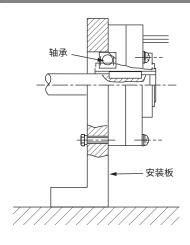

- 1) 请将轴承的嵌合部嵌入固定到安装板。
- 2)制动器侧贯通轴与负载轴的连结请务必使用弹性联轴器,此时轴之间的同心度、垂直度等请控制在所使用的弹性联轴器的容许值以内。
- 3)以制动器内置的轴承支撑负载轴时,请避免形成3点支撑。 (制动器内置有2个轴承)

选型

■ 在连续滑差状态下使用时

一般情况下,磁粉离合器、制动器在连续滑差状态下使用,此时的滑差功率P(滑差引起的发热量)用以下公式表示。

Nr: 滑差旋转速度 (r/min) T: 传递扭矩 (N·m)

选择离合器、制动器的型号时,请确保根据公式(1)求出的滑差功率处于容许连续滑差功率以内。如果在自然冷却下容许连续滑差功率不足,则需要强制风冷。在连续滑差下使用时,离合器、制动器的大小多取决于滑差功率的大小,使用扭矩相对于离合器、制动器的额定扭矩值有时会非常小。此时可以使用适当的减速装置,将使用扭矩改到易控制的范围从而进行适当的选择。

■ 张力控制用磁粉离合器、制动器的选型

1. 机械规格和选型计算

作为典型的用例,用于张力控制时的磁粉离合器、制动器的容量选择流程如A-38页的图1所示。

选择机型时需考虑3点:1) 扭矩;2) 旋转速度;3) 滑差功率(滑差引起的发热量);这些值通过机械规格(张力、线速度、卷径或辊径) 根据以下公式求出。

1) 扭矩
$$T=F\times \frac{D}{2}(N \cdot m)$$
(2)

2) 旋转速度
$$Nr = \frac{V}{\pi \times D} (r/min)$$
 ·······(3)

但是,

F : 张力(N)

D : 面料卷直径或辊直径 (m)

V :线速度 (m/min)

Nr:磁粉离合器、制动器的滑差旋转速度 (r/min)

(为磁粉离合器时是输入旋转速度与输出旋转速度的滑差,为磁粉制动器时是输入旋转速度。)

基于这些计算结果,按照A-38页的图1所示的流程选择磁粉离合器、制动器。

2. 选型的要点和注意事项

1) 扭矩

计算扭矩的最大值和最小值,确认是否在可控制的范围内。磁粉离合器、制动器的可控制扭矩范围是从额定扭矩到产品的空转扭矩(由于存在产品内部的轴承、密封件的损失扭矩,因此即使励磁电流为0A,扭矩也不会变为0N·m。空转扭矩通常是额定扭矩的2%左右,但是因产品不同,空转扭矩各异,因此实际选择时请参照各机型的规格栏)。

可控制的范围为空转扭矩~额定扭矩的100%的范围,尽可能在接近额定扭矩的范围内使用,可获得更好的控制性能。特别是如果控制装置为卷径检测式或手动式等开环方式,推荐在励磁电流一扭矩特性的线性度良好的5~100%的范围内使用。

2) 旋转速度

磁粉离合器、制动器的最高旋转速度均需控制在容许旋转速度以下。此外,磁粉制动器的最低旋转速度需控制在15r/min以上,磁粉离合器的输入和输出的旋转速度差需控制在15r/min以上(换言之,磁粉离合器和磁粉制动器的滑差旋转速度均需控制在15r/min以上)。 在线速度慢的机械的放卷中,旋转速度低,无法确保充分的滑差旋转速度时,不应使用磁粉制动器,可使用磁粉离合器,利用减速电机等朝放卷轴方向和反方向施加旋转,以确保滑差旋转速度(ZKB-N系列、ZKG-N系列、ZX-YN系列从5r/min以上开始可以使用)。

3) 滑差功率 (发热量)

张力控制中,由于在连续滑差状态下使用磁粉离合器、制动器,滑差产生的热会使磁粉离合器、制动器主体的温度上升。运行时的滑差功率(发热量)需控制在使用机型的容许连续滑差功率以下。

3. 为放卷用磁粉制动器时

若将放卷轴和制动器轴的齿轮比设置为1(直连),

滑差旋转速度=放卷轴的旋转速度

因此滑差功率 (发热量) 的公式变为:

$$P=0.105\times T\times Nr=0.105\times \left(F\times \frac{D}{2}\right)\times \left(\frac{V}{\pi\times D}\right)=0.0167\times F\times V\cdots (5)$$

滑差功率(发热量)取决于机械的张力和线速度,不受卷径影响。

4. 为收卷用磁粉离合器时

若将收卷轴和离合器轴的齿轮比设置为1(直连),

滑差旋转速度=磁粉离合器的输入旋转速度-收卷轴的旋转速度

一般情况下,磁粉离合器的输入旋转速度与收卷轴的最高旋转速度相比,设置为15r/min以上的恒定旋转速度,滑差功率(发热量)随卷径(收卷轴的旋转速度)的变化而变化,因此根据以下公式求出运行中的最大滑差功率。

 $Pmax=0.105 \times Tmax \times Nrmax=0.105 \times Tmax \times (Ni-Nmin) \cdots (6)$

但是,

Pmax :最大滑差功率 (W) Tmax :最大扭矩 (N·m)


Nrmax :最大滑差旋转速度 (r/min)
Ni :离合器输入旋转速度 (r/min)
Nmin :最低旋转速度 (r/min)

扭矩和滑差旋转速度在收卷结束时达到最大,此时的滑差功率(发热量)变为最大。

(注:在锥度张力控制中,如果与收卷开始时的张力相比,收卷结束时的张力大幅减少,那么滑差功率也可能不是在收卷结束时变为最大,而是在收卷途中变为最大。)

■选型软件的介绍

请向当地三菱电机分公司或代理店咨询。

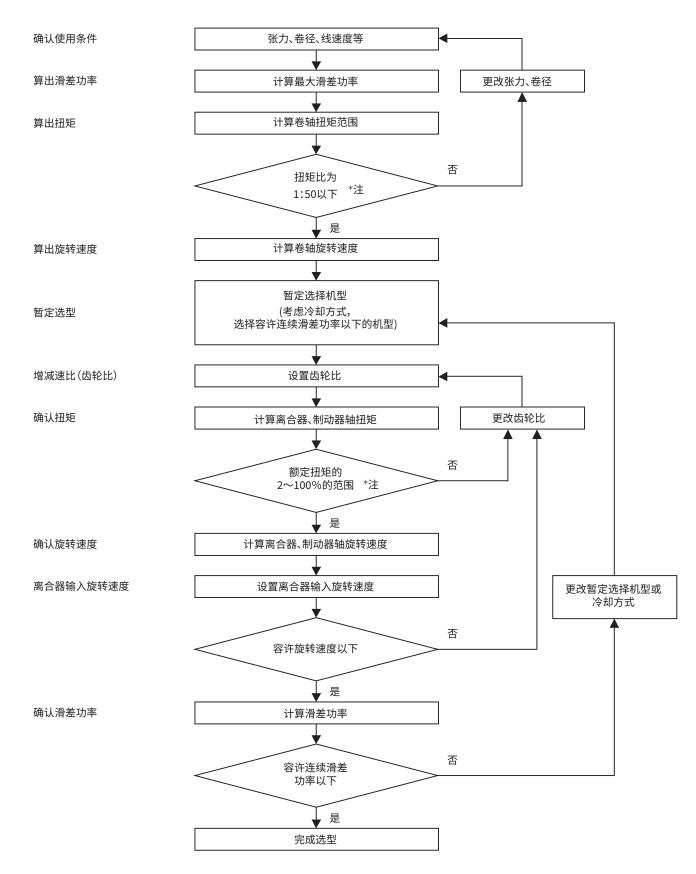

*注可控制扭矩的范围因机型而异。关于详细内容,请参照各机型的规格栏。

图1 磁粉离合器、制动器的容量选型流程

■选型计算示例

进行收卷、放卷等作业时,有利用恒定张力收卷的恒定张力收卷或最初强劲最终舒缓的锥度张力收卷等方式,可利用磁粉离合器、制动器的扭矩控制性能或恒定扭矩特性实现。

使用方法有三种,包括:放卷侧制动器、怠速用离合器、制动器或收卷侧离合器。

可控制扭矩的范围为空转扭矩~额定扭矩的范围。因机型不同,空转扭矩各异,因此请参照各机型的规格栏。

1. 放卷侧磁粉制动器(1)

在以下规格的薄膜收卷机中,作为放卷侧制动器,使用什么样的磁粉制动器较好。

1) 规格

张力 F:

F: 100N 恒定

放卷辊径

最大直径 D1:660mm

最小直径 D2:110mm

线速度

V:170m/min恒定

2) 计算

① 扭矩

张力为100N时的放卷开始和结束所需的制动器扭矩若设置为T1、T2,

$$T_1 = \frac{D_1}{2} \times F = \frac{660 \times 10^{-3}}{2} \times 100 = 33 \text{N} \cdot \text{m}$$

$$T_2 = \frac{D_2}{2} \times F = \frac{110 \times 10^{-3}}{2} \times 100 = 5.5 \text{N} \cdot \text{m}$$

② 旋转速度

线速度170m/min时的放卷开始和结束的制动器的滑差旋转速度若设置为N1、N2

$$N_1 = \frac{V}{\pi D_1} = \frac{170}{\pi \times 660 \times 10^{-3}} = 82 \text{r/min}$$

$$N_2 = \frac{V}{\pi D_2} = \frac{170}{\pi \times 110 \times 10^{-3}} = 492 \text{r/min}$$

③ 滑差功率 滑差功率 P

$$P=0.105\times T\times Nr=0.105\times \frac{DF}{2}\times \frac{V}{\pi D}$$
$$=0.0167\times F\times V=0.0167\times 100\times 170$$

=284W

如此,恒定线速度、恒定张力下的放卷侧制动器的连续滑差功率恒定。

④ 选型

由于扭矩 (T_1, T_2) 、滑差功率 (P),ZA-5Y1型 (额定扭矩 $50N \cdot m$ 、输入旋转速度 82r/min下的容许连续滑差功率约 290W) 在自然冷却下可使用。

此外,放卷轴和制动器轴直连,扭矩使用范围为额定值的 $66\sim11\%$ 。

<参考>

自然冷却的容许连续滑差功率因制动器的旋转速度而变化,因此在容许连续滑差功率变小的低旋转速度时(N1),请确定可否使用。

2. 放卷侧磁粉制动器(2)

手动控制

接下来是扭矩控制范围广大时根据张力改变齿轮比的示例。

1) 规格

张力 F: 130~520N 放卷辊径 D: 100mm~900mm 线速度 V: 100m/min恒定

2) 计算

① 与前例相同, 求放卷轴的扭矩 (T)、旋转速度 (N) 和滑差功率 (P)。

$$T = \frac{D}{2} \times F = \frac{(0.1 \sim 0.9)}{2} \times (130 \sim 520)$$
$$= 6.5 \sim 234 \text{N} \cdot \text{m}$$

$$N = \frac{V}{\pi D} = \frac{100}{\pi \times (0.1 \sim 0.9)}$$

=35.4~318r/min

P=0.0167×F×V=0.0167×520×100 =869W(最大)

根据以上的计算,使用ZKB-10HBN型(热块式)。

② 在此处,若将以上求出的扭矩234N·m设置为100%,则6.5 N·m为2.8%,在手动控制时处于控制范围(5~100%)以外。因此,需根据张力改变齿轮比,调整为适当的扭矩范围。此外,张力的分支值(Fm)根据以下公式求出。

$$Fm = \sqrt{张力比 \times Fmin}$$
$$= \sqrt{\frac{520}{130}} \times 130 = 260N$$

③ 张力 为130~260N时 放卷轴

Tbo =
$$\frac{(0.1 \sim 0.9)}{2} \times (130 \sim 260)$$

=6.5\sim 117 N \cdot m

Nbo=N=35.4~318r/min

制动器轴(为1.17倍增速)

Tbr=Tbo
$$\times \frac{1}{1.17}$$
=5.6 \sim 100N·m (5.6 \sim 100%)


Nbr=Nbo×1.17=41.4~372r/min P=0.0167×F×V=434W(最大) ④ 张力 为260~520N时 放卷轴

> Tbo=13~234N·m Nbo=35.4~318r/min

制动器轴(为2.34倍增速)

Tbr=5.6~100N·m Nbr=82.8~744r/min P=869W (最大)

⑤ 构造示例

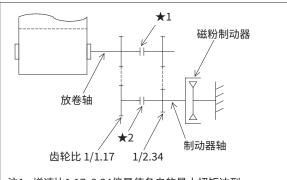

- 注1. 增速比1.17、2.34倍是使各自的最大扭矩达到 100%的比。
- 注2. 为提高增速比(减速比),如果增加啮合级数,则传动效率将会降低,难以进行正确的扭矩控制,因此请将级数设置为1级。

★1、★2为电磁离合器等, F=130~260N时

★1:OFF ★2:ON→齿轮比变为 $\frac{1}{1.17}$

F=260~520N时

★1:ON ★2:OFF→齿轮比变为 $\frac{1}{2.34}$

3. 收卷侧磁粉离合器


1) 规格

张力 F: 180N恒定

收卷辊径 最小直径 D1:90mm

最大直径 D2:540mm

线速度 V: 120m/min

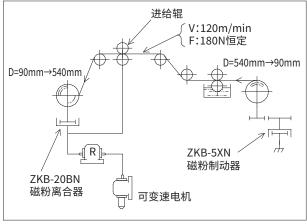

2) 计算

①扭矩

张力为180N时的收卷开始和结束所需的离合器扭矩若设置为 T_1 、 T_2 ,

$$T_{1} = \frac{D_{1}}{2} \times F = \frac{90 \times 10^{-3}}{2} \times 180 = 8.1 \text{N} \cdot \text{m}$$

$$T_{2} = \frac{D_{2}}{2} \times F = \frac{540 \times 10^{-3}}{2} \times 180 = 48.6 \text{N} \cdot \text{m}$$

② 旋转速度

线速度为 120m/min 时的收卷轴的开始和结束的旋转速度若设置为 N1、N2,(N1、N2非滑差旋转速度,而是收卷轴的旋转速度)

$$N_{1} = \frac{V}{\pi D_{1}} = \frac{120}{\pi \times 90 \times 10^{-3}} = 425 \text{r/min}$$

$$N_{2} = \frac{V}{\pi D_{2}} = \frac{120}{\pi \times 540 \times 10^{-3}} = 71 \text{r/min}$$

③ 滑差功率

与收卷轴的收卷开始所需的旋转速度N1相比,离合器的输入旋转速度N0若调高 $15r/min^*$,收卷开始及结束时的离合器的滑差功率若设置为P1、P2

如此,作为恒定张力的收卷离合器使用时,滑差旋转速度、收卷所需扭矩均在收卷结束时达到最大。因此,滑差功率也在收卷结束时达到最大,因此离合器的热容量必须在收卷的最终状态下确定。

根据以上的计算结果选型型号, 结果如下:

强制风冷式:

可使用ZKB-20BN (额定扭矩200N·m, 容许连续滑差功率1900W)。

但是,若与收卷轴直连使用,收卷开始时将变为额定扭矩的5%以下的扭矩,因此请设置为自动控制。

此外, 也结合放卷侧进行研讨, 则结果如下:

N1=425r/min T1=8.1N·m Ĺ T2=48.6N∙m N2=71r/min

与收卷相同, 滑差功率P为

 $P = 0.105 \times T_1 \times N_1 = 0.105 \times T_2 \times N_2$ $=0.0167 \times F \times V = 361W$

根据以上的结果

强制风冷式:

ZKB-5XN (额定扭矩50N·m、容许连续滑差功率700W) 可使

根据以上的计算结果可以发现,在收卷用离合器和放卷用 制动器中, 扭矩使用范围、滑差旋转速度差距不大, 但滑差 功率差异很大,因此请注意选择机型的改变。放卷侧与卷比 (最小直径和最大直径的比) 无关, 滑差功率恒定, 收卷侧 基本与卷比成正比, 滑差功率变大。

*离合器的输入旋转速度No仅15r/min增大,一般增大 10%左右。关于本例的放卷侧的制动器,可使用ZA-5Y1 的鼓风机冷却、ZKB-5HBN。

4. 夹送辊的驱动用磁粉离合器

1) 规格

张力 F:100~350N 辊径 D:200mm V:45~90m/min 线速度

在胶合板上粘合装饰板时,对于进给辊A,夹送辊B由于夹送压 力传导产生胶辊直径的变化而使周速度产生差异, 为防止该周 速度差异导致B辊产生小幅滑差,为B辊的驱动系统加入磁粉 离合器,用离合器使其滑动。

2) 计算

①B辊旋转速度

$$N = \frac{V}{\pi D} = \frac{45 \sim 90}{\pi \times 200 \times 10^{-3}} = 72 \sim 144 \text{r/min}$$

② 辊的驱动扭矩

$$T = \frac{D}{2} \times F = \frac{200 \times 10^{-3}}{2} \times (100 \sim 350)$$
$$= 10 \sim 35 \text{N} \cdot \text{m}$$

③ 滑差功率

线速度为45m/min时,如果确定了离合器的输入旋转速度 以使滑差旋转速度变为15r/min,则最大滑差功率如下。 90m/min时的离合器的输入旋转速度No为

$$N_0=144\times\left(\frac{72+15}{72}\right)$$
 \rightleftharpoons $144\times1.2=173$ r/min

因此, 滑差功率为


根据以上的计算结果,从B辊轴增速到2倍时使用 ZKB-2.5BN (额定扭矩25N·m, 200r/min下的滑差功率

此时, 扭矩的使用范围变为5~17.5N·m, 离合器的输入 旋转速度N'0为


$$N'0=288 \times \left(\frac{144+15}{144}\right) = 318 \text{r/min}$$

旋转速度足够。 此时的滑差功率为

 $P=0.105 \times (318-288) \times 17.5=55W$

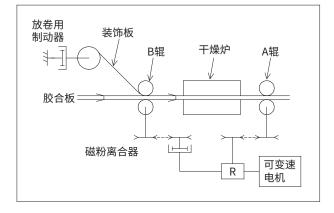

- ■磁粉离合器、制动器规格联络表
- 放卷、收卷用 (注)请为任意一方划○。

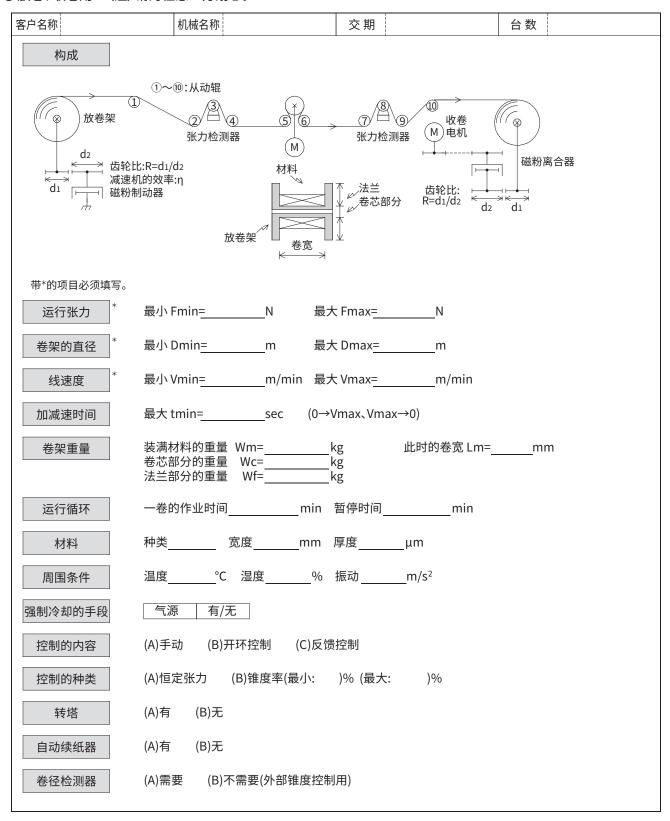

- 注1. 如有动力系统图,请附上。
- 注2. 从动辊的惯性有很大影响时,请将重量填写在空白处。

■磁粉离合器、制动器规格联络表

●中间轴用

客户名称	机械名称	交期	台数
构成			
内进外进	纸 d1 <u>d2</u>	张力检测器 【 磁粉离合器	由辊
收卷或放卷	磁粉制动器	主轴电机中间轴电机	
带*的项目必须填写。	入侧 F1min=N 外进纸时辊⑥侧 出侧 F2min=N 外进纸时辊⑤侧	F1 max=N 内进纸时辊⑤侧 F2 max=N 内进纸时辊⑥侧	
进纸辊 *	进给辊的直径 Dom		
线速度 *	最小 Vmin=m/min	最大 Vmax=m/m	ıin
加减速时间	最小 tmin=sec (0-	→Vmax、Vmax→0)	
进纸辊的重量	Wd <u>=</u> kg		
运行循环	一卷的作业时间min 看	暂停时间min	
材料	种类 宽度mm 原	厚度μm	
周围条件	温度°C 湿度% 振	动m/s ²	
强制冷却的手段	气源 有/无		
控制的内容	(A)手动 (B)开环控制 (C)反馈抗	控制	
其他	减速机(d1/d2、d3/d4)的效率为η=0.9~	~1,各辊的机械损耗扭矩应处于	可忽视的水平。

基于以上的基本规格,求离合器、制动器的型号及齿轮比d1/d2、d3/d4。但是,离合器的输入旋转速度应规定在离合器 完全连结时,进纸辊的周速度比主轴辊的周速度快10%。

此外,离合器和制动器彼此施加相当于最大张力10%的偏置扭矩,离合器的最小滑差旋转速度应为离合器的最小可用

旋转速度以上。 并且,入侧张力>出侧张力始终成立时不需要制动器;反之,入侧张力<出侧张力始终成立时不需要离合器,但入侧与出侧的张力差距小,基于此的扭矩为离合器或制动器的最小控制扭矩以下时,需组合使用离合器和制动器。

注1. 如有动力系统图,请附上。

注2. 从动辊的惯性有很大影响时,请将重量填写在空白处。

使用上的注意事项

1. 安全注意事项

请仔细阅读本书末尾的"安全上的注意事项",在充分注意安全的前提下正确使用。

2. 一般项目

1) 请注意输入侧和输出侧。

磁粉离合器请在高速旋转侧变为输入侧的标准安装状态下使用(ZA型的中空轴为输出侧,ZKB型在本产品目录的外形尺寸图及铭牌中用箭头标示了输入输出轴)。从扭矩特性、磁粉使用寿命的角度来看,连续空转使用下的输出入反向安装使用不是优选方案,因此不推荐。

还有, 离合器、制动器原则上在水平轴中使用, 不可在垂直形状 下使用。

此外,在以下状态下使用时请咨询本公司,并告知使用条件。

- a) 在某个倾斜角度下使用时
- b) 整体旋转时
- c) 采用其他低温规格等特殊规格时

2) 滑轮、联轴器、轴的安装

安装时请避免向产品施加过大的力,为产品安装的滑轮、联轴 器及轴的嵌合请务必确保轴小孔大,保留间隙。否则向产品施 加了冲击时,可能损伤产品内部的轴承,导致很快损坏。

3) 请避免潮湿。

若磁粉潮湿,性能将变得不稳定,因此请充分注意避免水、油等 浸入内部。特别是靠近齿轮箱安装时,油可能经由轴浸入,因此 请做到完全密封。此外,产品并未形成密封构造,因此不可在直 接接触油雾、油、水的环境下使用。

4) 请注意表面温度。

连续运行引发的表面最高温度,请在下表的状态下使用。若超过该值,耐久性将降得非常低。

离合器、制动器的表面温度极限(定子外周)

机型	极限温度(大致基准)
自然冷却 热块冷却	100℃以下
强制风冷	70℃以下

但是,周围温度以30°C为基准。

上述极限温度只是大致基准, 请务必在容许连续滑差功率内使 用。

5) 请注意压缩空气配管。

磁粉离合器、制动器未采取密封构造。

特别是对 ZA-A1 型磁粉离合器和 ZA-Y1 型磁粉制动器,如果压缩空气流入 (通过) 轴承部分,在构造上可能会穿过产品内部的磁粉间隙,并导致粉末随空气向外部泄漏。将放卷和收卷的空气卡盘用压缩空气配管从磁粉离合器、制动器的贯通轴中通过时,施工中应在注意防止空气泄露的同时配置相应的装置构成,以便在接头部位等漏气情况下确保空气可以逸出。

3. 额定扭矩与额定电流的关系

- 1) 若在出厂时 (磨合运行) 流过额定电流, 扭矩明显超过额定扭矩 (请参照各机型的标准扭矩特性)。这是因为预计了磁粉的经 时劣化, 将扭矩设置得较高。使用时请避免超过额定扭矩。
- 因经时劣化导致扭矩降低,但是可通过增加电流调整扭矩。但是,使用时请避免超过额定电流。

4. 关于扭矩

- 1) 电流对扭矩特性记载的是新品在200r/min时的标准值。磁粉 会发生经时劣化,其标准特性会随之改变。扭矩特性的变化请 通过电流补偿。
- 2) 可通过电流轻松控制扭矩,但是请注意,特别是在高速旋转及低电流下使用大型的机型(扭矩100N·m以上)时,扭矩可能会变得不稳定。
- 3)请注意,在高速运转下控制ON/OFF时,达到规定的扭矩需耗 费相当长的时间。
- 4)各产品在额定电流附近的扭矩偏差约±10%。产品之间的偏差相对于标准扭矩特性约±15%。因此,并联运行离合器、制动器时,建议要做到可对电流进行单独调整。
- 5) 扭矩值存在磁滞。请注意扭矩差异取决于电流的增减方向。
- 6) 各产品规格栏中记载的空转扭矩是有代表性的测定值。该数值 会根据产品的安装状态、运行条件和运行时间等发生变化。此 外,每个产品本身也会有所差异,在选择机型时,请充分考虑余 量后进行选型。

5. 关于使用寿命

- 1)作为连续滑差用于收卷、放卷时,使用寿命因使用条件(相对滑差速度等)而发生变化,一般来说,在容许连续滑差功率下使用时,在额定电流下降低到额定扭矩的磁粉的使用寿命约为5000~8000小时。但是,如果在额定扭矩以下使用,装置可以继续使用,因此使用寿命进一步延长。但是,即使滑差功率相同,如果滑差旋转速度,即如果相对旋转速度较快的状态持续,会有缩短使用寿命的倾向,因此请尽可能进行减小相对旋转速度的设置。
- 2) 相对于容许连续滑差功率,如果在保留余量的状态下使用,可以延长磁粉的使用寿命。例如,如果在容许连续滑差功率的50%下使用,使用寿命有时可达到约2倍以上。
- 3) ZKG、ZX系列无法更换磁粉,因此达到使用寿命后应更换产品。

6. 在低速旋转 (15r/min以下) 下运行时

用于张力控制等连续运行时,会产生稳定的扭矩特性,但是在伴有空转的间歇运行中,刚施加电压后,扭矩的上升存在稍微延迟的情况。为避免这种情况,请按照以下说明使用。

- 1)即使放卷已完成,也请继续弱励磁(额定的5~10%电流),避免磁粉从运行面掉落。
- 2) 请增速,以使最低旋转速度达到15r/min以上。但是请注意,如果增速比大,由于增速结构的机械损失等原因,可能无法进行正确的扭矩控制。
- 3) ZKB-N、ZKG、ZX系列从5r/min左右开始可以使用。

7. 注意 请务必进行磨合运行


1) 什么是磨合运行

磁粉离合器、制动器内部的磁粉由于运输中的冲击等原因,会 不均匀分布在磁粉离合器、制动器内部,因此进行正式运行前, 请进行磨合运行。

为了利用磁粉离合器、制动器发挥原有的性能,重要的是磁粉 应均匀分布在磁粉间隙内部。

如果磁粉分布不均匀,扭矩会降低、波动,或发生扭矩卡滞等情况,导致无法发挥原有的性能。

进行磨合运行后,不均匀分布的磁粉在磁粉间隙内部可均匀分布,可产生与励磁电流成正比的稳定扭矩。

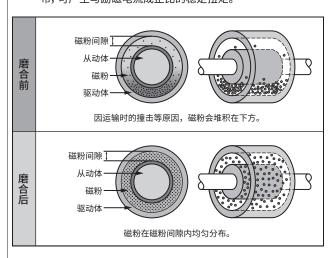

2) 磨合运行的要领

本要领所举的例子是难以进行标准磨合运行时的有效的方法。 (注) 在任何情况下均请充分注意避免离合器、制动器的表面温度超过使用说明书、产品目录记载的极限。

[参考] 标准磨合运行条件

- ① 为离合器时,固定输出轴以避免旋转。 (负载扭矩大的时候不需要)
- ② 将输入轴以200r/min左右速度旋转约1分钟。
- ③ 在输入轴旋转的同时,励磁电流设置为额定的1/4~3/4,以5秒ON、10秒OFF的循环进行10次左右励磁。 磁粉的分布不均匀严重,难以进行磨合运行时,以额定励磁按照5秒ON、10秒OFF的循环反复进行10次左右励磁。
- 1.输入轴的转速无法达到200r/min左右时

将励磁电流的ON时间设置如下。作为输入轴旋转次数达到约20次的时间。

(例) 为30r/min时

因此,以40秒ON、10秒OFF的循环,反复进行10次左右。 某些情况下,以额定励磁进行ON 2秒、OFF 0.5秒的循环是 有效的做法。

2. 离合器无法固定输出轴时

- ① 加重负载,尽量使输出轴难以旋转。
- ② 将励磁电流设置为额定的1/8~1/4左右。
- ③ ON的时间设置如下。作为输入轴和输出轴的相对旋转 累计达到约20次的时间。

(例) 输入轴300r/min、输出轴280r/min时

相对旋转速度 300-280=20r/min

因此,以60秒ON、10秒OFF的循环,反复进行10次左右。


此外,即使按照上述要领实施,其效果仍然略差于标准情况,但将在正式运行中逐渐完成磨合。

3) 磨合运行的效果

旋转速度 50r/min

图1、图2是让励磁电流ON/OFF时和持续ON时的扭矩测量示例。

让励磁电流ON/OFF时,每次增加ON/OFF次数,扭矩都会增高,可确认磨合运行的效果。相对于此,励磁电流持续ON时,可看到在低扭矩状态下饱和。

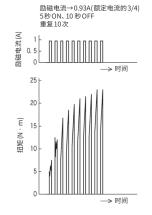



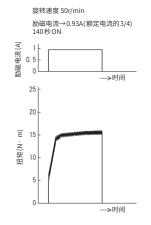


图2 励磁电流持续ON时的测量示例 (ZKB-2.5XN型磁粉制动器)

- * 以下情况一般是由于磨合运行不充分。
 - ①扭矩的输出低。
 - ②扭矩不稳定。
 - ③发生异响、扭矩脉动或启动时的卡滞。

使用上的注意事项

8. 为强制风冷时

- 1) 请设置空气过滤器。
 - 一般作为冷却空气使用的压缩空气含有油和水分,因此请务必使用经空气过滤器 (完全脱油式) 过滤的清洁干燥空气。 (若使用未经空气过滤器过滤的压缩空气,水分和油分将使磁粉变得潮湿,使性能显著降低。)
- 2) 管道较长时,使用分支管道时,请确认在离合器、制动器的吸入 管附近是否有超过规定量的风量送出。

9. 关于热块冷却式

1) 设有轴流风扇(鼓风机),但如果轴流风扇的能力降低,散热将 会变差,导致容许连续滑差功率降低,因此请在周围保留空间 进行安装。

特别是周围环境恶劣,轴流风扇的防护罩上可能有异物附着时,请定期进行清扫。

2)在定子的侧面等处设有检测温度的热控开关,因此请务必连接警报装置等进行检测。

10.关于选型

- 1) 即使在容许连续滑差功率内,也不可超过额定扭矩使用。
- 2) 张力的控制范围较大时,有时会安装多个离合器切换使用,此时请使用电磁离合器进行切断,以避免不使用的离合器的输出侧被强制进行空转。
- 3) 如果齿轮比太大,由于机械损失的影响,有时无法进行正确的控制。(特别是在低扭矩区域) 推荐5以下的齿轮比。

11.关于启动时的异常扭矩

- 1)根据运行模式(旋转停止时将线圈电流切换到ON后向输入轴施加旋转,或将线圈电流切换到ON的同时开始旋转),启动时可能短时间发生超过规定值的高扭矩(峰值扭矩)。特别是在电流OFF的状态下,如果施加振动,磁粉会分布不均匀,这种倾向会变得显著。作为对策,在停止过程中也让弱励磁电流向离合器、制动器的线圈流动,使得难以发生异常扭矩。
- 2) 如果磁粉潮湿,同样地可能发生峰值扭矩,此时需更换产品。

12.其他

- 1) 请注意,若处在高地上,由于气压的关系,容许连续滑差功率会降低。本规格适用于1000m以下。
- 2) 保护类型为IP00。磁粉离合器主体也可能产生磁粉的氧化粉末 和细粉等物质,因此不能在需完全杜绝粉尘的位置使用。
- 3) 磁粉离合器、制动器不会产生像摩擦板式离合器、制动器那样的连结音和制动音,但是因电磁力连结的磁粉摩擦力而产生扭矩,因此会产生摩擦音。这种摩擦音的水平在一般的机械中不会引发问题,但由于内部磁粉分布状态等的影响,摩擦音可能增大(一般通过实施磨合运行或随着运行时间的经过消除摩擦音)。此外,磁粉摩擦造成的微振动因为和装置或辊发生共鸣,可能会发出较大声音。
- 4) 无异常振动的一般印刷机、纸制品处理机、包装机等的振动水平不会引发问题,但是在产生冲击力的机械中不可使用。
- 5) 若向离合器、制动器施加电压,将会产生磁通,安装轴等将被磁通所磁化。如果磁化会引发问题,推荐使用非磁性材料进行安装,但是不能完全消除磁化。请注意,ZKB型等的突出轴也会被磁化。
- 6) 导线长度有±10%左右的偏差。 (例:导线长度200时,变为200±20mm。)
- 7) 离合器、制动器的使用温度和湿度


周围温度: 0~40℃ 相对湿度: 30~90%

2) ZKG系列

表2ZKG系列容许轴负载(径向负载)

型 号	容许轴负载(N)									
至与	300r/min	500r/min	1000r/min	1800r/min						
ZKG-5AN	30	30	30	30						
ZKG-10AN	75	75	75	75						
ZKG-20AN	120	120	120	120						
ZKG-50AN	210	210	210	210						
ZKG-100AN	240	240	240	240						
ZKG-5YN	30	30	30	30						
ZKG-10YN	75	75	75	75						
ZKG-20YN	120	120	120	120						
ZKG-50YN	450	400	340	280						

- 注1. ZKG型磁粉离合器的两轴均为相同结构,因此容许轴负载相同。
- 注2. 负载点以轴端面为基准。
- 注3. 请注意,负载作用点位于轴端面外侧时,容许值会变小。



3) ZA系列


表3ZA系列容许轴负载(径向负载)

型묵	L (mm)	容许轴负载(N)										
至亏	L (IIIII)	300r/min	500r/min	1000r/min	1800r/min							
ZA-0.6A1	-	560	470	375	310							
ZA-1.2A1	_	1080	910	720	590							
ZA-2.5A1	_	1120	950	750	620							
ZA-5A1	_	1790	1510	1190	980							
ZA-10A1	_	1930	1630	1290	1060							
ZA-20A1	_	4430	3740	2960	-							
ZA-0.6Y	28	305	260	205	170							
ZA-1.2Y1	32	340	290	230	185							
ZA-2.5Y1	44.5	425	360	285	235							
ZA-5Y1	58	880	760	600	500							

注1. 负载作用点以上图中以"F"标出的位置为基准。 请注意,作用点位于上图所示位置的外侧时,容许值会变

请注意,作用点位于上图所示位置的外侧时,容许值会变小。

注2. ZA-10Y1、20Y1原则上无法直接挂装滑轮。




4)ZX系列

表4ZX系列容许轴负载(径向负载)

짜 묵	I (mm)	容许轴负载(N)							
25	L (mm)	100r/min	200r/min	400r/min					
ZX-0.3YN-24	24	1000	795	630					
ZX-0.6YN-24	28	1305	1035	820					
ZX-1.2YN-24	32	1485	1180	935					

- 注1. 负载作用点以图中的"F"标出的位置为基准。
- 注2. 请注意,负载作用点位于F所示位置的外侧时,容许值会变小。



13.关于容许轴负载

- 1. 轴承负载的疲劳寿命以15000小时为基准。
- 2. 原则上不可承受止推负载。

1) ZKB系列


- 一般认为,ZKB型磁粉离合器、制动器的输入、输出的连结方法 有2个:
 - a) 使用联轴器的连结方法
 - b) 使用滑轮的连结方法

为 a) 的联轴器连结时,原则上使用弹性联轴器,因此轴径向负载不会引发问题。

但是使用b)的方法滑轮连结时,应通过轴强度、轴承负载容量限制轴径向负载进行使用。

表1ZKB系列容许轴负载(径向负载)

型묵	容许轴负载(N)										
至5	300r/min	500r/min	1000r/min	1800r/min							
ZKB-0.06	140	140	125	120							
ZKB-0.3	280	280	245	240							
ZKB-0.6	330	330	260	215							
ZKB-1.2	360	325	255	210							
ZKB-2.5	550	460	365	300							
ZKB-5	975	975	770	635							
ZKB-10	2090	1760	1400	1150							
ZKB-20	2600	2190	1740	1430							

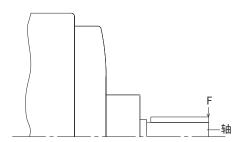

- 1. 自然冷却、强制风冷、水冷、离合器、制动器的扭矩容量相同,也将具有相同的值。
- 2. 负载的容许值表示轴强度、轴承径向负载中较小一方的值。
- 3. 负载作用点以轴端面为基准。请注意,作用点位于端面外侧时,容许值会变小。
- 4. 轴负载F根据以下公式算出。

$$F = \frac{2T}{D} \times K(N)$$

T:传递扭矩(N·m)

D:滑轮直径(m)

K:负载系数(正时皮带1.5、V型皮带2.5、链轮1.5)

张力控制器

Tension Controller


- 张力控制器
- ■离合器用放大器
- ■张力计、张力放大器
- ■张力检测器

目录

张力控制器

产品构成	B-3
张力控制器 LE7-40GU-L型张力控制器	R-4
LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL型张力控制器 LE-30CTA型张力控制器	B-16
LD-30FTA型张力控制器 LD-05TL型张力控制器	B-28
离合器用放大器 LE-50PAU型功率放大器 LD-40PSU型电源装置 LD-10PAU型功率放大器	B-38
张力计、张力放大器 LM-10WA-CCL型张力计 LM-10PD型张力计 LM-10TA型张力放大器	B-49
张力检测器 LX-TD型张力检测器 LX7-F型张力检测器	

产品的构成(为本章登载的产品。)

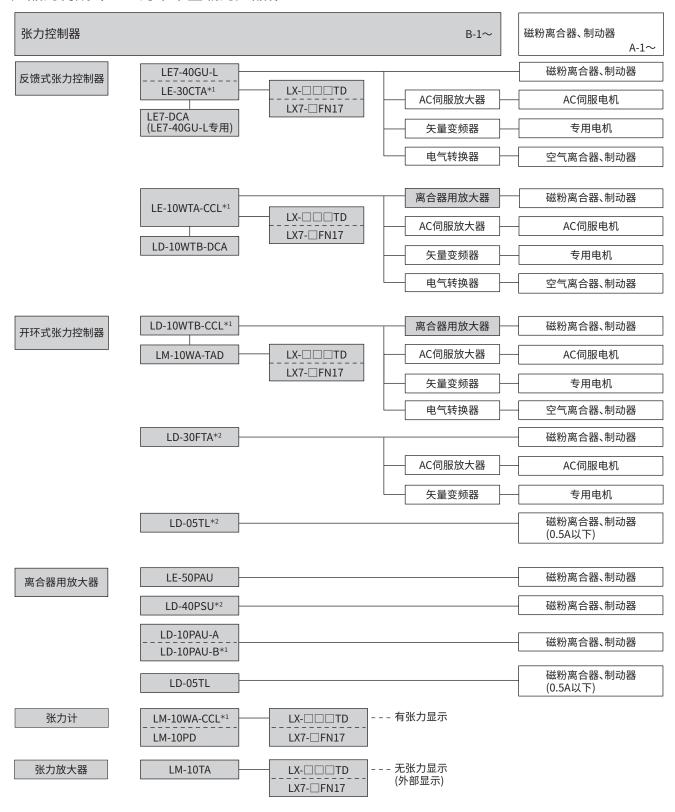

- (注) AC 伺服电机及矢量控制用电机以扭矩可控的产品为对象。
- *1: LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LE-30CTA、LM-10WA-CCL、LM-10WA-TAD、LD-10WTB-DCA、LD-10PAU-B、LE7-40GU-L、LE7-DCA、LE7-CCL支持CE标志。关于详细内容,请参照使用说明书。
- *2:2024年4月起开始按订单生产。

LE7-40GU-L型张力控制器

反馈控制

开环控制

LE7-40GU-L型张力控制器,是可以和张力检测器并用,对长尺寸材料的放卷、中间轴、收卷的材料张力进行反馈控制的控制装置。

可用于磁粉离合器、制动器、伺服电机(扭矩模式)、空气离合器、制动器等的执行机,内置针对DC24V系离合器、制动器的离合器用放大器和辅助电源。

特点

● 丰富的张力控制功能

- 通过锥度功能,可根据材料和卷轴径实现目标张力控制。
- 通过惯性补偿,可降低因加减速导致的扭矩变动。
- 通过机械损失补偿,可减低因机械损失对扭矩造成的影响。
- 可根据三菱电机磁粉离合器、制动器各机型的情况,对扭矩输出进行补偿。

● 通过 LE7-DCA 型卷径运算选件进行功能扩展

- 通过连接LE7-DCA型卷径运算选件(另售),可运用卷径、测长、 线速度信息进行高功能的张力控制。
 - *详情请参考LE7-DCA型卷径运算选件相关内容。

●实现了直观操作和多语言显示

- 采用触屏液晶。通过触屏和表盘操作,可以直观地对数值进行设置。
- 按钮设计简单易懂,配有图形符号。
- 触屏液晶可在中文(简体)、日语、英语间切换显示。

● 支持种类广泛的 FA 网络

- 标准配备以太网、RS-485通信端口,支持CC-Link IE现场网络Basic、MODBUS/TCP等多种通信协议。
- 使用LE7-CCL型网络选件(另售)后,可支持CC-Link Ver.2通信。
- 使用LE7-40GU-L用张力控制器设置表后,可进行产品的备份、复原和参数的统一管理。 *使用LE7-40GU-L用张力控制器设置表时,需要另行安装MX Component(另售)和 Microsoft Excel®。关于使用环境,请参考使用说明书。

●与现有产品的兼容性


• 使用附件(LE7-ATT)后,可以与现有产品的面板进行安装替换。

●标准符合品

• EN标准:支持EC指令/CE标志 *关于详细内容,请务必参照使用说明书。



面板构成

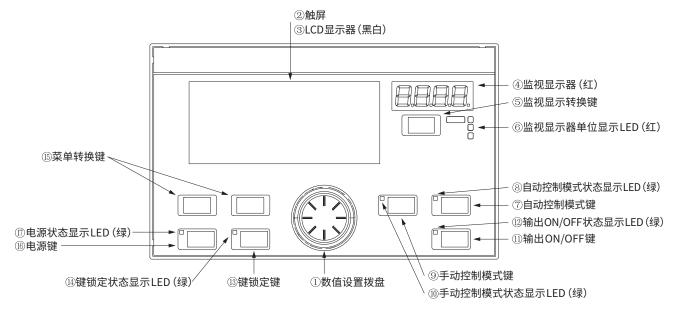

①数值设置拨盘…………………… 设置各种设置值的拨盘。通过同时按下键锁定键,禁止面板所有操作。

③LCD显示器 (黑白) ······ LCD点阵显示器。

⑥监视显示器 单位显示 LED (红) · · · · · · · 显示监视显示器的显示项目的单位。

⑬键锁定键 …… 禁止更改各种设置值。

⑭键锁定状态显示LED(绿) ······ 显示各种设置的更改禁止状态。

 ⑤菜单转换键
 读取菜单中存储的数据。

 ⑥电源键
 选择电源待机/ON。

①电源状态显示LED(绿) ······ 熄灭:OFF(不供给AC电源)

闪烁: 待机(供给AC电源+电源键OFF) 点亮: ON(供给AC电源+电源键ON)

●画面转换示例

• 运转模式画面示例



在机械运转时,设置目标张力。


• 调整模式画面示例




进行张力满量程的设置。

外部连接机器

本张力控制器的输入输出端子连接的外部机器中会有以下情况。张力检测器和执行机及指令输入开关的一部分为必须部件,其他部件可根据需要进行连接。

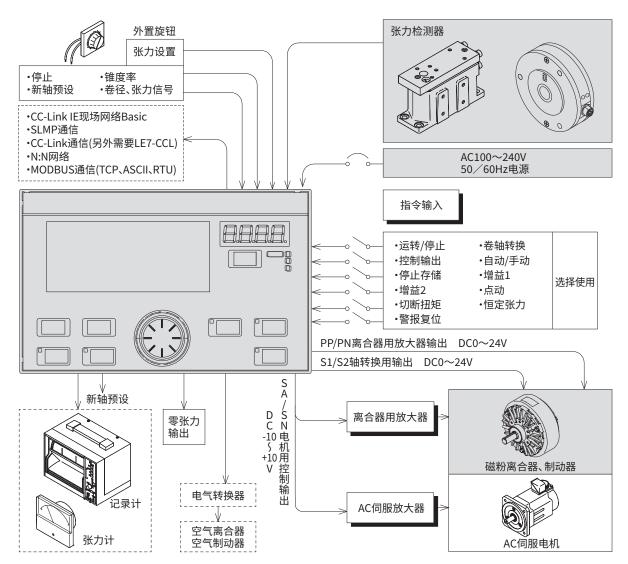

外形尺寸 (mm)

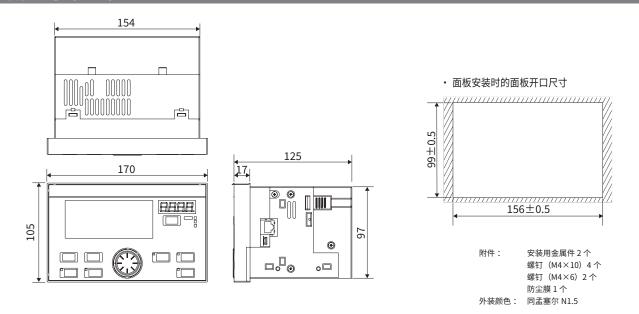

●一般规格

项目		规格							
使用周围温度	0 ∼ +40°C	~ +40°C							
保存周围温度	-20 ∼ +60°C	0 ~ +60°C							
使用周围湿度	35~85%RH(无约	吉露)							
保存周围湿度	35 ~ 85%RH(无约	吉露)							
		频率	加速度	单振福					
	在面板上安装	5 ∼ 8.4Hz	_	1.75mm					
耐振动* ¹	住山似工女表	8.4 ∼ 150Hz	4.9m/s ²	_	X、Y、Z各方向10次(共计80分钟)				
	在地面上安装	5 ∼ 8.4Hz	_	3.50mm					
		8.4 ∼ 150Hz	9.8m/s ²	_					
耐冲击*1	147m/s ² 作用时间	目11ms 正弦半波脉冲下X、Y	、Z各双向3次						
抗干扰性	干扰电压1000Vp-p)干扰幅度1μsec 根据频率30·	~ 100Hz 的干扰模拟器						
耐电压	AC1500V 1分钟 序	所有端子 ^{*2} 与接地端子间测量							
绝缘电阻	根据 DC500V 绝缘印	电阻计测量为 5MΩ 以上…所有i	端子 ^{*2} 与接地端子间测量						
接地	D类接地(100Ω以7	类接地(100Ω以下,不可与强电类共用接地)							
使用环境	无腐蚀性和可燃性	气体,无导电性灰尘,无严重粉尘	<u></u>						
设置场所	控制盘内								


^{*1:}评估基准依据 IEC 61131-2 *2:SLD 端子除外

●基本规格

	项目	规格						
外形尺寸		105×170×125mm						
重量		约1.0kg						
设置		设置在柜面上、放置设置						
	电源输入用端子排	弹簧夹式AWG24~16 (0.2~1.5mm²) 端子排不可装卸						
接线	磁粉离合器、 制动器输出用端子排	弹簧夹式AWG24 \sim 16 $(0.2\sim1.5 \mathrm{mm}^2)$ 端子排不可装卸						
	信号输入输出用端子排	弹簧夹式AWG24~16 (0.2~1.5mm²) 端子排可装卸						
	输入	AC100 ~ 240V						
电源		张力检测器用 DC5V						
电 源	输出	触点输入用 DC24V						
		旋钮用 DC5V						
	液晶	320dot×128dot TFT黑白						
8=	7段LED(监视用)	4位 (1组)						
显示	单位显示用 LED	4种 (1组)						
	状态显示用LED	6个						
	触屏	模拟电阻膜式						
操作	点动拨盘	带按钮开关						
	按键开关	8↑						
⇔上 /全口	输入	通用 6点 可转换漏型/源型						
触点信号	输出	通用 2点						
模拟信号	输入	通用 3点						
保协信亏	输出	通用 2点						
张力检测器输力	\	LX型张力检测器用、应变片用(可转换范围)						
	DC24V系	控制用 DCO ~ 24V 额定电流:2.7A 可转换恒压/恒流控制						
	离合器、制动器用输出	预驱动/旧轴停止用 与DC0~24V 额定电流:控制用的合计为2.7A以下						
控制输出	伺服放大器、	DC±2.7V、±5V、±8V、±10V 可转换						
	变频器用电压输出	预驱动/旧轴停止用DC±2.7V, ±5V, ±8V, ±10V可转换						
	电气转换器用电流输出	DC0 ~ 20mA、4 ~ 20mA可转换						
	以太网通信	CC-Link IE现场网络 Basic、SLMP、MODBUS/TCP(从站)、GT Designer3						
通信	USB通信	个人电脑通信(GT Designer3、数据传送工具)						
	RS-485通信*1	N:N网络、MODBUS/RTU、ASCII(从站)						
选供立口	扩展选件	LE7-DCA型卷径计算选件、LE7-CCL型网络选件*1						
选件产品	外部存储器卡盒	LD-8EEPROM型EEPROM盒						
	CCL 进行 CC Link 连接时 不							

st 1:使用 LE7-CCL 进行 CC-Link 连接时,不能与 RS-485 通信一起使用。

外部连接

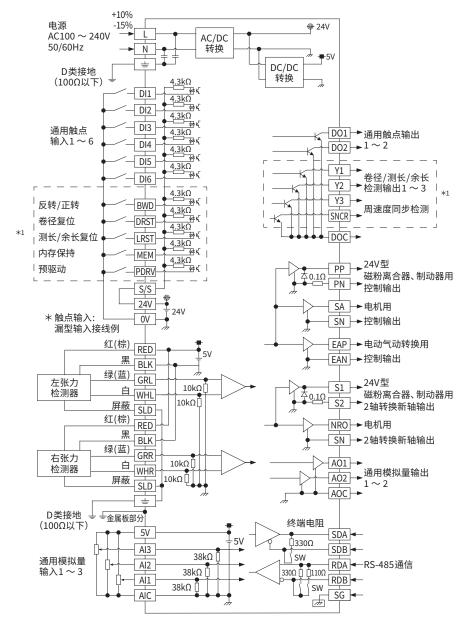

*1: 仅连接 LE7-DCA 时使用。

●端子排列

•磁粉离合器、制动器 输出用端子排(CN2)

·电源用端子排(CN1)

S2 S1 PN PP

<u>↓</u> NC N L

·信号用端子排1(CN3)

0V	S/S	24V	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	NC	AO2	AO1	Al2	5V	SLD	SLD	WHL	GRL	BLK	RED
DOC	DO2	DO1	NC	SN	NRO	SN	SA	EAN	EAP	AOC	AIC	AI3	Al1	Ţ	SLD	WHR	GRR	BLK	RED

·信号用端子排2(CN4)

SG									
RDB	SDB	NC	NC	NC	PDRV	MEM	LRST	DRST	BWD

*** :输入系统端子 *** :输出系统端子


LE7-DCA型卷径计算选件

LE7-DCA型卷径计算选件是连接LE7-40GU-L型张力控制器,通过卷轴脉冲和测量脉冲的比率计算方式,在不接触的情况下检测卷径的选件。此外,进行线速度检测和测长,可输出卷径信息、卷轴旋转速度指令和时间检测信号。(本产品不能单独使用。)


特点

通过连接LE7-40GU-L型张力控制器,可进行开环控制和前馈/反馈 复合控制等更高水平的张力控制。


- ●用于收卷中的磁粉离合器的定滑控制
 - 用变频器和磁粉离合器收卷时,通过使用卷轴旋转速度信号,对磁粉离合器进行定滑差控制,可大幅降低滑差功率,与以固定输入旋转速度使用磁粉离合器时相比,具有许多好处。
 - 有时可选型额定扭矩小的磁粉离合器。
 - 有时可以大幅延长磁粉离合器的使用寿命。
- 可进行卷径、测长的时间检测 触点准备了3点用于时间检测,因此可进行各种时间控制。

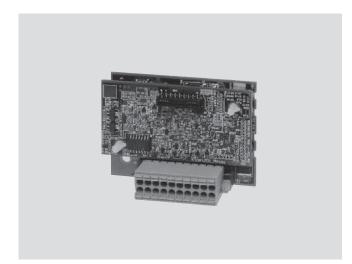

外形尺寸(mm)

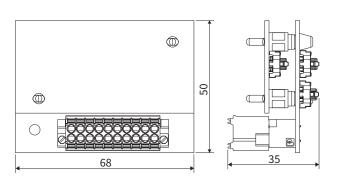

•安装至LE7-40GU-L型张力控制器

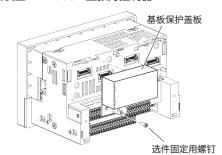

●基本规格

	项目	规格					
外形尺寸		50×68×35mm					
重量		约0.2kg					
输入		无 (由LE7-40GU-L供电)					
电源	输出	编码器用 DC12V					
	制山	接近开关用 DC12V					
	卷轴脉冲输入	卷轴脉冲传感器用输入2个					
输入	测量脉冲输入	测量脉冲传感器用输入					
	触点输入*1	反转/正转、卷径复位、测长/余长复位、内存保持、预驱动用5个					
输出	触点输出*1	时间检测 3个 卷径用、测长/余长用 可转换					
		周速度同步					

^{*} 1:触点输入和触点输出使用 LE7-40GU-L 的输入输出信号。关于输入输出规格,请参照下述手册。 LE7-40GU-L 使用说明书 (运用篇)(SH-170023CHN)

●外部规格

项目				
线速度	V=0.1 ~ 1,000m/min			
加速度	a=V/t=1~50m/min/sec t=加减速时间			
卷径	D=0 ~ 2,000mmφ			
材料厚度	$T=0.1\mu m\sim 10mm$			
测长/余长	0 ~ 65,000m			
卷轴旋转速度	N=0 ~ 3,600r/min			
测量脉冲频率	1.5Hz ~ 30kHz			
卷轴脉冲频率	0 ~ 200Hz			

●输入输出规格

项目	端子名称		规格					
- YT46.II.	12V	脉冲传感器用电源	 - 额定电压:DC12V - 电压范围:DC11.4 ~ 12.6V - 电流值:130mA以下 测量脉冲传感器、卷轴脉冲传感器 × 2的合计 					
电源输出		脉冲输入用电源	- 额定电压:DC12V- 电压范围:DC11.4 ~ 12.6V- 电流值:21mA以下					
	0V	OV						
	SPL	测量脉冲输入	•ON/OFF时间宽度=各15µsec以上 •频率=30kHz以下 •1mm测量辊周长1脉冲*1					
脉冲输入	SPRA	卷轴脉冲输入 (A轴)	◆ON/OFF时间宽度=各 0.5msec 以上 ◆频率=200Hz 以下	•DC11.4~12.6V •ON电流=约7mA				
	SPRB	卷轴脉冲输入(B轴)	•卷轴1周1脉冲* ²	•漏型/源型输入				
	SPS/S	脉冲输入用漏型/源型转换						
	SLD	屏蔽连接用	-					

^{*1:}将1mm测量辊周长1脉冲作为基准。通过电子齿轮功能,可在90~180%的范围内进行补偿。

^{*2:}将卷轴1周1脉冲作为基准。但是,材料较厚时,可通过在参数中将1周的脉冲数增至2、4、8、16,来提高卷径计算的分辨率。

●脉冲输入规格

	项目		规格			
电压输出	脉冲传感器用电源	į	 ・额定电压:DC12V ・电压范围:DC11.4 ~ 12.6V ・电流值:130mA以下*3 			
七 正初山	脉冲输入用电源		 ・额定电压:DC12V ・电压范围:DC11.4 ~ 12.6V ・电流值:21mA以下*4 			
	连接形状		端子排			
	输入形式		漏型/源型输入可转换			
	输入信号电压		DC12V			
	输入信号电流		7mA			
	输入响应频率	测量脉冲输入	30kHz以下			
脉冲输入		卷轴脉冲输入 (A轴、B轴)	200Hz以下			
י ענמר ו יינעו	ON/OFF时间宽	测量脉冲输入	15µsec以上			
	度	卷轴脉冲输入 (A轴、B轴)	0.5µsec以上			
	脉冲数	测量脉冲输入	1mm测量辊周长1脉冲*1			
	//// / / / / / / / / / / / / / / / / /	卷轴脉冲输入 (A轴、B轴)	卷轴1周1脉冲*2			
	输入信号形式		漏型:NPN开路集电极 源型:PNP开路集电极			

- *1: 将 1mm 测量辊周长 1脉冲作为基准。通过电子齿轮功能,可在 $90\sim180\%$ 的范围内进行补偿。
- *2:将卷轴1周1脉冲作为基准。材料较厚时,可通过在参数中将1周的脉冲数增至2、4、8、16,来提高卷径计算的分辨率。
- *3:请确保测量脉冲传感器、卷轴脉冲传感器 (A轴、B轴) 的消耗电流合计在 DC12V 130mA 以下。
- *4:测量脉冲输入、卷轴脉冲输入 (A轴、B轴) 用输入电流为 DC12V 7mA/1点。


●可使用传感器

项目	卷轴脉冲传感器(A轴、B轴)	测量脉冲传感器
电源电压	DC12V±10%	DC12V±10%
消耗电流	20mA以下	90mA以下
输出形式	NPN 开路集电极输出 PNP 开路集电极输出	NPN开路集电极输出 PNP开路集电极输出
输出容量	施加电压=20V以上 漏型/源型电流=10mA以上	施加电压=20V以上 漏型/源型电流=10mA以上
推荐使用*1	OMRON CO.,LTD. 制造 E2E-X□E1型接近开关 TL-Q□MC1型接近开关	OMRON CO.,LTD. 制造 E6A2型旋转编码器 E6B2型旋转编码器 KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES CO.,LTD. 制造 TRD-J□-RZ型旋转编码器

^{*1:}请从外部12V电源向测量脉冲传感器供电。

外部连接


●漏型输入接线

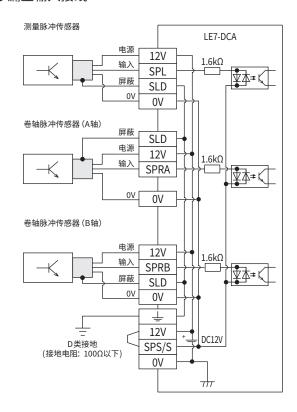

注意事项

- 进行漏型输入接线时,请将SPS/S端子和12V端子短路。
- 脉冲输入用漏型/源型转换端子(SPS/S)和LE7-40GU-L的漏型/源型转换端子(S/S)请勿共同接线。
- 请勿从外部向12V端子、0V端子供给电源。

●源型输入接线

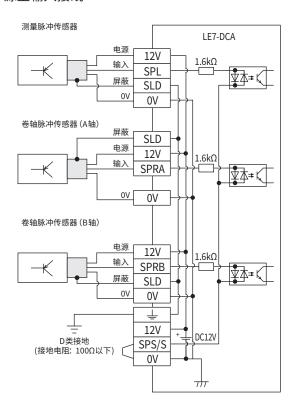

注意事项

- 进行源型输入接线时,请将SPS/S端子和OV端子短路。
- 脉冲输入用漏型/源型转换端子(SPS/S)和LE7-40GU-L的漏型/源型转换端子(S/S)请勿共同接线。
- 请勿从外部向12V端子、0V端子供给电源。

●端子排列


NC	NC	0V	0V	SPRA	12V	SLD	SLD	SPL	12V
NC	NC	0V	0V	SPS/S	12V	<u></u>	SLD	SPRB	12V

LE7-CCL型网络选件


LE7-CCL型网络选件是连接LE7-40GU-L型张力控制器,用作CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 远程设备站的扩展选件。(本产品不能单独使用。)


特点

- 通过连接到LE7-40GU-L型张力控制器,成为CC-Link V2的远程设备站。
- 可内置于主模块中,导入时可节约空间、节省人力。

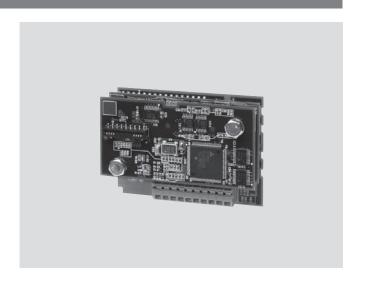


<u>外形尺寸</u>(mm)

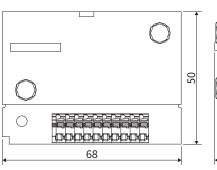



·安装至LE7-40GU-L型张力控制器

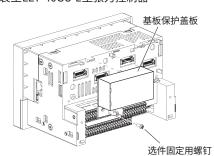

●基本规格


项目		规格				
外形尺寸		50×68×38mm				
重量		约0.2kg				
电源 输入		无 (由LE7-40GU-L供电)				
通信		CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 远程设备站				

●通信规格

项目	规格
CC-Link支持版本	Ver.2.00(也支持Ver.1.10)
站类型	远程设备站
站号	1~64*
传输速度	156Kbps/625Kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps
传输距离	依 CC-Link 规格确定。详情请参照主站手册。
占用站数	2站、4站
设置项目	站号、通信速度、占用站数、扩展循环设置、版本设置
传输线形式	总线(RS-485)
传输格式	符合HDLC
传输电缆	支持Ver.1.10的CC-Link专用电缆

*:占用站数为 2 站时,开始站号为 63;占用站数为 4 站时,最大值为 61。

●外部连接

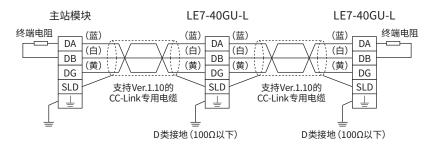

●端子排列


≟	SLD	SLD	NC	DG	DB	DA	DG	DB	DA

LE7-ATT型附属装置


LE7-ATT型附属装置是将LE-40MT□ (-E)或LE-30CT□替换为LE7-40GU-L的附属装置。

特点


• 将附属装置插入控制柜面板开口部位后,再将LE7-40GU-L 安装于附属装置。

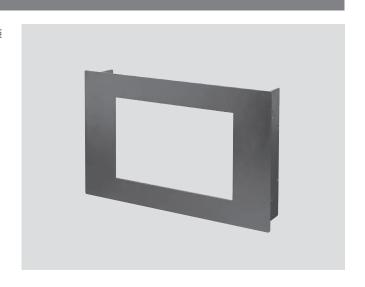

外形尺寸(mm)

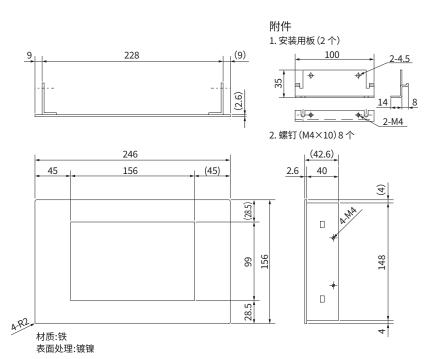

•安装至控制柜

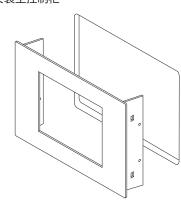

LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL型

张力控制器

反馈控制

开环控制

LE-10WTA-CCL型、LD-10WTB-CCL型张力控制器通过组合连接到主模块的张力检测器输入适配器、卷径计算适配器,可实现丰富多样的张力控制。


特点


●支持高水平的张力控制

- 通过连接适配器,可实现反馈控制及开环控制的张力控制。此外, 利用结合了反馈控制与开环控制的前馈、反馈复合控制,支持高 响应性、稳定性及高精度张力控制。
- 根据卷径计算适配器的卷径数据及线速度/线加速度数据,进行 折线锥度功能及惯性补偿增益的自动计算等,从而实现高功能 张力控制。
- 折线锥度功能最多可设置8点,可进行配合材料及卷径轴的细微 锥度控制。

●标准符合品

• EN 标准:支持EC指令/CE 标志(EMC指令) *关于详细内容,请务必参照使用说明书。

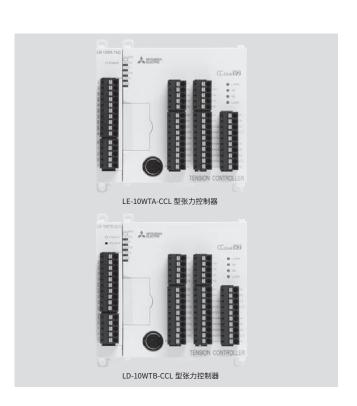

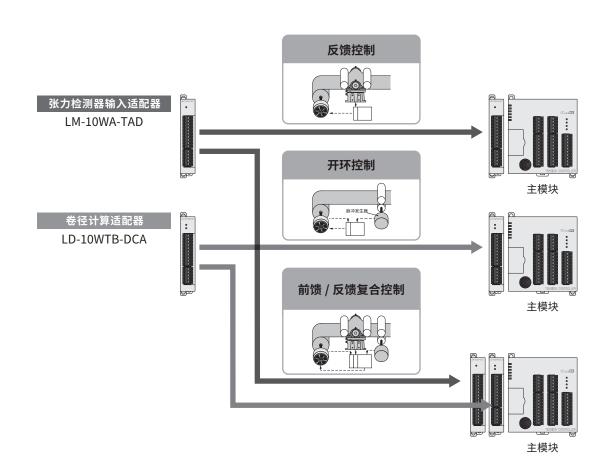

●最多可进行2轴的张力控制


通过增设选件适配器,最多可实现2轴的张力控制。

●丰富的通信功能

- 标配CC-Link V2远程设备站功能,经由CC-Link,可通过可编程控制器等主站进行各个设置及监视、调零、跨度调整等张力校正作业。
- 通过连接选件品LM-10WA-USB型USB接口,使用MX Sheet(Microsoft® Excel®支持工具),可通过个人电脑读取张力值或写入设置值。


●提高电机控制的亲和性

支持变频器及伺服放大器的输入规格,提高了电机控制的亲和性。 通过连接LD-10WTB-DCA,可将卷轴旋转速度输出用于限速。

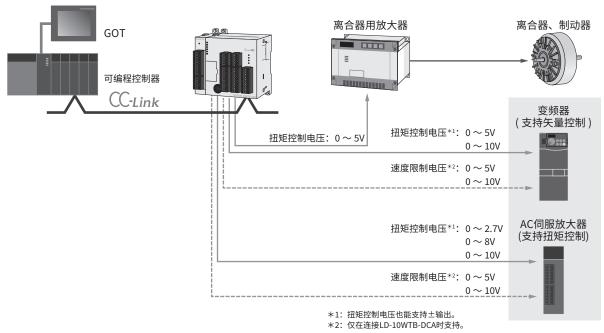


● 利用设置、监视用显示器,可通过盘面进行操作及显示


通过连接本公司GOT2000系列显示器,可在盘内安装张力控制器,并通过盘面的显示器更改设置及进行监视。GT2104-P用的样本画面,请向当地三菱电机分公司或代理店咨询。

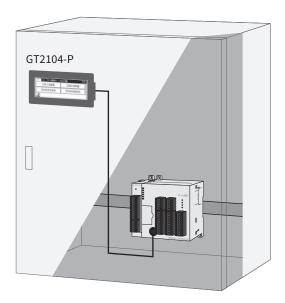

设置、监视用显示器画面示例

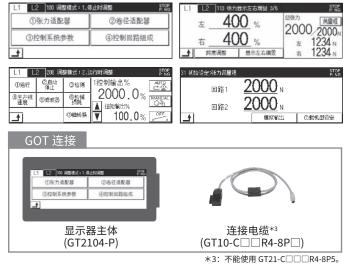


外部连接机器

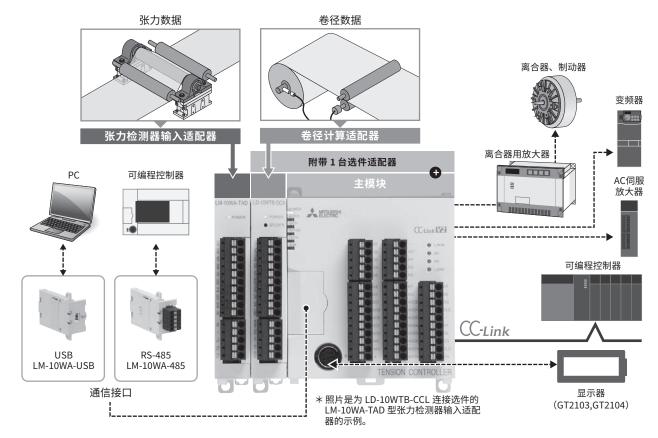


LE-10WTA-CCL 附带 1 台张力检测器输入适配器。 LD-10WTB-CCL 附带 1 台卷径计算适配器。

外形尺寸(mm)

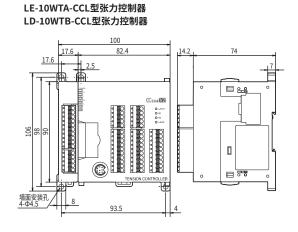

涂装颜色: 同孟塞尔 0.08GY/7.64/0.81

LM-10WA-TAD型张力检测器输入适配器 LD-10WTB-DCA型卷径计算适配器

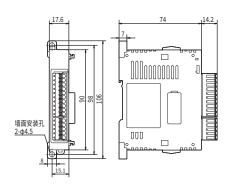

涂装颜色: 同孟塞尔 0.08GY/7.64/0.81

●一般规格

	项目			规格								
使用周	围温度	-5 ∼ +55°C										
保存周	围温度	-25 ~ +75°C										
使用周	围湿度	35 ~ 85%RH (无结露)	35~85%RH (无结露)									
		安装	安装 频率 加速度		单振福							
		安装DIN导轨	10 ∼ 57Hz	-	0.035mm	X, Y, Z						
耐振动		女表DIN 守机	57 ∼ 150Hz	4.9m/s ²	-	各方向10次						
		直接安装	10 ∼ 57Hz	-	0.075mm	(合计各80分钟)						
		且按艾表	57 ∼ 150Hz	9.8m/s ²	-							
耐冲击		98m/s ² ・・・3轴方向各3次										
电源抗-	干扰性	干扰电压500Vp-p 干扰幅度 1μs 根据频率 30 ~ 100Hz 的干扰模拟器										
耐电压		AC500V 1 分钟···所有端子与接地端子间测量										
绝缘电	阻	根据 DC500V 绝缘电阻计测量	量为5MΩ以上···所有端子	与接地端子间测量								
接地		D类接地(100Ω以下、不可与强电类共用接地)										
使用环	境	无腐蚀性和可燃性气体,无导	电性灰尘,无严重粉尘									
重 LE-10WTA-CCL 量 LD-10WTB-CCI		约370g	约370g									
量	LD-10WTB-CCL	约380g										
安装方法	法	DIN导轨、墙面、盘内安装		<u> </u>								

●性能规格

	项目	规格
电源		DC24V+20%-15%、功率20W 突入电流20A, 2ms
输	触点输入	通用触点输入7点
λ	模拟输入(电压)	通用模拟输入 4点
	旋钮用电源	旋钮用5V电源
+^	触点输出	通用触点输出 3点
输出	模拟输出(电压)	通用模拟输出 4点
	模拟输出(电流)	通用模拟输出 2点 * 与模拟输出 (电压) 联动
	GOT连接	RS-422 9P 圆形 DIN连接器 *连接电缆:GT10-C □□□ R4-8P □
通信	串行通信	・RS-485:N:N 网络、并联链接(FX3u、FX3uc、FX2nc)、MODBUS(RTU)、MODBUS(ASCII) ・USB:个人电脑(MX Sheet) *仅限连接通信接口(选件)时 CC-Link和 RS-485通信不可同时使用
	CC-Link	可作为远程设备站连接
	外部存储器	LD-8EEPROM (选件)

【LM-10WA-TAD型张力检测器输入适配器】


	项目	规格					
输 入 对应张力传感器 LX-TD/LX7-F型张力检测器、应变片(2mV/V)							
**	张力传感器用电源	DC+5V 20mA					
输出	张力下限触点输出	开路集电极输出,0.1A(电阻负载),DC30V以下					
	张力上限触点输入						
重量		约80g					

【LD-10WTB-DCA型卷径计算适配器】


	1011110 001111								
	项目	规格							
	测量脉冲输入	频率 30kHz 以下							
输	卷轴脉冲输入	频率 200Hz 以下							
λ	卷径复位输入	ON电流约7mA							
	内存保持输入	ON BALLEY THIA							
**	编码器用电源	DC12V±0.5V 90mA以下							
输出	接近开关用电源	DC12V±0.5V 20mA以下							
	时间检测输出1~2	开路集电极输出,0.1A(电阻负载),DC30V以下							
重量		约90g							

外部连接


主模块

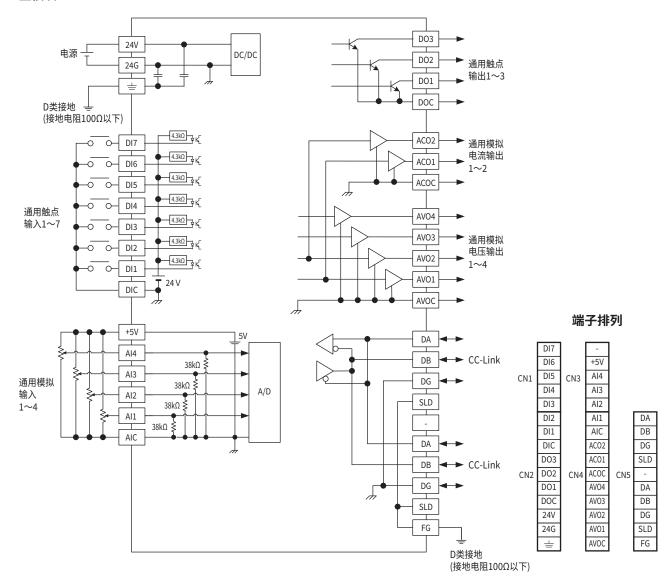

LM-10WA-TAD型 张力检测器输入适配器

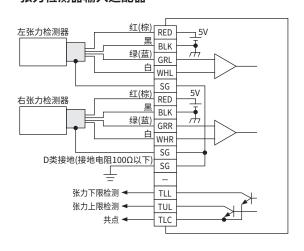

LD-10WTB-DCA型 卷径计算适配器

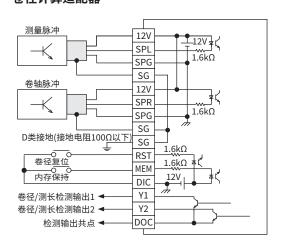

LE-30CTA型张力控制器

反馈控制

LE-30CTA型张力控制器接收来自LX7-F、LX-TD型张力检测器的信号,自动控制较长材料的放卷、中间轴、收卷中的材料张力。对于磁粉离合器、制动器产生0~24V的控制电压,对AC伺服放大器产生0~5V的扭矩指令电压。

特点


- 标配菜单功能。可进行8种运行数据的存储、读取设置。
- 可通过功能键(F1~F4键)立即选择所需的功能。
- 采用点阵型的LCD显示方式。设置/监视项目以汉字显示,辨识 性更好。
- LCD的显示可通过 DIP 开关切换中文(简体)、日语、英语。
- 自动判断张力检测器的极性。无需在意压缩/拉伸使用,可进行接线。
- 采用张力检测器的自动调零、跨度调整方式,省去麻烦的调整 作业。
- 支持AC100~240V系的范围广泛的电源电压。



●标准符合品

• EN标准:支持EC指令/CE标志 *关于详细内容,请务必参照使用说明书。

面板表面的构成

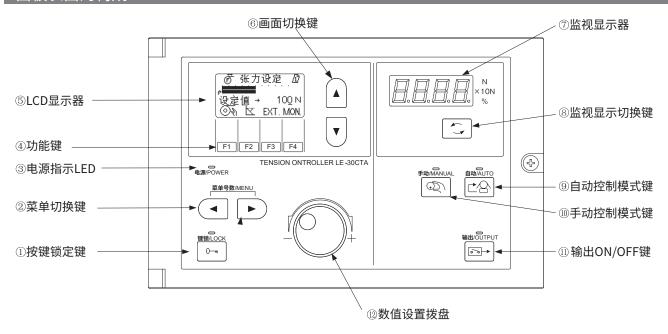

①按键锁定键………………禁止更改设置值。

②菜单切换键………………… 读取存储在菜单内的运行数据。

用于开闭所有的相。

④功能键……………… 切换LCD显示器画面的键。各画面不同,功能各异。

⑤LCD显示器 ··················· 点阵型的LCD显示。显示各种设置值、设置项目、控制状态的监视等。


⑥画面切换键······上下切换 LCD 显示器的画面及设置光标的键。

 ⑨自动控制模式键
 选择自动控制模式。

 ⑩手动控制模式键
 选择手动控制模式。


●画面切换示例

• 利用项目编号进行切换

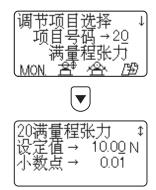

利用数值设置拨盘设置项目编号,按画面切换键,就会转移到与项目编号所对应的画面。


• 利用功能键进行切换

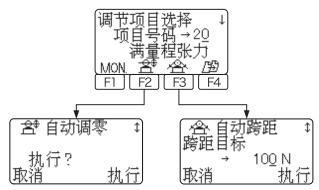


按功能键($F1 \sim F4$),转移到与功能键的图标所对应的画面。 (功能键的功能因画面而异。)

外部连接机器

连接到本张力控制器输出入端子的外部机器如下。张力检测器、执行机及指令输入开关的部分均不可或缺,其他装置视需要连接。

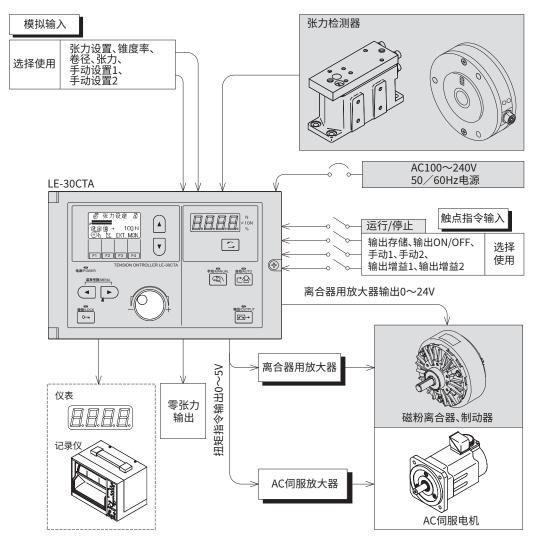

外形尺寸(mm)

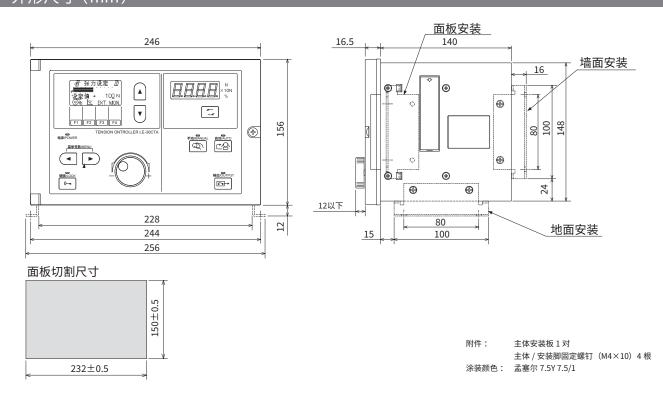


项目		规格										
	输入	AC100 ~ 240V(-15 ~ +10%) 50/60Hz 功率 400VA 电源保险丝 250V T5AH×2 内置 突入电流 30A 300ms 容许瞬停时间 10ms										
电源	输出	DC5V 张力检测器用电源 可连接左右各1台LX-TD/LX7-F型张力检测器。										
		外部旋钮用服务电源···DC5V 50mA 以下										
		触点输入共点端子										
	输入	运行/停止···ON = 自动运行、OFF = 停止	DC8V 4.5mA/1点									
触点信号	TOD V	可分配以下功能 · 输出存储、输出增益 2、输出 ON-OFF、手动输出 1、手动输出 2 能。										
	输出	零张力检测输出···设置值0~2000N (2000×10N) AC250V 0.5A或 DC30V 0.5A										
		张力检测器输入 使用LX-TD型张力检测器时,如果仅使用单侧1台,不使用的一方的GR-WH间需设为短路。 自动判断压缩/拉伸负载。	使用LX-TD型张力检测器时,如果仅使用单侧1台,不使用的一方的GR-WH间需设为短路。									
	输入	模拟输入共点端子										
模拟信号		从以下功能中选择 · 张力设置信号、卷径信号、外部张力信号、锥度率设置信号、手动设置信号 1、手动设置信号 2 DC0 ~ 5V的电压信号或10kΩ的旋钮		利用参数分配使用功能。								
		模拟输出共点端子										
	±∆.11	控制用输出 DCO ~ 5V 离合器用放大器、AC 伺服放大器用		负载电阻								
	输出	张力监视/张力设置监视用输出 DCO ~ 5V 通过 DIP 开关设置功能		1kΩ以上								
		DC24V系磁粉离合器、制动器 DC0 ~ 24V 3A以下										
重量		约3.5kg										
安装方法		地面、墙面、面板安装										
主要功能		显示方式:点阵型LCD 张力显示:1~2000N(数字+条形图)、输出%显示 常数设置:利用旋转式脉冲发生器设置数值 画面切换:通过项目编号设置及功能键切换画面 控制功能:停止定时器、停止增益、输出补偿、 锥度控制、弱励磁功能、固定输出设置、 张力检测器极性的自动判定、自动调零/跨度调整、 菜单注册/读取功能										
使用周围温度		0 ~ +40°C										
使用周围湿度		35~85%RH (无结露)										
耐振动		$10\sim55$ Hz 0.5 mm(最大 4.9 m/ s^2)… 3 轴方向各 2 小时										
耐冲击		98m/s ² 3轴方向各3次										
电源抗干扰性		干扰电压:1000Vp-p 干扰幅度:1 μ s 根据频率30 \sim 100Hz 的干扰模拟器										
耐电压		overvoltage category II AC1500V 1分钟···所有端子与接地端子间测量										
绝缘电阻		根据DC500V绝缘电阻计测量为5MΩ以上···所有端子与接地端子间测量										
接地		D类接地接地电阻100Ω以下(不可与强电类共用接地)										
使用环境		无腐蚀性气体和可燃性气体,无导电性灰尘,无严重粉尘										

参数一览

设置项目		单位	设置	范围	初始设置
		半 型	最小	最大	- 初知攻直
	张力设置值	N、×10N	1	满量程张力	200
	满量程值	N、×10N	1	2000	500
	小数点	-	0.01、	0.1、1	1
71/	调零	_	0	0	0
张力	跨度调整目标值	N、×10N	1~满量 (需要满量程值		500
	手动调零补偿	N、×10N	-999	+999	0
	手动跨度补偿	%	50	300	100
	零张力设置	N、×10N	0	2000	0
张力	」显示滤波器时间常数	S	0.2 ^	~ 4.0	2.0
张力	输出滤波器时间常数	S	0.2 ~	~ 4.0	2.0
手动	设置值1	%	0	100	20
手动	设置值2	%	0	100	20
锥度	率(内部卷径)	%	0	80	0
锥度	率(外部卷径)	%	0	100	0
増益	1	%	5	400	100
増益	12	%	5	400	100
停止	定时器	S	0.0	30.0	0.0
停止	增益	%	5	400	100
弱质	磁设置值	%	0	50	0
	比例增益	%	0	100	50
控制	积分时间	%	1	100	50
控制增益	累计增益	%	0	100	0
	累计死区宽度	%	0	50	50
	MI1触点输入设置				无
选	MI2触点输入设置	_	输出存储、输出ON/OFF、手动输出1、手动	输出2、输出增益1、输出增益2	无
选择项目	MI3触点输入设置				无
Ê	AI1模拟输入设置	_	张力设置、锥度率、卷径		无
	AI2模拟输入设置	_	手动输出设置1、手动输出设置2、外部张力	1	无
扩展	画面设置1		10	53	0
扩展	画面设置2	_	10	53	0
密码	设置	_	0	30000	0

外部连接

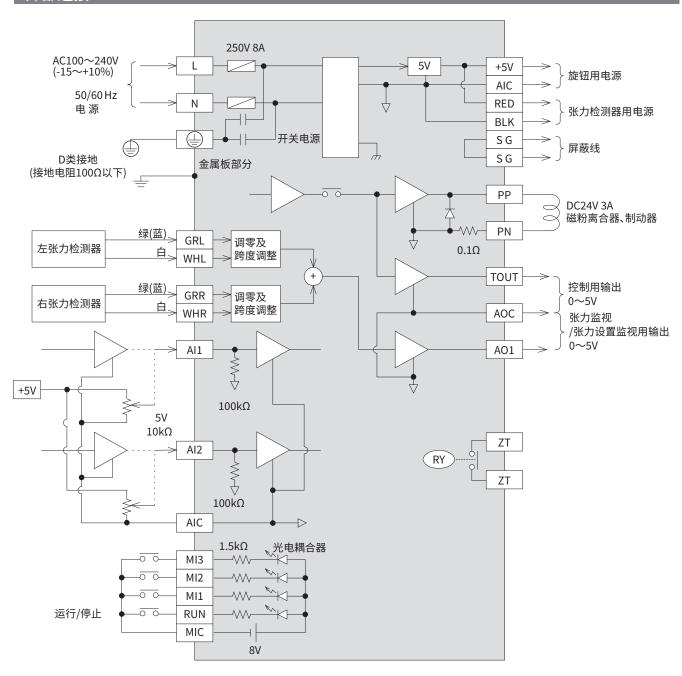

●端子排列

Π		•	,	١	1	•	,		\bigcirc	•	,	Z	Т	•	,	Р	Р	М	IC	
	•	,	•	,	•	•	•	,	•	,	•	,	Z	Т	•		Р	Ν	RU	JN

М	11	М	I3	+5	٥V	ΑI	1	GF	RL	RE	D	ΒL	_K	GF	RR	ΑC	C	AC)1	
	М	12	•	,	Al	С	Al	2	W	HL	S	G	S	G	WI	ΗR	TO	UT	•	


●与伺服电机的组合示例

通过使用控制用输出信号[TOUT] - [AOC],可以与扭矩可控的AC伺服电机组合使用。

• 接线 (例)

为伺服放大器的扭矩设置端子、速度限制端子输入以下信号。

型号	扭矩设置端子	速度限制端子			
运行中及正常的停止中	LE-30CTA的[TOUT] — [AOC]信号	上限速度设置用旋钮信号			
急停时	制动扭矩设置用旋钮信号	0V			

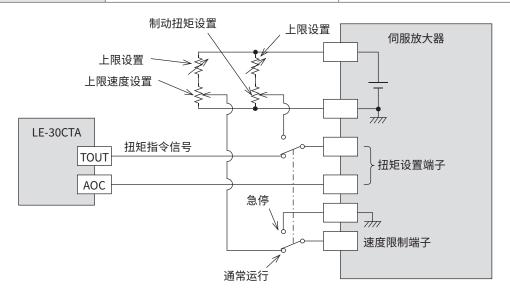

• 设置

伺服电机侧的设置如下。

1) 控制方式的设置 …… 设置为扭矩控制方式。

2) 输出扭矩的设置 …… 当转矩指令信号为5V时,设置伺服电机输出转矩为额定转矩。

LD-30FTA型张力控制器





开环控制

LD-30FTA型张力控制器是利用累计厚度检测方式的开环式张力控制器。

在此方式中对控制装置事先设置初始直径和材料厚度,卷架轴每1次旋转,通过将初始直径减去(放卷)或加上(收卷)材料厚度,计算当前的卷径。

(应在卷架轴上安装用于旋转检测的接近传感器。)

计算结果是用于对作为执行机的磁粉离合器、制动器产生0~24V的电压输出,对伺服电机用放大器产生0~5V的指令电压。

特点

- 通过简单的调整和操作, 可进行张力控制
 - 只需进行张力设置和材料厚度、初始直径的设置即可自动控制
 - 支持AC100V ~ 240V系的广泛范围
 - 可在广泛的范围内设置材料厚度和初始直径
 - 即使断开电源,也会保存当前卷径的停电保持功能
 - 支持AC伺服等多种执行机

●可对应各种情况的高性能模式

- 也能进行收卷锥度控制
- 加减速时的惯性补偿功能
- 离合器、制动器的扭矩非线形校正功能
- 机械损耗补偿功能


●追求易用性

- 通过日语、英语和图标显示功能
- 通过拨盘操作设置数值
- 内置的 DIP 开关提供高性能/简单模式的切换功能
- 菜单提供8种设置值存储功能 最多可存储8种恒定的运行常数(材料厚度、初始直径、锥度率等)
- 采用按钮锁定键,目的是防止误操作,禁止显示禁用功能等


●可使用超声波传感器和触杆

通过安装选件的模拟输入板(LD-30FTA-1AD),可进行超声波传感器和触杆的输入。如此,不再需要为每种材料设置材料厚度和初始直径。



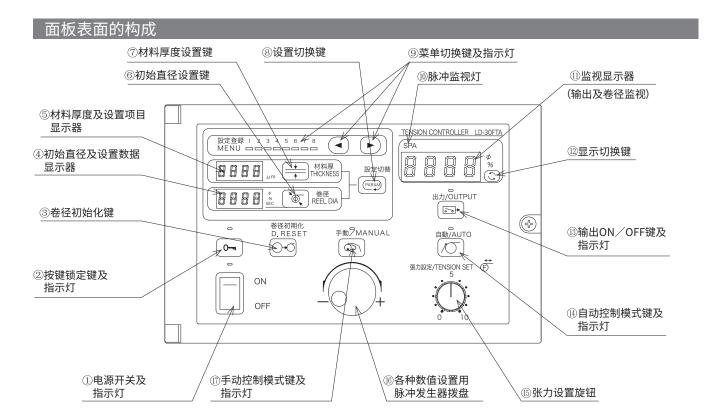


外形尺寸(mm)

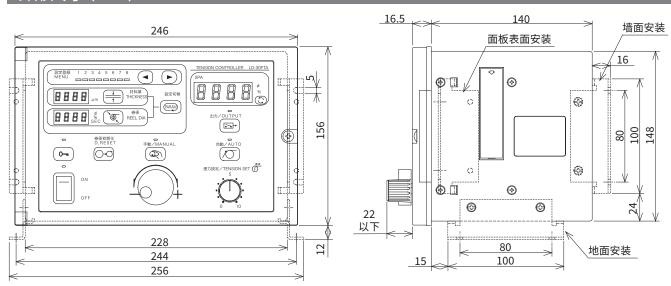


附件: 主体安装板 1 对 主体 / 安装脚固定螺钉($M4 \times 10$)4 根 涂装颜色: 孟塞尔 7.5Y 7.5/1

面板切割尺寸

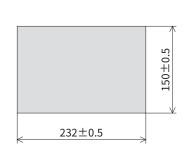

LD-30FTA-1AD型选件板(另外附带垫片)

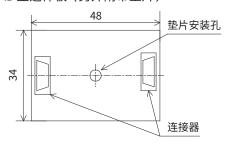


I	项目	规格							
电源	输入	AC100 ~ 240V(-15 ~ +10%) 50/60Hz 功率 300VA 电源保险丝 250V 8A内置 突入电流 3	0A 300ms						
电 源	输出	传感器用电源 DC12V 100mA以下							
脉冲信号	输入	卷轴脉冲····································							
触点信号	输入	运行/停止 ON: 运行、OFF: 停止 远程输出 ON: 输出发生、OFF: 输出停止 卷径复位 ON时, 复位为初始直径 加速增益 ON时, 加速增益启用 正转/反转 ON: 反转、OFF: 正转 减速增益 ON时, 减速增益启用	DC12V 7mA/1点 内部供电						
模拟信号	输入	外部卷径输入 0~10V(使用LD-30FTA-1AD型选件板时) 超声波传感器、触杆用电位计等							
(关)以后 5	输出	离合器用放大器输出··· DC24V 3A 以下 控制信号输出········· DC0 ~ 5V 5mA 以下 负载电阻:1kΩ 以上							
重量		约3.5kg							
安装方法		地面、墙面、面板安装							
	使用周围温度	0~40°C							
	使用周围湿度	35~85%RH (无结露)							
	耐振动	10~55Hz 0.5mm (最大4.9m/s²) 3轴方向各2小时							
	耐冲击	98m/s ² 3轴方向各3次							
环境规格	电源抗干扰性	干扰电压:1000Vp-p 干扰幅度: $1\mu s$ 根据频率 $30\sim 100$ Hz 的干扰模拟器							
	耐电压	AC1500V 1分钟(所有端子~接地之间测量)							
	绝缘电阻	根据DC500V绝缘电阻计测量为5MΩ以上							
	接地	D类接地 接地电阻100Ω以下							
	使用环境	无腐蚀性气体和可燃性气体,无导电性灰尘,无严重粉尘。没有洒到雨水或水滴。							
主要功能		卷径检测 :累计厚度计算方式、外部模拟信号(超声波传感器等) 张力控制 :恒定张力控制、锥度控制(直线) 控制功能 :停止定时器、停止增益、停止偏置、加速/减速增益、机械损耗补偿、弱励磁功能扭矩 非线性补偿:5级的曲线近似补偿。通过为每个离合器、制动器输入补偿编号进行设置。							


参数一览

	\л 💬	-			
设置项目	设置	坝目 	初始值	单位	功能
WE VII	最小	最大	1737411111	712	75130
张力设置	0	100	_	%	简单/高性能
材料厚度设置	1/0.1	9,999/999.9	50	μm	简单/高性能
初始直径设置	1	2,000	500	mm	简单/高性能
锥度设置	0	100	100	%	高性能
停止定时器设置	0.0	100.0	0.0	sec	高性能
停止增益设置	5	400	100	%	高性能
停止偏置设置	0	50	0	%	高性能
减速增益设置	5	400	100	%	高性能
加速增益设置	5	400	100	%	高性能
机械损耗设置	0	50	0	%	高性能
弱励磁设置	0	50	0	%	高性能
卷轴脉冲数设置	1, 2,	4, 8	1	_	高性能
非线性补偿设置	0	200	0	_	高性能
最小直径设置	1	最大直径设置值	100	mm	简单/高性能
最大直径设置	最小直径设置值	2,000	500	mm	简单/高性能

外部连接

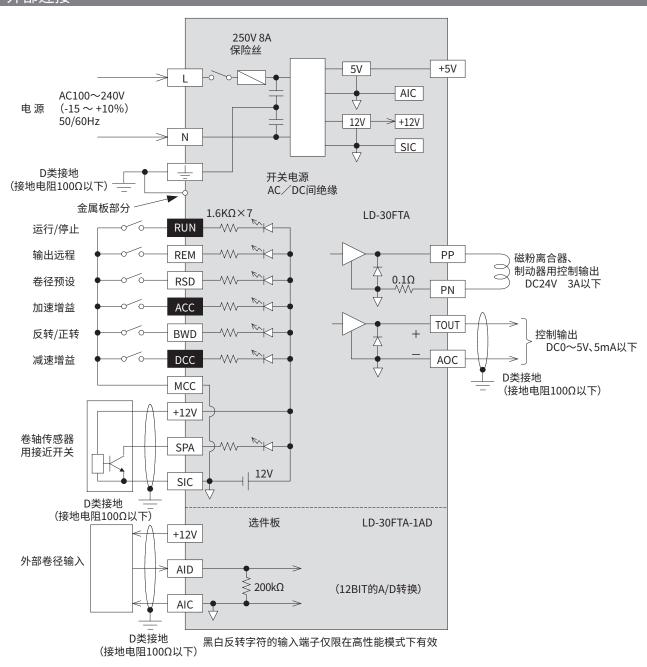

●端子排列




LSA、LSB、LSG不使用

用途示例

●使用接近开关

停止材料进给进行打孔时的间歇进给的收卷部的控制示例。 虽是间歇进给,但收卷电机连续旋转,离合器产生滑差的同时持续施加张力。

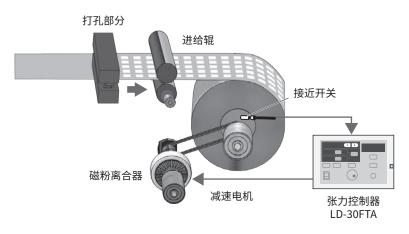

收卷直径: D=φ92→φ500mm 材料 :纸(厚度200µm)

应用到其他用途

- ●热冲压
- ●丝印机

1.DIP 开关的设置(仅限初始设置时,通常运行时不需要)

	1	2	3	4	5	6	7	8			
ON	放卷	× 1	不使用	不使用		通常	简单	运转			
DIP 开关	控制轴	厚度单位	卷径输入	远程输出	(无功能)	存储器初始化	功能模式	操作模式			
OFF	收卷	×0.1	使用	使用		初始化	高性能	调整			
(初始)	 设置状态	ž)									

		_			"	"			
	放卷	× 1	不使用	不使用		通常	简单	运转	
1	控制轴	厚度单位	卷径输入	远程输出	(无功能)	存储器初始化	功能模式	操作模式	
:	收卷	×0.1	使用	使用		初始化	高性能	调整	

收卷 *通常运行时,将DIP开关的操作模式切换到[运行]。

1

放卷

ON

DIP 开关

OFF

2

× 1

×0.1

3

不使用

使用

不使用

使用

2. 最大直径设置

(仅限初始设置时,通常运行时不需要)

- 1) 通过设置切换键⑧选择最大直径,利用脉冲发生器输入【φ500】。
- 2)将DIP开关的操作模式更改为【运行】,再次启动电源。

3.设置操作

(仅更改材料时进行设置)

- 1)按材料厚度设置键⑦,利用脉冲发生器设置材料厚度【200μm】。
- 2) 按初始直径设置键⑥,利用脉冲发生器设置卷径【φ92】。
- 3) 按卷径初始化键③。

4. 试运行操作


(仅限初始设置时,通常运行时不需要)

- 1) 按手动控制键,将输出ON/OFF开关切换到ON。
- 2) 检查电机、顺控等的各项功能。

5. 自动运行操作

- 1) 按自动控制键。
- 2) 通过张力设置旋钮调整到适当的张力。

●显示最大卷径



无功能

6

通常

初始化

7


简单

8

运转

调整


●显示卷径



●显示材料厚度



●显示卷径




●使用超声波传感器

卷起基材上下的覆合薄膜。

通过对覆合部位维持一定张力,可防止出现卷曲和折皱,提高覆合部位的贴合质量。

因为没有放置张力检测器的空间,所以使用了开环式张力控制器。通过超声波传感器检测卷直径,无需设置初始直径和线直径。

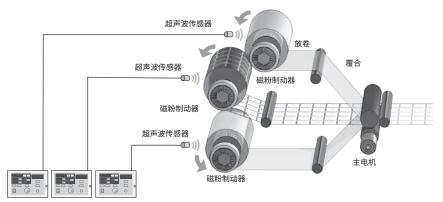

卷出直径:D = φ450 ← φ75mm

材料:薄膜

LD-30FTA + LD-30FTA-1AD

1.DIP开关的设置(仅限初始设置时,通常运行时不需要)

	1	2	3	4	5	6	7	8	
ON	放卷	× 1	不使用	不使用		通常	简单	运转	
DIP 开关	控制轴	厚度单位	卷径输入	远程输出	(无功能)	存储器初始化	功能模式	操作模式	
OFF	收卷	×0.1	使用	使用		初始化	高性能	调整	

	ON	放卷	× 1	不使用	不使用		通常	简单	运转
>	DIP 开关	控制轴	厚度单位	卷径输入	远程输出	(无功能)	存储器初始化	功能模式	操作模式
	OFF	收卷	×0.1	使用	使用		初始化	高性能	调整

4

5

6

*通常运行时,将DIP开关的操作模式切换到[运行]。

2. 示教操作

(初始设置状态)

(仅限初始设置时,通常运行时不需要)

- 通过设置切换键选择最小直径,利用脉冲发生器设置最小直径 【φ75】,安装最小直径的卷架(φ75),按卷径初始化键。
- 通过设置切换键选择最大直径,利用脉冲发生器设置最大直径 【φ450】,安装最大直径的卷架,按卷径初始化键。
- 3)将DIP开关的操作模式更改为【运行】,再次启动电源。

3. 手动运行操作


(仅限初始设置时,通常运行时不需要)

- 1) 按手动控制键,将输出ON/OFF开关切换到ON。
- 2) 检查电机、顺控等的各项功能。

4. 自动运行操作

- 1) 按自动控制键。
- 2) 通过张力设置旋钮调整到适当的张力。

●显示最小直径

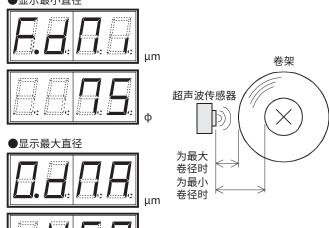

LD-05TL型张力控制器





开环控制


LD-05TL型张力控制器从DC24V的通用稳压电源接受供电,将与触杆联动的电位计等模拟系统的卷径信号作为输入,基于此进行放卷/收卷张力控制。卷径信号处理块和恒流(恒压)放大器块分离,因此也可以只作为放大器使用。与DC24V 0.5A以下的磁粉离合器、制动器组合使用。


特点

- ●可利用触杆进行张力控制
 - 可通过使用了电位计的触杆进行张力控制。 只需通过外置旋钮进行张力设置,即可进行自动控制。
- 可作为磁粉离合器、制动器等的离合器用放大器使用使用可编程控制器及各种控制器,可作为磁粉离合器、制动器用的离合器用放大器使用。
- 对于温度波动的稳定输出特性 通过恒流控制,可获得稳定的扭矩。 (也可以进行恒压控制)
- ●停止时不会松弛。可利用外部触点信号进行输出上调、输出下调、输出相加等惯性补偿。



外形尺寸 (mm)

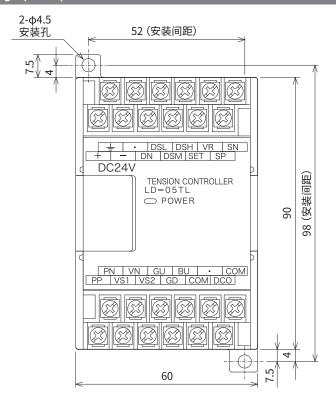

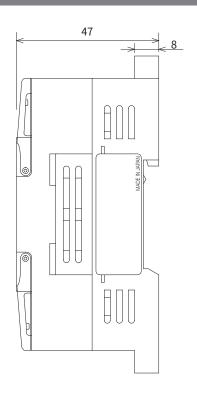


涂装颜色: 孟塞尔 0.08GY 7.64/0.81


项目			规格							
电源			DC24V±15%							
模拟	信号	输入	卷径信号 最小直径~最大直径,输入以下任意一个电压信号 $0\sim5V$ 内部电阻: $50k\Omega$ $0\sim8V$ 内部电阻: $80k\Omega$ $0\sim10V$ 内部电阻: $100k\Omega$ 张力设置信号 $0\sim5V$ 内部电阻: $190k\Omega$							
		输出	控制输出 ······· 相对于张力设置信号的 0 ~ 5V 电流输出 ····· DC0 ~ 0.5A (恒流控制模式时) 电压输出 ····· DC0 ~ 22V (恒压控制模式时)							
触点	信号	输入	输出补偿信号	DC24V 7mA						
		输出	卷径检测输出 ·处于设置卷径以下时 ON 开路集电极输出 DC30V 0.2A以下							
重量			约220 g							
安装	方法		M4螺钉×2、或安装宽35mm的DIN导轨							
环	使用周围温度		0 ~ 55°C							
境	使用周围湿度		35~85% RH以下 (无结露)							
规	耐振性		10~55Hz 0.5mm (最大19.6m/s²) X、Y、Z各方向2小时							
格	使用环境		应无腐蚀性气体、可燃性气体及粉尘。没有洒到雨水或水滴。							

⁽注)本产品的最大输出电压在电源电压为 24V 时达到约 20.5V(额定电压的 85%)以上,电源电压为 20.4V(24V-15%)时最大电压达到约 17.5V(额定电压的 72%)以上,因此选型离合器或制动器时请确保扭矩余量。


外部连接


●利用安装在触杆上的电位计进行控制时

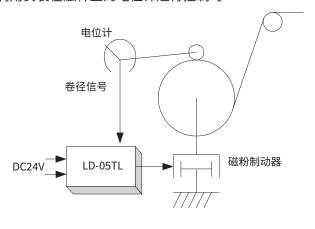

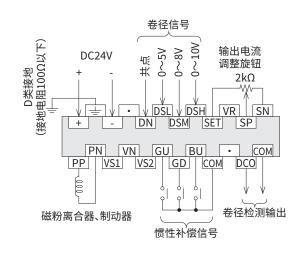

●作为离合器用放大器,利用外部模拟电压信号进行控制时

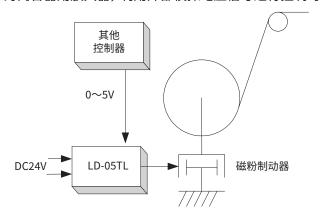

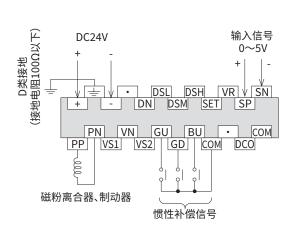

LE-50PAU型功率放大器

LE-50PAU 型功率放大器用于控制磁粉离合器、制动器等的励磁电流,可以作为未内置离合器用放大器的张力控制器和通过恒流控制方式进行控制时的离合器用放大器使用。

特点

● 采用恒流/恒压控制方式

可采用恒流/恒压控制这两种方式进行控制(利用内置的 DIP 开关进行切换设置)。通过选择恒流控制,磁粉离合器、制动器的线圈温度上升不会引发扭矩的变化。

并联连接多个磁粉离合器、制动器,利用可变电阻调整电流分配 时,恒压控制更容易调整。

●扭矩特性的非线性补偿功能

通过5级的曲线近似对于磁粉离合器、制动器的励磁电流对传递扭 矩的非线性进行补偿。可减少相对于卷径变化的张力变化。

●输入信号电平的设置可变


输入信号电压水平可设置为0 \sim 5V、0 \sim 8V或0 \sim Vmax(Vmax 在0.5 \sim 8V之间可改变设置)。


●内置设置显示功能

内置4位的LED显示器、4个按钮开关、10极的DIP开关,易于进行输入信号电平、输出满量程值、非线性补偿数据的设置。 也可以进行控制时的惯性补偿和输出的监视显示。



外形尺寸(mm)

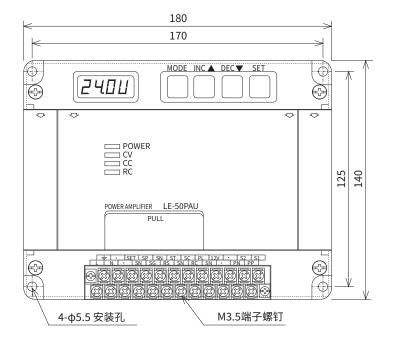


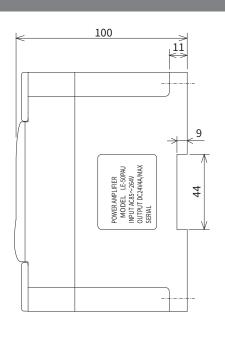

涂装颜色: 孟塞尔 7.5Y 7.5/1

	项目		规格							
		输入	AC100 ~ 240V(-15 ~ +10%) 50/60Hz 功率 400VA 电源保险丝 250V 8A内置 突入电流 50A 300ms							
电源	输出		旋钮用电源······ DC8V 旋钮电阻:500Ω ~ 2kΩ 的范围内							
		11111111	卷轴传感器用电源 DC12V 15mA 以下							
			开始·······ON→OFF时,停止定时器工作,进行惯性补偿运行	DC12V						
触点信号		输入	远程输出·······ON:输出发生、OFF:输出停止	5mA/1点						
			辅助输出 ON/OFF ········· ON:发生辅助输出	内部供电						
		输入	控制信号 0 ~ 8V 内部电阻: 22kΩ							
模拟信号		输出	功率放大器输出 DC24V							
		100 111	輔助输出······· DC10V 2A以下 30秒内 负载电阻:6Ω以上/75℃							
重量			约2.5kg							
安装方法			墙面安装							
	使用周围温度		0 ~ 55°C							
	使用周围湿度		35~85%RH (无结露)							
	耐振动		10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s²) 3轴方向各2小时							
五	耐冲击		98m/s ² 3轴方向各3次							
环境规格	电源抗干扰性		干扰电压:1000Vp-p 干扰幅度:1μs 根据频率30 ~ 100Hz的干扰模拟器							
格格	耐电压		AC1500V 1分钟	 所有端子~接地端子之间						
	绝缘电阻		根据DC500V绝缘电阻计测量为5MΩ以上							
	接地		D类接地接地电阻100Ω以下							
	使用环境		无腐蚀性气体和可燃性气体,无导电性灰尘,无严重粉尘。没有洒到雨水或水滴。							

外部连接

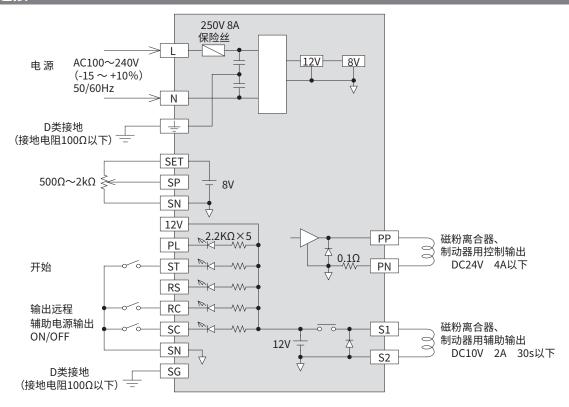

●端子排列

-	<u>L</u>	•	SET	SI	P S	N	S	Г	S	С	Р	L	12	2V	•		S	2	S	1
L	N	•	S	N	SG	R	S	S١	١	R	0	SI	N	•		ы	N	Р	Р	

LD-40PSU型电源装置






LD-40PSU型电源装置是利用来自面板表面的旋钮和外部的信号电压、外置旋钮等,可以改变电压的磁粉离合器、制动器用恒压控制方式的离合器用放大器。

特点


- 外部控制信号 (远程 ON/OFF)
 利用来自外部的0~5V信号,可将输出电压远程控制在0~24V。
- 输出的 ON/OFF 功能 利用面板表面的按钮或外部的远程触点信号(RC 信号),可切换输 出的 ON/OFF。
- 惯性补偿功能 进行手动张力控制时,可根据RC信号的动作进行停止定时器动作 和惯性补偿输出。
- 负载短路保护/警告 负载短路时,短路保护电路发挥作用。此外,短路保护起作用后, 面板表面的LED 会点亮。
- 输出的2级切换
 RC输入ON时和OFF时,可设置不同的输出电压。
 OFF时可作为弱励磁设置等加以利用。




<u>外形尺寸(m</u>m)

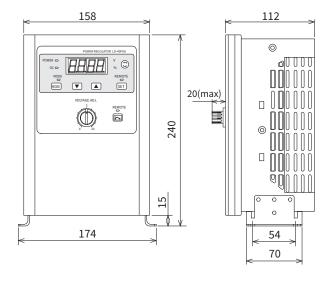

地面安装时的安装螺钉孔尺寸

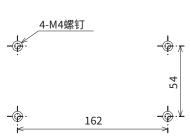

面板表面安装时的 面板切割尺寸

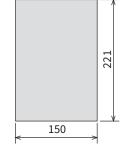


附件: 安装板1对

螺钉(M4×10)4 根

涂装颜色: 孟塞尔 7.5Y 7.5/1

	项目	端子名称	规格						
电源		L/N	AC100~240V%(+10%、-15%) 50/60Hz 功率:200VA(DC24V 3.8A时)						
输出	离合器用放大器输出	PP/PN	DC24V 3.8A						
出	旋钮用电源	+5V/SN	DC5V 10mA以下 外置旋钮500~2kΩ						
输	模拟信号	SP/SN	控制用输入信号 DCO ~ 5V						
λ	触点信号	RC/SN	远程输出ON/OFF DC12V/mA内部供电						
重量		约3kg							
	周围温度	-5 ∼ +55°C							
	周围湿度	35~85%RH(无	35~85%RH(无结露)						
	耐振动	10 ∼ 55Hz 0.5i	mm(最大4.9m/s²)···3轴方向各2小时						
17	耐冲击	98m/s ² 3轴方向	9各3次						
环境规格	电源抗干扰性	干扰电压:1000Vp	p-p 干扰幅度:1µs 根据频率30 ~ 100Hz 的干扰模拟器						
格	耐电压		AC1500V 1分钟 所有端子(但是,接地端子除外)和接地端子之间测量、所有端子(但是,接地端子除外)和安装配件之间测量						
	绝缘电阻	根据 DC500V 绝缘	电阻计测量为5MΩ以上···所有端子与接地端子间测量						
	接地	D类接地 (100Ω以	【下、不可与强电类共用接地)						
	使用环境	无腐蚀性和可燃性	生气体,无导电性灰尘,无严重粉尘						

外部连接

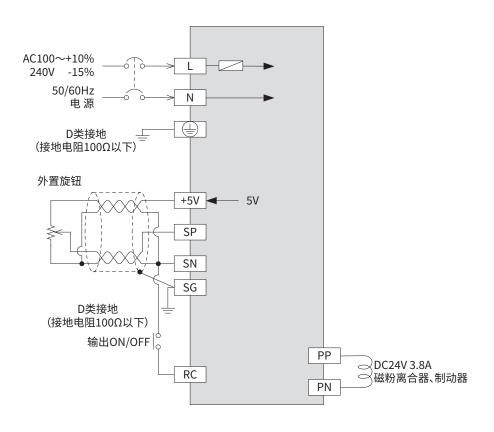

●端子排列

L · N ·	SG	RC SN	SP	+5V	PN	PP
---------	----	-------	----	-----	----	----

LD-10PAU 型功率放大器

LD-10PAU-□型功率放大器是控制 DC24V 系小型磁粉 离合器、制动器的励磁电流的专用离合器用放大器,在线材、纸、薄膜制造机等的张力控制装置等处使用。利用恒流控制方式,即使因离合器、制动器的温度变化引起线圈电阻变化也可以将输出电流和发生扭矩控制为恒定,从而实现高度稳定的高精度控制。



特点

●配备多联同时控制所需的功能

小型离合器、制动器不仅进行低张力的单轴控制,也作为在1台 机械中使用多台装置的多联轴和同时控制装置使用,通过这种控制对各轴的机械摩擦、离合器、制动器特性的差异进行补偿,实现稳定的控制。

通过紧密安装到 DIN 导轨左右,可节省安装空间。

● 可注册、切换 16 种输出扭矩指令和惯性补偿增益 在内存中可分别注册16种输出扭矩指令值和惯性补偿增益值。注 册内存的切换可通过外部数字2进制的 ON/OFF 信号、连接 RS-485的 FX 可编程控制器(仅限LD-10PAU-B 可支持)或通过显示器 (GT2103)进行外部切换。


●可配合使用目的选择输出电流指令

- ①模拟输入(0~5V、0~10V)
- ②数字2进制ON/OFF信号输入(8bit+行程)
- ③表面操作键输入→内存(可设置16种)
- ④显示器输入→内存(可设置16种)
- ⑤可编程控制器(RS-485通信)输入→内存 (可设置16种,仅支持LD-10PAU-B)
- ●内置离合器、制动器的非线形扭矩特性补偿功能 内置了支持本公司离合器、制动器的电流-扭矩特性的"非线性补偿功能"。只需设置连接的离合器、制动器的机型编号,可设置额定电流和非线性补偿初始值。
- ●本公司显示器可用于设置、监视


可连接本公司显示器(GT2103)。

(连接电缆:GT10-C□□□R4-8P□)

显示器样本画面,请向当地三菱电机分公司或代理店咨询。 此外,可使用绘图软件(GT Designer2或 GT Designer3)创作 自定义或原创设计的画面。

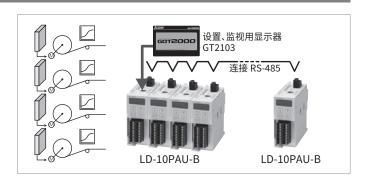



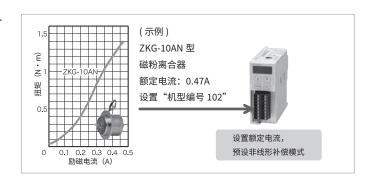

● 可通过外部触点输入切换输出缓冲动作的有无 作为磁滞离合器、制动器的残余扭矩的脉动对策,可对输出电流施加缓 冲以切换 ON/OFF。

●配备利用模拟卷径信号的开环控制模式


通过切换到张力控制器模式,可利用模拟卷径信号进行开环控制。 可通过安装在触杆上的电位计和超声波传感器的卷径信号进行张力控制。


■通过连接可编程控制器,可对装置和离合器、 制动器进行总体控制

内置 RS-485通信功能的 LD-10 PAU-B型可连接本公司的微型可编程控制器 FX 系列(N:N 网络),向离合器用放大器下达输出指令和进行状态监视。包括装置整体控制在内的离合器、制动器控制、多联同时控制时的程序开发简单易行。


●利用存储器卡盒简单安装多台的离合器用放大器

通过安装选件的存储器卡盒,可进行各种设置的复制和读取。通过安装 存储器卡盒,还可以在启动时自动备份各种设置。

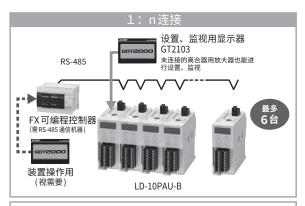

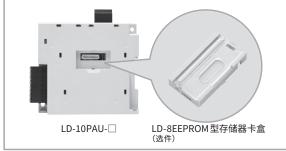


■各部分的名称及端子信号内容

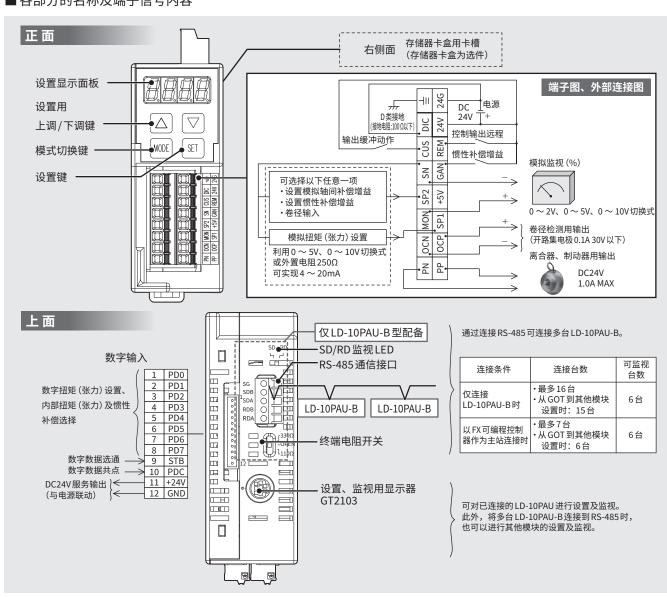


外形尺寸(mm)

● LD-10PAU-A

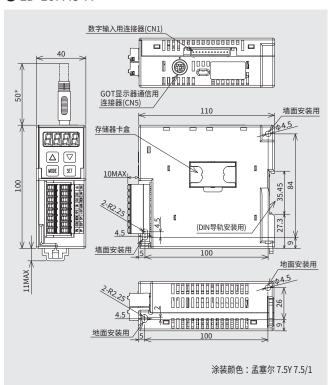

● LD-10PAU-B

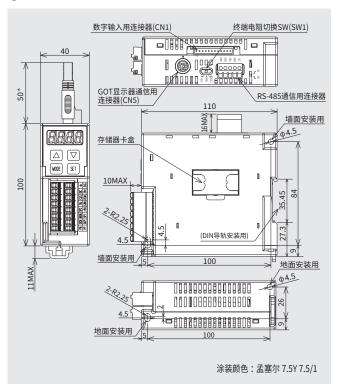


^{*}使用GOT显示器通信用连接器 (CN5)、数字输入用连接器 (CN1)时,请在主模块上部留出50mm以上的空间。

规格


	项目			规格					
电源	输入	DC24V ~ 29V、功率 40VA、	突入电流 30A 1ms、容许瞬停时间	5ms					
电源	输出	外置旋钮用服务电源、DC5V	(500 ~ 2kΩ以下的外置电阻)、	10mA以下					
		控制远程输出 ON/OFF (控制远程输出 ON/OFF (ON:输出OFF, OFF:输出ON)						
触点信号		输出缓冲动作 ON/OFF (输出缓冲动作 ON/OFF (ON:禁用缓冲,OFF:启用缓冲)						
	输入	惯性补偿增益 启用/禁用							
		数字输入(连接器12针) 并惯性补偿增益选择(前4bit)	F联扭矩设置或外部扭矩选择(后 内存值选择	4bit)、		ON电流:约5mA			
	输出	卷径检测输出(开路集电极输	卷径检测输出 (开路集电极输出)						
	+4\	扭矩 (张力)设置			输入电阻 36kΩ	0~5V、0~10V切换、			
模拟信号	输入	通过"输出惯性补偿增益设置	通过"输出惯性补偿增益设置/轴间补偿增益设置/卷径输入"选择			── 通过250Ω外置电阻 可支持4~20mA			
	输出	输出%监视输出 0~2V、0	输出%监视输出 0~2V、0~5V、0~10V切换、负载电阻1kΩ以上						
控制输出		DC24V系磁粉离合器、制动器	DC24V 系磁粉离合器、制动器 DC24V 0~1.0A						
重量		300g							
安装方法		DIN 导轨、地面、墙面安装							
	使用周围温度	-5 ~ +55°C							
	使用周围湿度	35 ~ 85%RH (无结露)	35~85%RH (无结露)						
	保存温度范围	-25 ∼ +75°C	-25 ~ +75°C						
			频率	加速度	单振福				
		安装 DIN 导轨	10 ∼ 57Hz	-	0.035mm	X、Y、Z各方向10次			
	耐振动	女表DIN 寸机	57 ∼ 150Hz	4.9m/s ²	-	(合计各80分钟)			
环境规格		直接安装	10 ∼ 57Hz	-	0.075mm	(111007)			
四级			57 ∼ 150Hz	9.8m/s ²	-				
	耐冲击	98m/s ² ・・・3轴方向各3次	7						
	电源抗干扰性		干扰耐压:500Vp-p 干扰幅度:1µsec 根据频率30 ~ 100Hz的干扰模拟器						
	耐电压	AC500V 1分钟 · · · 所	有端子和接地端子之间测量						
	绝缘电阻	根据 DC500V 绝缘电阻计测量	b为5MΩ以上・・・所有端子与	接地端子间测量					
	接地	D类接地(100Ω以下、不可与	强电类共用接地)						
	使用环境	无腐蚀性和可燃性气体,无导	电性灰尘,无严重粉尘						

外部连接

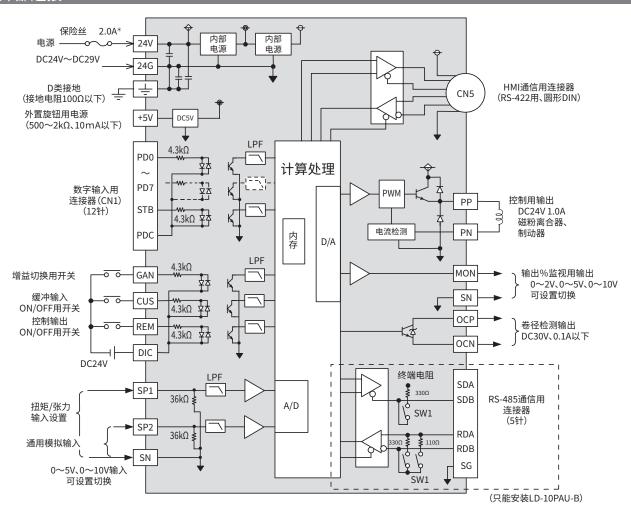

- *为在CN1的24V-GND间短路时进行保护,请连接外部保险丝(2A)。
- *如PP-PN间短路,将切断输出保护产品。
- *使用继电器或开关在外部切断控制用输出时,因反电动势导致短路保护回路发生动作,请在PP-PN间设置续流回路。

(例) 2轴离合器、制动器的转换



●端子排列

-	24G	
DIC	24V	
cus	REM	
SN	GAN	
SP2	+5V	
MON	SP1	
OCN	OCP	
PN	dd	

LM-10WA-CCL型张力计

从薄膜、金属箔、纸、食品、电线等一般材料到用于锂离子电池、太阳能电池、液晶面板等的"特殊薄膜"、"金属箔"的加工制造,在1台机械需要多重张力管理的系统中,这款张力计拥有灵活的可扩展性和使用了网络及通信的集中管理功能。

特点


●最多可进行4轴的检测器输入


LM-10WA-CCL型张力计附带1台LM-10WA-TAD型张力检测器输入适配器。

通过追加张力检测器输入适配器(选件),最多可实现4轴的张力 检测器输入。

●标准符合品

EN标准:支持EC指令/CE标志(EMC指令) *关于详细内容,请务必参阅使用说明书。

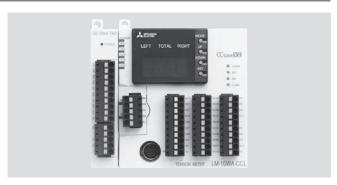

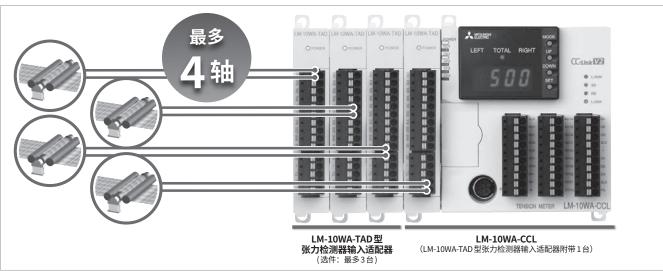


●利用内置显示屏可进行简单显示和张力计的动作设置



● 可连接 GOT 显示器,通过面板表面进行原创画面的显示和操作

使用GOT2000系列用的绘图软件,可原创制作张力显示和设置更改画面。

用于GT2103显示器的样本画面,请向当地三菱电机分公司或代理 店咨询。

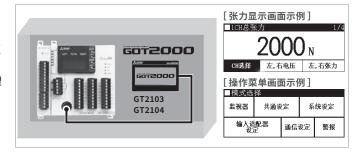

配备数字输出入和模拟输出端子 也支持显示张力检测器的实时电压

■数字输入

- RDY输入、警报复位输入
- 自由设置输出:利用以下功能,最多设置3项 (RDY输出/过大输入/左右监视失衡/CH间数据偏差大/ 发生网络警报/发生系统警报)
- ■模拟输出
- 电压输出 (CH1~CH4): 可选择4条输出范围
- 电流输出(CH1~CH4):可选择4条输出范围
- ■显示张力检测器的实时电压

利用内置显示屏可显示张力检测器的实时电压。发生问题时,易 于进行信号检查。

●配备的功能提高了易用性

■警报履历功能

最多保存8条警报履历。可设置发生警报时的通知方法及处理方法。

■密码保护功能


可禁止更改 "RDY中的不可更改项目"。


- ■通过 MX Sheet 进行 Microsoft® Excel® 的读取/写入可使用选件的 MX Sheet,从 Microsoft® Excel®读取张力值或写入设置值。
- ■利用存储器卡盒进行备份和设置值复制功能 可自动备份张力计的设置值。此外,也可以将设置值复制到多台 张力计。

●标配 CC-Link V2 的远程设备站功能 (支持 Ver.1.10/Ver.2.00)利用 RS-485 通信模块,可轻松连接 FX 系列可编程控制器

利用可编程控制器集中管理张力易于进行张力计的警报确认和设置的更改/调整。 标配开放现场网络CC-Link V2的远程设备站功能,可无线连接各种FA 机器。


通过安装选件的RS-485通信接口(LM-10WA-485),可作为"N:N网络的从属站"轻松连接到FX系列可编程控制器。

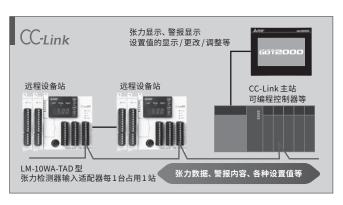


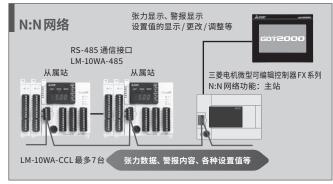

外形尺寸 (mm)


● LM-10WA-CCL

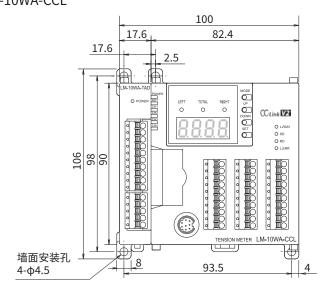

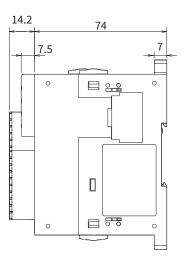


涂装颜色: 孟塞尔 0.08GY 7.64/0.81

●选件:张力检测器输入适配器 LM-10WA-TAD

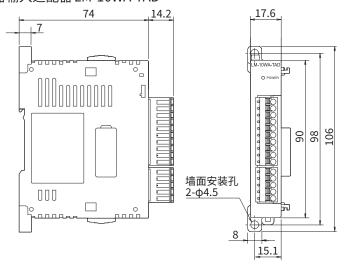

涂装颜色: 孟塞尔 0.08GY 7.64/0.81

外部连接

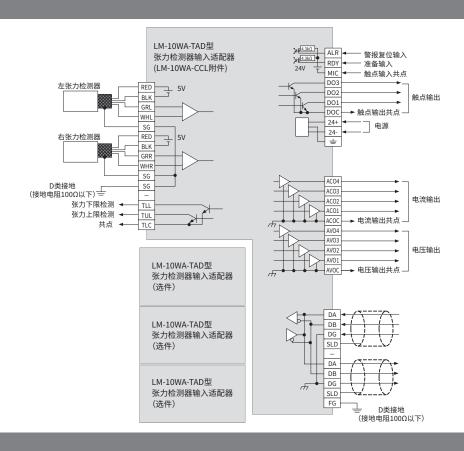

规格

项目		规格					
周围温度	使用时:-5 ~ +55℃,保存时	使用时:-5~+55℃,保存时:-25~+75℃					
使用周围湿度	35~85%RH (无结露)						
		频率	加速度	单振福			
 耐振动	安装 DIN 导轨	10 ∼ 57Hz	-	0.035mm			
(合计各80分钟)	女表 DIN 守机	57 ∼ 150Hz	4.9m/s ²	_	X、Y、Z各方向10次		
(1) 1 00 73 117	直接安装	10 ∼ 57Hz	-	0.075mm			
		57 ∼ 150Hz	9.8m/s ²	_			
耐冲击	98m/s ² ···3轴方向各3次						
电源抗干扰性	干扰电压:500Vp-p 干扰幅度:	1μsec 根据频率 30 ~ 100Hz 的	干扰模拟器				
耐电压	AC500V 1分钟···所有的	AC500V 1分钟···所有端子和接地端子之间测量					
绝缘电阻	根据DC500V绝缘电阻计测量为5MΩ以上···所有端子与接地端子间测量						
接地	D类接地(100Ω以下、不可与	D类接地(100Ω以下、不可与强电类共用接地)					
使用环境	无腐蚀性和可燃性气体,无导	电性灰尘,无严重粉尘					

【LM-10WA-CCL规格】

●性能规格

	项目	规格			
设置操作		操作内置的设置显示器的按钮,可设置参数			
	输入通道数 (最大4通道)	主模块:标配1通道的张力检测器输入适配器(检测器连接可设置"右/左合计2台或1台") 选件:最大可增设3通道的张力检测器输入适配器			
张力信号	对应传感器	LX-TD/LX7-F型张力检测器、应变片(2mV/V)			
	传感器用电源	内置 DC5V 20mA			
	警报输出	张力下限检测、张力上限检测			
	内置显示器	通过内置显示器进行7段显示(通过按钮操作切换1~4通道的显示)			
	模拟输出	模拟电压输出、模拟电流输出(可切换输出范围)			
张力显示	其他	·通过GOT显示器进行显示 ·通过连接CC-Link从主站读取 ·通过与FX可编程控制器的N:N 网络连接, 从主站读取			
数字输入信号		2点(RDY输入、警报复位输入)			
数字输出信号		4点(通过"RDY输出、过大输入、左右监视失衡、CH间数据偏差大、输入适配器总线警报、输入适配器内存警报"选择输出功能)			
GOT通信接口		RS-422接口:1通道 三菱电机GOT:支持GT1020、GT1030、GT2103、GT2104 连接电缆:GT10-C□□R4-8P□(但是, 无电源接线连接时, 电缆长度最多可连接3m。)			
	站类型	远程设备站			
CC-Link通信接口	占用站数	每1台张力检测器适配器占用1站			
	CC-Link 版本	Ver.1.10/Ver.2.00			
	张力检测器输入 适配器	LM-10WA-TAD型张力检测器输入适配器最多可增设3台 (与主模块附带的张力检测器输入适配器合计最多4通道)			
ሃ ታ ፓ	用于与FX可编程控制器进行N:N 网络连接, 可安装LM-10WA-485型RS-485通信接口 *不可同时使用CC-Link和RS-488通信				
选项	USB连接	用于连接MX Sheet, 可安装LM-10WA-USB型USB通信接口可使用MX Sheet, 从 Microsoft [®] Excel [®] 读取张力值或写入设置值 [USB电缆] · MR-J3USBCBL3M(3m) · GT09-C30USB-5P(3m)三菱电机系统服务株式会社制造			
	外部存储器	用于备份和设置复制,可安装LD-8EEPROM型存储器卡盒			
电源		DC24V -15% +20%、容许瞬停时间 5ms			
功率		20W、突入电流20A, 2ms			
重量		约350g			
安装方法		螺钉紧固、DIN导轨			

●输入输出规格

	主模块	规格				
触点输入	准备输入 (RDY-DIC) 警报复位输入 (ALR-DIC)	DC24V、ON电流:约5mA				
触点输出	数字输出1~3 (DO1~DO3-DOC) (输出功能根据触点输出设置)	开路集电极输出, 0.1A(电阻负载), DC30V以下				
模拟输出	模拟电压输出1~4 (VO1~VO4-VOC) 模拟电流输出1~4 (CO2~CO4-COC)	电压输出可切换(0~5V、0~10V、1~5V)、负载电阻1kΩ以上 电流输出可切换(0~20mA、4~20mA)、负载电阻500Ω以下				

	张力检测器输入适配器	规格		
对应传感器		LX-TD/LX7-F型张力检测器、应变片(2mV/V)		
连接台数、设置		可设置"右/左显示2台的合计值"或"1台"		
传感器用电源	传感器用电源(RED-BLK)	DC5V 20mA 最多可连接2台LX-TD型张力检测器		
张力传感器输入	左侧输入 (GRL-WHL) 右侧输入 (GRR-WHR)	输入范围可切换 [LX-TD型张力检测器、及应变片(20mV/满量程)]		
触点输出	张力下限检测数字输出(TLL-TLC) 张力上限检测数字输出(TUL-TLC)	开路集电极输出,0.1A(电阻负载),DC30V以下		

【选件:张力检测器输入适配器 LM-10WA-TAD 规格】

	张力检测器输入适配器	规格			
对应传感器		LX-TD/LX7-F型张力检测器、应变片(2mV/V)			
连接台数、设置		可设置"右/左显示2台的合计值"或"1台"			
传感器用电源	传感器用电源(RED-BLK)	DC5V 20mA			
17念备用电源	IZ:您备用电泳(KED-DLK)	最多可连接2台LX-TD型张力检测器			
张力传感器输入	左侧输入 (GRL-WHL)	输入范围可切换[LX-TD型张力检测器、及应变片(20mV/满量程)]			
近川を窓番制八	右侧输入(GRR-WHR)				
触点输出	张力下限检测数字输出(TLL-TLC)	开路集电极输出,0.1A(电阻负载),DC30V以下			
	张力上限检测数字输出(TUL-TLC)				
重量		约80g			
安装方法		螺钉紧固、DIN导轨			

● GOT 软元件(MX Sheet)、功能概要

每个通道的软元件									
通用软元件	CH1	CH2	CH3	CH4	功能内容	监视/设置	最小值	最大值	RDY中更改
_	DO	D32	D64	D96		监视			_
_	D1	D33	D65	D97	左张力	监视			+
_	D2	D34	D66	D98	五张力 右张力	监视			_
_	D3	D35	D67	D99		监视			+ _
_	D3	D35	D68	D100		监视			
_	D5	D37	D69	D101	右输入电压	监视	1.00	0.00	_
_	D6	D38	D70	D102	输入适配器ROM Ver.	监视	1.00	9.99	_
_	D7 ~ D15	D39 ~ D47	D71 ~ D79	D103 ~ D111	不可使用				
_	D16	D48	D80	D112	传感器输入类型	设置	0	1	×
_	D17	D49	D81	D113	张力满量程	设置	1	2000	0
-	D18	D50	D82	D114	主张力显示小数点位置	设置	0	2	×
_	D19	D51	D83	D115	跨度目标值	设置	1	张力满量程	×
_	D20	D52	D84	D116	张力检测下限值设置	设置	0	2000	0
-	D21	D53	D85	D117	张力检测上限值设置	设置	0	2000	0
_	D22	D54	D86	D118	张力显示左增益	设置	50.0	300.0	×
_	D23	D55	D87	D119	张力显示右增益	设置	50.0	300.0	×
_	D24	D56	D88	D120	张力显示左偏置	设置	-50.0	50.0	×
_	D25	D57	D89	D121	张力显示右偏置	设置	-50.0	50.0	×
_	D26	D58	D90	D121	输出增益	设置	50.0	300.0	×
_	D20	D59	D90	D122		设置	-50.0	50.0	×
	D27	D59	D91 D92	D123		设置	0.0	2.0	Ô
						_			
	D29	D61	D93	D125	张力输入滤波器	设置	0.0	2	+ $-$
D126 ~ D127	_	_	_	-	不可使用	\n_m			
D128	_	_	_	-	张力抽样周期	设置	10	60	X
D129	_	_		-	张力显示滤波器	设置	0.5	4.0	0
D130	_	_	_	-	输出滤波器	设置	0.0	4.0	0
D131	_	_	-	-	链接张力滤波器	设置	0.0	4.0	0
D132	_	_	-	_	模拟监视输出模式	设置	0	4	×
D133	_	_	-	_	CH合作设置	设置	0	3	×
D134	_	_	_	-	CH间合作异常判断张力	设置	1	50	×
D135	_	_	_	_	CH间合作观察周期	设置	1	30	0
D136	_	_	_	-	准备输入	设置	0	1	0
D137	_	_	_	_	警报复位	设置	0	1	Ŏ
D138	_	_	_	_	密码输入	设置	0	999	0
D139 ~ D143	_	_	_	_	不可使用			333	$+$ $\overline{}$
D144	_	_	_	_	主系统ROM Ver.	监视	1.00	9.99	_
D144 D145	_	_	_	_		设置	0		
					存储器卡盒设置			1	X
D146	_	_		_	触点输出设置1	设置	0	6	X
D147	_	_	_	-	触点输出设置2	设置	0	6	×
D148	_	_	_	-	触点输出设置3	设置	0	6	X
D149	_	_	_	-	主体输入适配器间转发	设置	0	13	X
D150	_	-	_	-	存储器初始化	设置	0	5	×
D151	-	-	_	-	密码设置	设置	0	999	×
D152 ~ D159	_	_	_	_	不可使用				
D160	_	_	-	-	开始站号设置	设置	1	64	×
D161	_	_	-	-	占用站数设置	设置	0	输入适配器数	×
D162	_	_	_	-	通信速度设置	设置	0	4	×
D163	_	_	_	_	扩展循环设置	设置	1	4	×
D164	_	_	_	_	CC-Link版本	设置	1	2	×
D165	_	_	_	_	N:N网络站号设置	设置	0	7	×
D165 ~ D175	_	_		_	N.N.网络屿与皮鱼 不可使用	以且	-	1	+ ^
	_			_		监视	0	40	_
D176									
D177	_	_	_	_	警报履历1	监视	0	40	
	_	_	_	_	警报履历2	监视	0	40	_
D178	_	_	_	-	警报履历3	监视	0	40	_
D179					警报履历4	监视	0	40	_
D179 D180	_	-	_	-		_			
D179		-	_ _	-	警报履历5	监视	0	40	_
D179 D180	-					_			
D179 D180 D181	-	_	-	_	警报履历5	监视	0	40	_
D179 D180 D181 D182	- - -	-	_ _	-	警报履历5 警报履历6	监视 监视	0	40 40	

LM-10PD型张力计


LM-10PD型张力计接收来自LX7-F/LX-TD型张力检测器和应变片式传感器的信号,显示纸、线材和各种片材的放卷、收卷、中间轴等的张力,并将增幅的信号输出到记录仪、外置张力计、可编程控制器等处的装置。

特点


- 面板尺寸48×96,实现了小型轻量化
- 自动调零、自动跨度调整 一键即可进行张力检测器的调零、跨度调整
- 参数的数字数值设置
- 张力上下限检测功能(2点检测)
- 张力峰值的存储功能
- 可以与应变片式传感器组合使用
- 各输出的滤波器可独立调整
- 对于显示和输出,可手动进行偏移或跨度调整




面板表面的构成

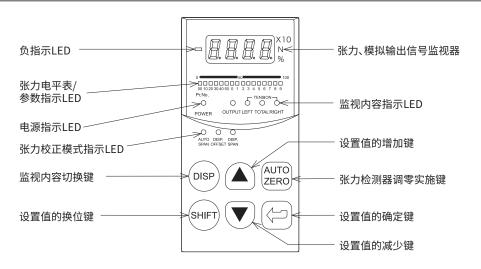

<u>外形尺寸</u>(mm)

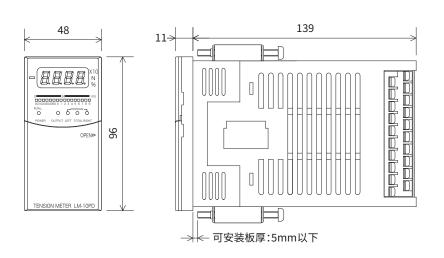


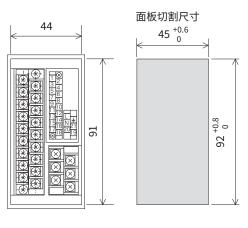

规格

	项目	规格				
电源电压		AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 功率50VA				
张力信号输出		$0\sim5$ V、 $0\sim1$ 0V、 $1\sim5$ V/FS(负载电阻: 1 kΩ以上)、 $4\sim20$ mA/FS(负载电阻: 500 Ω以下)的切换				
张力相	立 沙 瑜 出	上限、下限张力检测(2点检测) 开路集电极输出 DC30V/0.5A				
外部引	K力计	DC1mA/FS计(内部电阻:1.5kΩ以下)				
记录位	义输出	相对于张力满量程, $0\sim5V$ (负载电阻 $10k\Omega$ 以上)				
张力显	显示	利用7段LED进行4位数字显示。满量程可在0.01~20000N的范围内设置,进行[N]及[X10N]的单位显示切换 利用16个LED进行电平表显示,可切换左、合计、右的显示				
输出显	显示	利用7段LED进行模拟输出%显示				
设置参	参数显示	利用 LED 显示项目 No.,利用 7段 LED 显示设置值				
	使用周围温度	0 ~ 55°C ··································				
	使用周围湿度	35 ~ 85% RH 以下 (无结露) ·············· 使用时				
	耐振性	10~55Hz 0.5mm(最大4.9m/s²) X、Y、Z各方向2小时				
	耐冲击性	98m/s ² X、Y、Z各方向3次				
环境规格	电源抗干扰性	干扰电压: 1000 Vp-p 干扰幅度: 1μ s 根据频率 $30\sim100$ Hz的干扰模拟器				
格格	耐电压	AC1500V 1 分钟:电源端子(AC 电源)/接地端子之间、电源端子(AC 电源)/输入输出端子之间 AC 500V 1 分钟:输入输出端子/接地端子之间 (输入端子/输出端子之间非绝缘)				
	绝缘电阻	根据 DC500V 绝缘电阻计测量为 5MΩ 以上(所有端子与接地端子之间)				
	使用环境	无腐蚀性气体,无可燃性灰尘,无严重粉尘。				
重量		约500g				
安装刀	法	面板安装				

外部连接

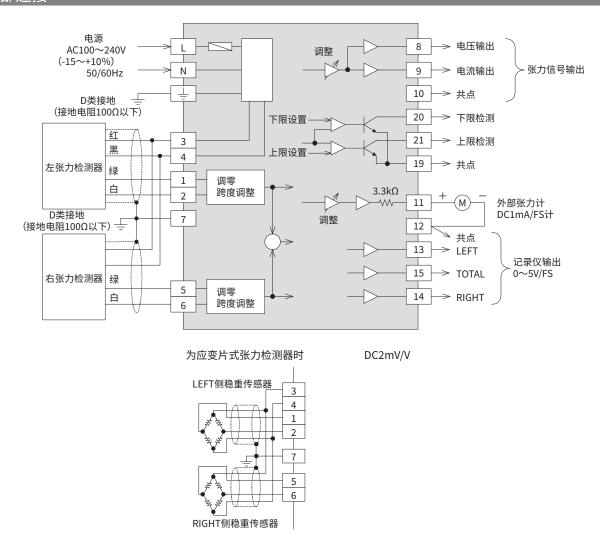

LM-10TA型张力放大器

LM-10TA型张力放大器与LX-TD/LX7-F型张力检测器并用,是根据纸、电线及各种片材的收卷、放卷、中间轴等的张力进行输出(记录仪、外置张力计、控制装置等)的张力放大器。

特点

●小型化

配备所需最小限度的功能,实现了小型化。不仅可以安装到控制盘 内,即使机械只有一点间隙也能组装。

●自由选择用途

通过安装外置张力计,可自由选择在张力的显示中采用数字或模拟。此外,也可以简单地作为到张力控制器的输入信号使用。

●最适用于集中显示

通过并用可编程控制器和显示器,可集中显示每个工序的张力。

●简单地进行远程显示

使用输出信号(DC0 \sim 5或10V),可简单地在远程地点进行张力显示。


●简单地记录张力波动

通过连接记录仪并使用记录仪信号,可取得张力的记录。

●可安装 DIN 导轨



外形尺寸(mm)

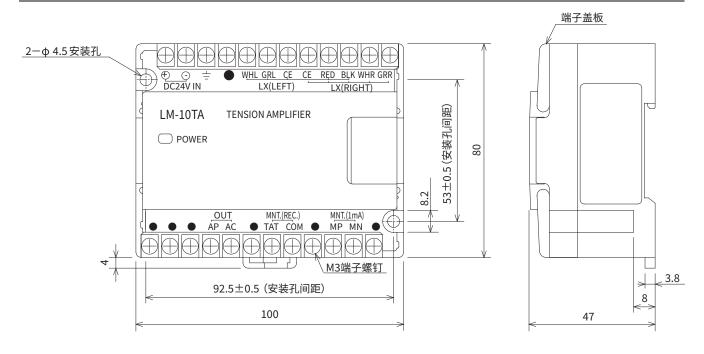


涂装颜色: 孟塞尔 7.5Y 7.5/1

规格

	项目		规格			
山海		输入	DC24V ±15% 消耗电流约0.2A			
电源	电源 输出		张力检测器用电源······ 最多可连接2台LX-TD/LX7-F型张力检测器			
输出信号			张力信号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
1 1ELXX hiz 14			调零及跨度调整(4个) 外置张力计用(1个)			
重量	重量		约200g			
安装方	法		螺钉紧固、DIN导轨			
	使用周围温度		0 ~ 55°C			
	使用周围湿度		35~85%RH (无结露)			
	耐振动		10 ~ 55Hz			
环境规格	耐冲击		98m/s ² 3轴方向各3次			
规格	电源抗干扰性		干扰电压: 1000 Vp-p 干扰幅度: 1μ sec 根据频率 $30\sim 100$ Hz 的干扰模拟器			
	绝缘电阻		根据DC500V绝缘电阻计测量为5MΩ以上			
	接地		D类接地接地电阻100Ω以下			
	使用环境		无腐蚀性气体和无导电性灰尘,无严重粉尘。没有洒到雨水或水滴。			

外部连接

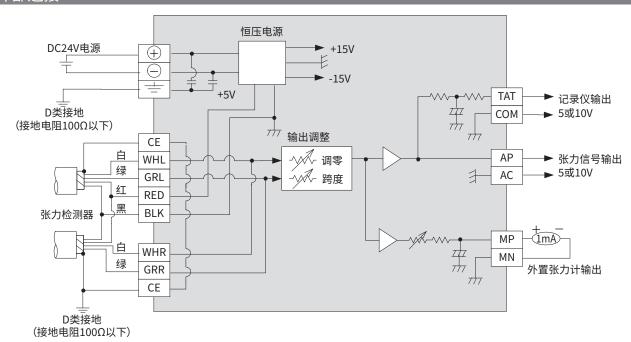

LX-TD型张力检测器


LX-TD型张力检测器与LE7-40GU-L、LE-10WTA-CCL、LE-30CTA等的反馈式张力控制器并用。 此外,也可以与LM-10PD、LM-10WA-CCL型张力计并用,进行张力的监视。


特点

- 张力检测器为可将张力转换为负载,并将该负载提取为电气信号的设备。
- 将提取的电气信号输入至张力控制器、张力计等。
- 可支持地面安装、天花板安装、墙面安装等多种安装方法。
- 通过选择枕式模块的种类,可支持多种轴径。
- 备有枕式模块安装用板(选件)。
- 附带7m 电缆。



外形尺寸 (mm)

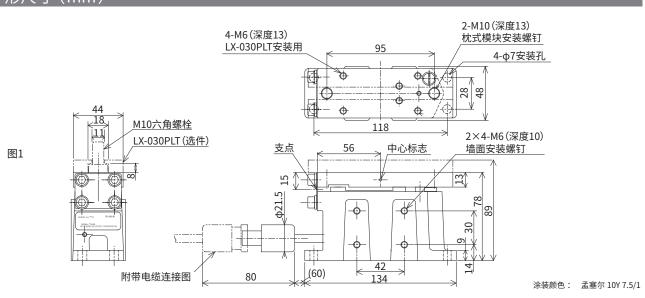

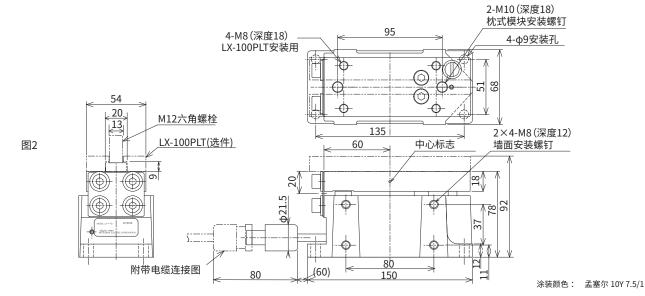

规格

	项目	规格							
型号		LX-005TD	LX-015TD	LX-030TD	LX-050TD	LX-100TD	LX-200TD		
额定负载(N)		50	150	300	500	1000	2000		
适用负载方向				压缩、拉伸	的两个方向				
最大负载耐量(I	N)	400	1000	1000	1000	2000	4000		
输入电源				DC5V, 20mA 以下(约	I:DC5V、黑:GND)				
输出电压				DC150±30mV(负载	战电阻10kΩ连接时)				
输出电压极性	压缩负载时			蓝+、	、白-				
柳山七座水江	拉伸负载时			蓝-、	白+				
	温度漂移			1%/FS以	₹ /20°C				
检测精度*	线性				以下				
	磁滞	0.5%以下	0.5%以下	0.5%以下	0.5%以下	0.5%以下	1.0%以下		
安装方法		地面安装、墙面安装、天花板安装							
电缆规格		7m (附带)							
重量 (kg)		1.8							
使用条件		周围温度: -5~+60°C 振动: 2m/s²以下							
外形尺寸			<u> </u>		32				
适合的轴承		UCP201-204 通过使用选件的LX-030F	PLT,也可以使用 UCP205	UCP201-204 通过使用选件的LX-100PLT, 也可以使用 UCP205、206。					
表面处理		涂装、电镀							
	使用温度/保存温度	-5~60℃(无冻结)							
	使用湿度/保存湿度			85%RH以 ⁻	下(无结露)				
	耐振动			2m/s	² 以下				
环境规格	耐冲击				·3轴方向各3次				
小块烧竹	电源抗干扰性			干扰电压1000Vp	-p干扰幅度1μsec				
	耐电压			AC1000V 1min · · ·	所有端子与壳体间测量				
	绝缘电阻			V绝缘电阻计测量为100M					
	使用环境			无腐蚀性和可燃性气体,	无导电性灰尘,无严重粉尘				

[※] 可制作镀镍规格。请另外咨询。


●张力检测器的选型

本节陈述关于任意安装角度、材料通过角度选型张力检测器的方法。 由于安装条件而无法选型时,请更改条件再次进行选型计算。


• 基准角度β的计算

根据枕式模块的高度C,求基准角度 β 。

以下图的基准线(连起检测器支点和负载中心的线)和安装面、X轴(水平线)的交点作为坐标原点。

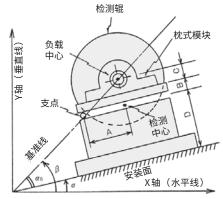

• 负载的分力和有效负载

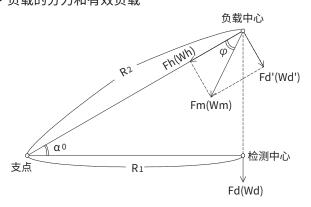

检测类型	А	В	推荐枕式模块
LX-005 ~ 050TD	56.3	15	UCP-201 ~ 204
LX-100、200TD	60.3	20	UCP-201 ~ 204

A: 从检测器的支点到检测中心的距离 B: 从检测器的支点到辊安装面的高度

C:枕式模块的高度

α :安装角度 α=0 ~ 360

α₀ :支点角度 α₀=tan⁻¹ <u>B+C</u> ①

β :基准角度 β=α±α0(根据支点的位置,可能变为 +α0 或

-α0°)

Fh=Fm cosφ

 $Fd=Fd'\frac{R_2}{R_1}=Fm sin \varphi/cos \alpha_0$

辊负载成分的公式相同。

• 张力成分

Fm :每1台检测器的最大张力(N) Fh :作用于支点方向的张力成分(N) Fd :朝向检测中心点的张力成分(N)

• 辊负载成分


Wm:每1台检测器的辊负载(N) Wh :作用于支点方向的辊负载成分(N)

Wd :朝向检测中心点的辊负载成分(N)

^{*:} 检测精度为张力检测器单体的精度。由于机械规格、安装精度等不同,系统的检测精度会有变化。


●张力成分的计算

• 压缩负载时

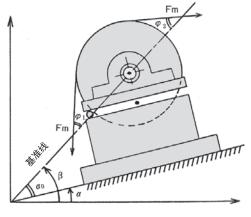

Fh=Fm	(cosφ1-cosφ2)	•••••	 ② '
Fd=Fm	(sinφ1+sinφ2)	/cosa0	 (3) ¹


• 拉伸负载时

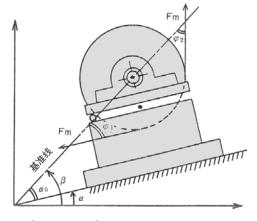

Fh=Fm	(cosф1-cosф2)	•••••	•••••	(2)	"
Fd=-Fm	(sinφ1+sinφ2)	/cosα0		3	"


●辊负载成分的计算

• 压缩负载时

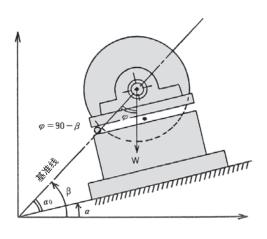

 $\label{eq:wheyenergy} Wh=Wmcos\varphi=Wmsin\beta \cdots \qquad \qquad \textcircled{4} \ "$ $\label{eq:wheyenergy} Wd=Wmsin\varphi/cos\alpha0=Wmcos\beta/cos\alpha0 \cdots \qquad \qquad \textcircled{5} \ "$

• 拉伸负载时

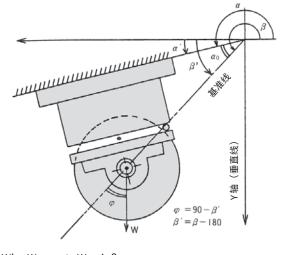

●选型条件

请选择检测器的额定负载(Go)满足以下要求的检测器。

- 1) 朝向检测中心点的辊负载成分Wd=|Wmcosβ/cosαo| ≦0.8Go (可调零的范围,此值宜尽可能小。)
- 2)朝向检测中心点的张力成分 Fd=|±Fm(sinφ1+sinφ2)/cosα0|≥0.2G0 (根据控制装置的跨度调整可能范围,最大张力时的张力成分 Fd 定为额定负载的20% 以上。此值宜尽可能大。)
- 3) 朝向检测中心点的综合负载 Gd =|Fd+Wd|

= $|[\pm Fm (sin\phi_1+sin\phi_2) +Wmcos\beta] /cos\alpha_0|$

≦G0(为保护检测器,在线材等中使用1个检测器时)

≦0.8G0 (在宽幅材料等中使用2个检测器时。考虑材料的张紧度等引发的变动为20%,定为额定负载的80%以下。)

4) 施加于检测器的支点负载 Gh =|Fh+Wh|

=|Fm(cosφ1-cosφ2)+Wmsinβ|≦2G0(为保护支点)|

●选型计算示例

• 条件


张力 : F=150 \sim 400N

辊负载 :W=250N(包括枕式模块重量×台数)

材料角度 : θ1=60°、 θ2=30°

检测器台数 : N=2台 枕式模块的中心高度

: 33.3mm (UCP-204)

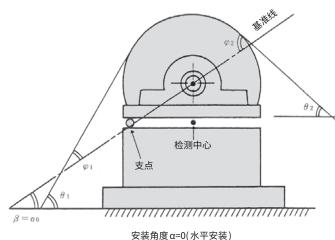

●详细计算

暂时选型G0=1000N的LX-100TD。

支点角度: α0=tan⁻¹ ((20+33.3) /60.3) =41.47°

基准角度:β=41.47°

材料通过角度: φ1=θ1-α0=18.53°

 $\phi_2 = \theta_2 + \alpha_0 = 71.47^{\circ}$

Fd =400 (sin18.53° +sin71.47°) /cos41.47°

=675.8N

假设Fd对额定负载的比例为Fd',则

Fd'=Fd/(N×Go)=33.79% ≧20%,处于跨度调整范围内。

但是, 有精度要求时, 宜尽量采用较

大的一方。推荐35%以上。

Wd =250 (cos41.47° /cos41.47°) =250N

假设Wd对额定负载的比例为Wd',则

 $Wd'=Wd/(N\times G_0) = 12.5\% \le 80\%$

≧-80%,处于调零的范围内。

假设综合负载 Gd 对额定负载的比例为 Gd',则

Gd'=Fd'+Wd'=46.29% ≦80%

> ≧-80%,处于容许负载的范围内。 材料的张紧度定为20%时。 用于线材等的检测器为1个时

最多可使用±100%。

同理,

Gh=252.1+165.6=417.7N

假设Gh对额定负载的比例为Gh',则

 $Gh'=Gh/(N\times G_0) = 20.89\% \le 100\%$

≧-100%,处于容许负载范围内。

●选型结果

根据以上的计算,选型2台LX-100TD型张力检测器。

■选型软件的介绍

请向当地的三菱分公司或代理店咨询。

LX7-F型张力检测器

LX7-F型张力检测器是法兰安装型张力检测器。本张力检测器并用张力控制器和张力计,输出与施加于检测辊的负载成正比的电压。

特点

■ 内置高精度传感器

传感器部分与轴台式(LX-TD型)相同,采用高度可靠的差动变压器 式。

●薄型盘式


为薄型机身,可控制装置的宽度。易于更改轨迹线,可使相邻的辊 彼此靠近,提高了布局的灵活性。

●铁制机身、镀镍

机身材料采用多为机械框架中使用的铁。通过采用与机架相同的热膨胀系数,可控制周围温度变化的影响。此外,通过无电解镀镍的表面处理确保了高耐腐蚀性。



外形尺寸(mm)

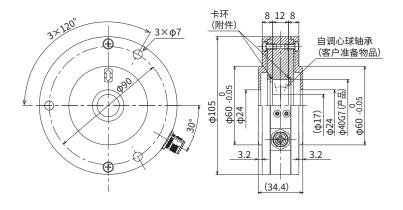

●附件

- C型卡环(孔用)标称40·····2个 • 带连接器屏蔽电缆7m ····1条
- 密封件(用于防止粉尘等侵入) ……2片

●推荐轴承

本产品不附带轴承,因此请准备以下推荐的轴承。

张力检测器	适合轴径	轴	承制造商及标称编号	<u> </u>
额定负载(N)	(mm)	日本精工株式会社 NTN 株式会社 (NSK) (NTN)		株式会社不二越 (NACHI)
50/150/300/500	17	1203	1203S	1203


规格

项目			规格										
型号			LX7-50FN17	LX7-150FN17	LX7-300FN17	LX7-500FN17							
额定负	t载(N)		50 150 300 500										
负载方	前		压缩(+)、拉伸(-)										
最大负	载耐量		额定负载的200%										
外形尺	रेन		外径φ105×宽度34.4mm										
输入电	源		DC5V, 20mA以下(茶: DC5V、黑: G	ND)									
输出电	压		DC150±30mV (负载电阻10kΩ连接	吋)									
給出中	1压极性	压缩负载时	蓝+、白-										
棚山生	出上似江	拉伸负载时	蓝-、白+										
		温度漂移	1%/FS以下/20°C										
检测精	度*	线性	±1%以下	:1%以下									
		磁滞	0.5%以下										
安装方	i法		墙面安装										
重量			1.2kg										
适合的	轴径		17mm (轴承插入时)										
表面处	理(外观部件))	无电解镀镍										
	使用温度/保存	字温度	-5~60℃(无冻结)										
	使用湿度/保存	字湿度	85%RH以下(无结露)										
	耐振动		2m/s²以下										
环	耐冲击		98m/s ² 以下···3轴方向各3次										
环 境 规 电源抗干扰性			干扰电压 1000Vp-p 干扰幅度 1μsec 根据频率 30 ~ 100Hz 的干扰模拟器										
	耐电压		AC1000V 1min · · · 所有端子与壳体	量顺间									
	绝缘电阻		根据DC500V绝缘电阻计测量为100M	Ω以上・・・所有端子与売体间测量									
	使用环境		无腐蚀性和可燃性气体,无导电性灰尘	,无严重粉尘									

^{*:}检测精度为张力检测器单体的精度。由于机械规格、安装精度等不同,系统的检测精度会有变化。


外部连接

LX7-F 法兰式张力检测器的接线颜色与 LX-TD 型张力检测器的接线颜色不同。请参考以下外部连接图进行接线。

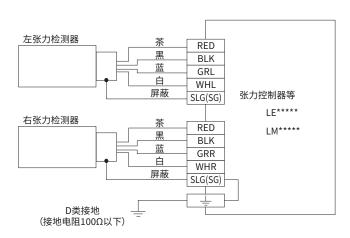

使用上的注意事项


LX7-F 法兰式张力检测器为精密机器。 传感器部位会因冲击或拆解造成破损,使用时应特别给予注意。

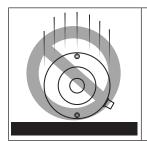


请勿掉落。




请勿接触或按压传感器部位(1)。

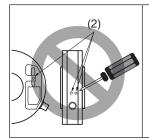


请勿松开传感器安装螺钉(2)。

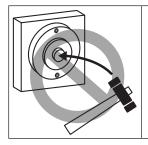


安装装置、轴承、轴杆时,请勿敲 击插入。

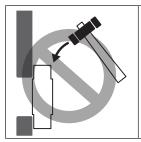

调整中心时,请勿通过敲击进 行位置调整。

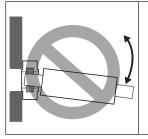


请勿撬动轴杆。

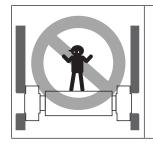

设置或调整时,施加负载请勿超过最大负载(额定负载的200%)。

此外,作业时请勿将张力检测 辊用作立足点。

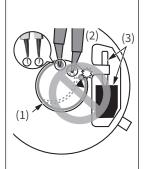

装卸卡环(1)时,请勿对轴承插 入孔的内壁造成冲击。

在轴承插入孔内,处于被夹住状态的卡环(1)从工具(2)脱离时,可能因卡环(1)的反作用力对轴承插入孔内壁造成冲击,导致传感器部位(3)发生破损。


为切实保持卡环(1),在拆卸卡环(1)时请使用顶端不易滑动、不会凹陷变形的工具(2),让被夹住的卡环(1)慢慢复位,以免对轴承插入孔内壁造成冲击。

张力检测器的安装


本产品是对精密的加工及组装技术具备高灵敏度的检测器,因此需要在安装及运转时加以注意。

1. 安装注意事项


- 1) 为了防止将张力检测用辊的失衡或传感器安装面的不平行等机械加工误差、温度变化导致的辊长度变化等检测为张力,轴承请务必使用自动调心滚珠轴承。此外,为了尽可能减小张力检测误差,请尽可能减小上述机械加工误差。张力检测用辊的失衡建议ISO 1940-1:2003(E)G1-G6.3。(依机械规格选择)
- 2) 以两端支撑张力检测用辊时,请调节对齐张力检测器安装面的高度。

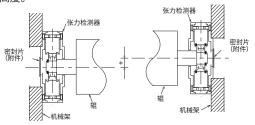

- 请将*部调至最小,以减小张力检测误差。
- *部尺寸较大时, 会导致材料曲折、轴承寿命缩短、零点输出变动等故障。
- 为了确保张力检测精度,请将依据材料角度得到的张力的合力 控制在如图所示的推荐合力范围内。

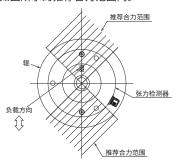


4) 当法兰式张力检测器上有负载时, 辊将微微做圆弧运转, 因此 为了使左右张力检测器往同一方向弯曲, 请调节对齐连接器的 朝向。



- 5) 在温度变化大的环境中使用时,请设置可以吸收因张力检测用 辊的温度变化而导致的长度变化的机制,以免影响张力检测精 度。
- 6) 低张力运转时,为了减小张力控制误差,请尽可能减小机械损耗。
- 7) 检测辊不可单侧安装。
- 8) 请在张力检测器的前后设置导向辊,以免材料角度 θ 1、 θ 2发生变化。




9) 在尘埃等较多的地方使用时,请在产品中插轴的位置插入V形环,以避免尘埃等侵入产品。



* V形环:尺寸依客户的辊尺寸选择

2. 安装方法

- 1) 在主体中内置自动调心滚珠轴承,用来支撑辊轴。
- 2) 在主体的镶嵌部 (φ60) 和机械架上设置镶嵌口进行定位, 然后将主体安装在机械架的内侧或外侧。
- 3) 使用3根M6螺栓(强度分类在10.9以上)将主体安装到机械架上。(紧固扭矩:9N·m~12N·m)
- 4) 产品盖板的十字螺钉的紧固扭矩为 $1.1N\cdot m\sim 1.8N\cdot m$ 。
- 2.1 张力检测器的详细内容(安装在墙面内时)

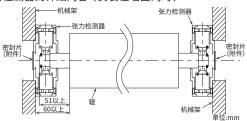


a) 拧松产品的十字螺钉,打开盖板。(两侧)



b) 安装机械架相反侧的扣环,在紧固十字螺钉后关闭盖板。




c) 让辊穿过产品。




d) 在辊上安装轴承。(轴方向用扣环等固定)




e) 按箭头方向将轴承滑动到产品内部后,安装b)的相反侧的扣环。之后紧固十字螺钉,关闭盖板。



- f) 另一侧产品也同样将轴承滑动到产品内部。但是,此处不安装 扣环,直接紧固十字螺钉,关闭盖板。
- g) 按轴方向滑动f)的产品,以小于机械架的宽度插入。

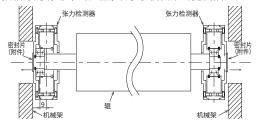

- h) 安装时,将产品镶嵌部(φ60)嵌入机械架上设置的镶嵌孔,然 后使用3根M6螺栓进行安装。
 - 打开产品的盖板时,请注意防止尘埃等粉尘进入。安装后, 请使用附带的密封片塞住盖板孔。
- 2.2 张力检测器的详细内容(安装在墙面外时)
 - a) 拧松产品的十字螺钉,打开盖板。(两侧)
 - b) 安装机械架侧的扣环,紧固十字螺钉并关闭盖板。
 - c) 让辊穿过产品。
 - d) 在辊上安装轴承。(轴方向用扣环固定)
 - e) 按箭头方向将轴承滑动到产品内部后,安装b)的相反侧的扣环。之后紧固十字螺钉,关闭盖板。
 - f) 将产品镶嵌部 (φ60)嵌入机械架上设置的镶嵌孔,然后使用3 根 M6 螺栓进行安装。
 - g) 另一侧产品按照下述步骤进行安装。
 - 让机械架侧的盖板穿过辊。
 - 在辊上安装轴承。
 - 将产品主体插入轴承外轮部。
 - 对准盖板和主体的螺钉孔位置,将产品镶嵌部 (φ60)嵌入机械架上设置的镶嵌孔,然后使用3根 M6螺栓进行安装。
 - 打开产品的盖板时,请注意防止尘埃等粉尘进入。安装后,请使用附带的密封片塞住盖板孔。

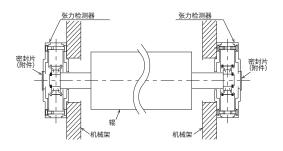

●选型张力检测器

根据安装条件,可能无法选型,此时请改变条件后再次进行选型计算。


[选型计算示例]

■条件

张力 : F=100N報负载 : W=5kg

• 材料角度 : θ1=30°、θ2=60°

检测器角度 : θ^d=20° 检测器台数 : N=2台

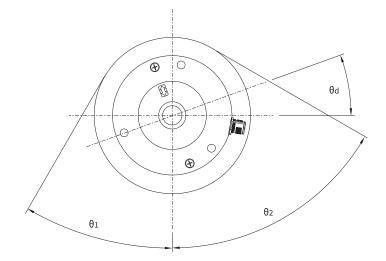

■详细计算

暂时选型 Go=150N的 LX7-150FN。

1) 张力导致的负载 $GF = (cos(\theta_1 + \theta_d) + cos(\theta_2 - \theta_d)) \times F$

 $=(\cos(30^{\circ} +20^{\circ}) + \cos(60^{\circ} -20^{\circ})) \times 100$

=140.9(N)

2) 辊导致的负载 GW =cos(θd)×W

 $=\cos(20^{\circ})\times5\times9.8$

=46.0(N)

3) 总负载 G =GF+GW

=140.9+46.0 =186.9(N)

 $=(\sin(30^{\circ} + 20^{\circ}) + \sin(60^{\circ} - 20^{\circ})) \times 100 + \sin(20^{\circ}) \times 5 \times 9.8$

=157.6(N)

5) 计算结果的判定

• 张力负载与额定负载比例在

 $\frac{G}{N \times Go} = \frac{140.9}{2 \times 150} = 47.0\% \ge 20\%$ 跨度调整可能范围内。

• 辊负载与额定负载比例在

 $\frac{\text{GW}}{\text{N} \times \text{Go}} = \frac{46.0}{2 \times 150} = 15.3\% \le 80\%$ 零调整可能范围内。

• 总负载与额定负载比例在

 $rac{G}{N imes Go} = rac{186.9}{2 imes 150} = 62.3\% \le 80\%$ 容许负载范围内。 (材料单向拉伸以 20% 计算)

• 铰链负载与额定负载比例在

 $\frac{{\sf Gh}}{{\sf N}\times{\sf Go}} = \frac{157.6}{2\times150} = 52.5\% \le 100\%$ 容许负载范围内。

■选型结果

通过以上计算,选型2台LX7-150FN型张力检测器。

通用事项

Common Matter

- 磁粉离合器、制动器, 与内置离合器放大器的 张力控制器的对应表
- 机械负载扭矩的计算方法
- 求惯性力矩J的方法
- 惯性力矩J计算简表
- SI单位和非SI单位换算表
- 海外标准符合一览
- 关于制造年月的确认方法

磁粉离合器、制动器,与内置离合器放 大器的张力控制器的对应表

可直接连接离合器用内置放大器张力控制器的磁粉离合器、制动器如下所示。

○:可直接驱动

×:驱动电流不足。请选择其他产品,或使用离合器用放大器。

				动电流个足	。	他一四,以	使用禹百益	用
	张力控制器	LE7-40GU-L	LD-30FTA	LD-05TL	LD-40PSU	LD-10PAU-A	LD-10PAU-B	LE-50PAU
磁粉离合器、制动器	最大输出电流额定电流	2.70A	3.00A	0.50A	3.80A	1.00A	1.00A	4.00A
ZKG-5AN	0.35A	0	0	0	0	0	0	0
ZKG-10AN	0.47A	0	0	0	0	0	0	0
ZKG-20AN	0.55A	0	0	×	0	0	0	0
ZKG-50AN	0.80A	0	0	×	0	0	0	0
ZKG-100AN	1.00A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-0.06AN	0.46A	0	0	0	0	0	0	0
ZKB-0.3AN	0.53A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-0.6AN	0.81A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-1.2BN	0.94A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-2.5BN	1.24A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-5BN	2.15A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-10BN	2.40A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-20BN	2.70A	0	0	×	0	×	×	0
ZA-0.6A1	0.74A	0	0	×	0	0	0	0
ZA-1.2A1	0.90A	0	0	×	0	0	0	0
ZA-2.5A1	1.10A	0	0	×	0	×	×	0
ZA-5A1	1.40A	0	0	×	0	×	×	0
ZA-10A1	2.00A	0	0	×	0	×	×	0
ZA-20A1	2.50A	0	0	×	0	×	×	0
ZKG-5YN	0.35A	0	0	0	0	0	0	0
ZKG-10YN	0.42A	0	0	0	0	0	0	0
ZKG-20YN	0.50A	0	0	0	0	0	0	0
ZKG-50YN	0.60A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-0.06YN	0.46A	0	0	0	0	0	0	0
ZKB-0.3YN	0.53A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-0.6YN	0.81A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-1.2XN	0.94A	0	0	×	0	0	0	0
ZKB-2.5XN	1.24A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-5XN	2.15A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-10XN	2.40A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-20XN	2.70A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-2.5HBN	1.24A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-5HBN	2.15A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-10HBN	2.40A	0	0	×	0	×	×	0
ZKB-20HBN	2.70A	0	0	×	0	×	×	0
ZA-0.6Y	0.30A	0	0	0	0	0	0	0
ZA-1.2Y1	0.39A	0	0	0	0	0	0	0
ZA-2.5Y1	0.73A	0	0	×	0	0	0	0
ZA-5Y1	0.94A	0	0	×	0	0	0	0
ZA-10Y1	1.21A	0	0	×	0	×	×	0
ZA-20Y1	1.90A	0	0	×	0	×	×	0
ZX-0.3YN-24	0.40A	0	0	0	0	0	0	0
ZX-0.6YN-24	0.40A	0	0	0	0	0	0	0
ZX-1.2YN-24	0.50A	0	0	0	0	0	0	0

机械负载扭矩的计算方法

机械运转所需的净动力往往因为负载条件的设置、传递效率等的关系而难以算出,因此往往求助于经验。但是选型 电磁离合器时需掌握负载扭矩,公式如下。

如前所述, 计算时存在许多不确定要素, 因此也请重视经验值。

1. 从电机到扭矩

不清楚负载扭矩, 仅知道电机输出时, 根据以下公式。

$$TL=9550 - \frac{P}{N} \eta \cdots (1)$$

其中,

TL:负载扭矩 (N·m) P:电机额定输出(kW)

N: 离合器轴的旋转速度 (r/min) η : 从电机轴到离合器轴的机械传导效率

2. 上下运动的工作

(例:起重机用)

$$TL = \frac{W \cdot V}{6.3N \cdot \eta} \dots (2)$$

其中,

TL:负载扭矩(N·m)

W:上下运动部分的全部重量(N)

V :上下运动部分的速度(m/min)

N:求扭矩的轴的旋转速度(r/min)

(例:在齿轮、链条、皮带等中,一对平均约0.95)

注:本公式可适用于总是做类似工作的车床主轴等处。 此时的W请定为切削电阻(N)。

3. 伴有摩擦做水平运动的工作

(例:工作台进给、天车运行用)

$$TL = \frac{\mu \cdot W \cdot V}{6.3N \cdot n} \tag{3}$$

其中、

TL:负载扭矩 (N·m) μ:运行阻力 (摩擦系数)

例:在球轴承中约为0.005,

在机头方面约为 0.15*

W:水平运动部分的全部重量(N) V :水平运动部分的速度(m/min) N:求扭矩的轴的旋转速度(r/min)

(例:在齿轮、链条、皮带等中,一对平均约0.95)

注:*根据机械的组装及完工状态还可能更大。

求惯性力矩ノ的方法

假设旋转体的重量为M(kg),长度单位为(m),则旋转体的惯性力矩 $J(kgm^2)$ 按照以下公式求出:

1. 旋转体的J

1) 为实心圆筒体时

苴中.

J :惯性力矩(kgm²) M :重量(kg)


D :旋转物体的外径(m)



2) 为中空圆筒体时

其中,


d :旋转物体的内径(m)

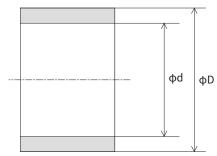

3) 为复杂形状时

为如下图所示的形状时,如 A、B、C 所示进行分割,求各部分的 J 后进行合计。换言之,

J=JA+JB+JC (3)

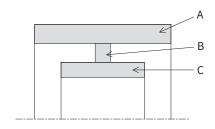


4) 关于与通过物体重心的中心轴x平行的任意轴x'时

$$J=Jx+M\cdot R^2\cdots\cdots (4)$$

其中,

Jx:关于x轴的物体惯性力矩(kgm²)

R :x轴与x'轴的距离(m)



2. 做直线运动时的J

1) 公式

其中,

M:做直线运动的物体重量(kg) V:做直线运动的物体速度(m/min) N:求J的旋转轴的旋转速度(r/min)

2) 各种直线运动体的 J

①由于螺钉,物体做直线运动时 [在螺钉轴上的值]

$$J = \frac{M}{4} \left(\frac{P}{\pi}\right)^2 \dots (6)$$

其中,

M:做直线运动的物体重量(kg)




②为传送带时 [在 Do 轴上的值] (但是, 不包括滑轮、皮带等的 J)

$$\mathcal{J} = \frac{M}{4} \text{ Do}^2 \tag{7}$$

其中,

Do:滑轮等的直径(m)




③如天车、绞车等通过钢索, 重量移动时 [在转鼓轴上的值]

$$J = \frac{M}{4} Do^2$$
 (8)

其中,

Do: 转鼓直径(m)



3.将J换算成离合器轴的值

将下图的N2轴内的JB换算成离合器轴的值,如下图所示。


$$J_{A} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 J_B \dots (9)$$

其中.

JA:离合器轴内的J(kgm 2)

JB: N2轴(负载轴)内的J(kgm²) N1: 离合器轴内的旋转速度(r/min)

N2: JB轴的旋转速度(r/min)

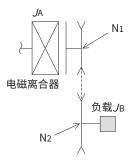

惯性力矩ノ计算简表

本表表示 ϕ 10 \sim ϕ 509 中的每 10mm 长度的 J (kgm²)。

- 1. 表示比重 ρ=7.85 的钢铁。
- 2. 中空时,将外径的J减去内径的J。

4. 表的用法

<示例>

根据表,求实心圆柱体的直径 352mm、厚度 25mm 的旋转体的惯性力矩。

<解答>

根据表的纵轴的 350 的栏和横轴的 2 的栏的交点得到

25

1.1832×10⁻¹kgm²,再将其乘以厚度 10 25

得出 J=1.1832×10⁻¹× 10 =0.2958kgm²。

直径										J (I	(gm²)									
(mm)		0		1		2		3		4		5		6		7	8			9
10	7.7	×10 ⁻⁸	1.13	$\times 10^{-7}$	_	×10 ⁻⁷		×10 ⁻⁷	2.96	×10 ⁻⁷	3.9	×10 ⁻⁷	5.05	×10 ⁻⁷	6.44	×10 ⁻⁷	8.09		1	×10 ⁻⁶
20	1.23	×10 ⁻⁶	1.5	×10 ⁻⁶	_	×10 ⁻⁶		×10 ⁻⁶	2.56		3.01	×10 ⁻⁶	3.52		4.1	×10 ⁻⁶	4.74		5.45	×10 ⁻⁶
30	6.24	×10 ⁻⁶	-	×10 ⁻⁶	_	×10 ⁻⁶		×10 ⁻⁶	1.03		1.157	×10 ⁻⁵	1.294		1.444	×10 ⁻⁵	1.607		1.783	×10 ⁻⁵
40	1.973	×10 ⁻⁵	2.178	×10 ⁻⁵	2.398	×10 ⁻⁵	2.635	×10 ⁻⁵	2.889	×10 ⁻⁵	3.16	×10 ⁻⁵	3.451	×10 ⁻⁵	3.761	×10 ⁻⁵	4.091		4.443	×10 ⁻⁵
50	4.817	×10 ⁻⁵	5.214	×10 ⁻⁵			6.081	×10 ⁻⁵	6.553	×10 ⁻⁵	7.052	×10 ⁻⁵	7.579		8.135	×10 ⁻⁵	8.721		9.339	×10 ⁻⁵
60	9.988	×10 ⁻⁵			1.139		1.214		1.293		1.376	×10 ⁻⁴			1.553	×10 ⁻⁴			1.747	×10 ⁻⁴
70	1.85		1.958				2.189		2.311		2.438	×10 ⁻⁴	2.571		2.709		2.853		3.002	×10 ⁻⁴
80	3.157		3.317	×10 ⁻⁴	_		3.657	×10 ⁻⁴	3.837	×10 ⁻⁴		×10 ⁻⁴			4.415		4.622		4.835	×10 ⁻⁴
90	5.056	×10 ⁻⁴	5.285		5.521		5.765	×10 ⁻⁴	6.017		6.277	×10 ⁻⁴	6.546		6.823		7.18		7.403	×10 ⁻⁴
100	7.707		8.02		_		8.674		9.016		9.368	×10 ⁻⁴	9.73		1.01		1.048		1.088	×10 ⁻³
110 120	1.128	×10 ⁻³	1.17		1.213		1.257 1.764	×10 ⁻³	1.302 1.822	×10 ⁻³	1.348 1.882	×10 ⁻³ ×10 ⁻³	-		1.444 2.005	×10 ⁻³			1.545 2.134	×10 ⁻³ ×10 ⁻³
130	2.201	×10 ⁻³		×10 ⁻³	_		2.411		2.485	×10 ⁻³		×10 ⁻³		×10 ⁻³		×10 ⁻³			2.134	×10 ⁻³
140	2.961		3.046	×10 ⁻³	_		3.223	×10 ⁻³	3.314		3.407	×10 ⁻³		×10 ⁻³		×10 ⁻³	3.698		3.799	×10 ⁻³
150	3.902		4.007	×10 ⁻³	_		4.223	×10 ⁻³	4.335		4.448	×10 ⁻³			4.682		4.803		4.926	×10 ⁻³
160	5.051		5.178	×10 ⁻³	_		5.44	×10 ⁻³	5.575		5.712	×10 ⁻³			5.994		6.139		6.287	×10 ⁻³
170	6.437	×10 ⁻³	6.59	×10 ⁻³	_		6.903	×10 ⁻³	7.064		7.228	×10 ⁻³	7.395		7.564		7.737		7.912	×10 ⁻³
180	8.09	×10 ⁻³			8.456		8.643		8.834	×10 ⁻³		×10 ⁻³	-	×10 ⁻³		×10 ⁻³			9.834	×10 ⁻³
190	1.004		1.026		1.047		1.069	×10 ⁻²	1.092		1.114	×10 ⁻²	1.137		1.161	×10 ⁻²			1.209	×10 ⁻²
200	1.233		1.258		1.283		1.309	×10 ⁻²	1.335		1.361	×10 ⁻²		×10 ⁻²			1.443		1.47	×10 ⁻²
210	1.499	×10 ⁻²			1.557	×10 ⁻²		×10 ⁻²	1.616	×10 ⁻²		×10 ⁻²		×10 ⁻²		×10 ⁻²			1.773	×10 ⁻²
220	1.805		1.838		1.872		1.906	×10 ⁻²	1.94		1.975	×10 ⁻²			2.046	×10 ⁻²			2.119	×10 ⁻²
230	2.157	×10 ⁻²	2.194	×10 ⁻²	2.233	×10 ⁻²	2.271	×10 ⁻²	2.311	×10 ⁻²	2.35	×10 ⁻²	2.391	×10 ⁻²	2.431	×10 ⁻²	2.473	×10 ⁻²	2.515	×10 ⁻²
240	2.557	×10 ⁻²	2.6	×10 ⁻²	2.643	×10 ⁻²	2.687	×10 ⁻²	2.732	×10 ⁻²	2.777	×10 ⁻²	2.822	×10 ⁻²	2.869	×10 ⁻²	2.915	×10 ⁻²	2.963	×10 ⁻²
250	3.01	×10 ⁻²	3.059	×10 ⁻²	3.108	×10 ⁻²	3.158	×10 ⁻²	3.208	×10 ⁻²	3.259	×10 ⁻²	3.31	×10 ⁻²	3.362	×10 ⁻²	3.415	×10 ⁻²	3.468	×10 ⁻²
260	3.522	×10 ⁻²	3.576	×10 ⁻²	3.631	×10 ⁻²	3.687	×10 ⁻²	3.744	×10 ⁻²	3.801	×10 ⁻²	3.858	×10 ⁻²	3.917	×10 ⁻²	3.976	×10 ⁻²	4.035	×10 ⁻²
270	4.096	×10 ⁻²	4.157	×10 ⁻²	4.218	×10 ⁻²	4.281	×10 ⁻²	4.344	×10 ⁻²	4.408	×10 ⁻²	4.472	×10 ⁻²	4.537	×10 ⁻²	4.603	×10 ⁻²	4.67	×10 ⁻²
280	4.737	×10 ⁻²	4.805	×10 ⁻²	4.874	×10 ⁻²	4.943	×10 ⁻²	5.014	×10 ⁻²	5.084	×10 ⁻²	5.156	×10 ⁻²	5.299	×10 ⁻²	5.302	×10 ⁻²	5.376	×10 ⁻²
290	5.451	×10 ⁻²	5.526	×10 ⁻²	5.603	×10 ⁻²	5.68	×10 ⁻²	5.758	×10 ⁻²	5.837	×10 ⁻²	5.916	×10 ⁻²	5.996	×10 ⁻²	6.078	×10 ⁻²	6.16	×10 ⁻²
300	6.242		6.326		6.411		6.496	×10 ⁻²	6.582	×10 ⁻²		×10 ⁻²		×10 ⁻²		×10 ⁻²	6.935		7.026	×10 ⁻²
310	7.117		7.21	×10 ⁻²	_		7.397	×10 ⁻²	7.492		7.588	×10 ⁻²	7.685		7.782		7.881		7.981	×10 ⁻²
320	8.081		8.183		8.285		8.388	×10 ⁻²	8.493		8.598	×10 ⁻²			8.812		8.92		9.029	×10 ⁻²
330	9.14		9.251		9.363	×10 ⁻²			9.591	×10 ⁻²		×10 ⁻²	—	×10 ⁻²			1.0059		1.0178	×10 ⁻¹
340	1.0299		1.0421		1.0543		1.0667	×10 ⁻¹	1.0792		1.0918		1.1045				1.1303		1.1433	×10 ⁻¹
350	1.1565		1.1698		1.1832		1.1967	×10 ⁻¹	1.2103		1.224	×10 ⁻¹					1.2659		1.2801	×10 ⁻¹
360	1.2944		1.3089		1.3234		1.3381	×10 ⁻¹	1.3529		1.3679		1.3829				1.4134		1.4288	×10 ⁻¹
370 380	1.4444	×10 ⁻¹	1.4601		1.4759		1.4918 1.6583		1.5079 1.6757	×10 ⁻¹	1.6933	×10 ⁻¹ 3 ×10 ⁻¹					1.5734 1.7466		1.5901 1.7647	×10 ⁻¹ ×10 ⁻¹
390	1.7829		1.8013		1.8198		1.8384	×10 ⁻¹	1.8572		1.8761						1.9338		1.9533	×10 ⁻¹
400	1.7829		1.9927		2.0127		2.0328	×10 ⁻¹	2.053		2.0734		2.094	×10 ⁻¹			2.1356		2.1566	×10 ⁻¹
410	2.1777		2.1991		2.2205		2.2422		2.264		2.2859		2.308		2.330		2.3528		2.3753	×10 ⁻¹
420	2.3981	×10 ⁻¹			2.4441		2.4674	×10 ⁻¹	2.4908		2.5144		2.5381				2.5861		2.6104	×10 ⁻¹
430	2.6348	×10 ⁻¹	-		2.6841		2.7091		2.7342	×10 ⁻¹			2.7849		2.810		2.8364		2.8624	×10 ⁻¹
440	2.8886	×10 ⁻¹			2.9414		2.9681		2.995	×10 ⁻¹			3.0494		3.076		3.1044		3.1322	×10 ⁻¹
450	3.1602		3.1884		3.2168			×10 ⁻¹	3.2741	×10 ⁻¹			3.3322				3.391		3.4208	×10 ⁻¹
460	3.4507	×10 ⁻¹			3.5111				3.5723	×10 ⁻¹									3.7287	×10 ⁻¹
470	3.7606		3.7927		3.8251		3.8576		3.8903	×10 ⁻¹			3.9564				4.0233		4.0571	×10 ⁻¹
480	4.0911		4.1253		4.1597		4.1943	×10 ⁻¹	4.2291		4.2642		4.2995		4.335		4.3707		4.4066	×10 ⁻¹
490	4.4428	×10 ⁻¹	4.4792	×10 ⁻¹	4.5158	3 ×10 ⁻¹	4.5526	×10 ⁻¹	4.5886	×10 ⁻¹	4.6269) ×10 ⁻¹	4.6644	1 ×10 ⁻¹	4.702	1 ×10 ⁻¹	4.7401		4.7783	×10 ⁻¹
500	4.8167	×10 ⁻¹	4.8554	×10 ⁻¹	4.8942	2 ×10 ⁻¹	4.9334	×10 ⁻¹	4.9727	×10 ⁻¹	5.0123	3 × 10 ⁻¹	5.0521	L ×10 ⁻¹	5.092	2 ×10 ⁻¹	5.1325	×10 ⁻¹	5.173	×10 ⁻¹

通过计算求 J 的方法

为钢铁时···*J*=D4×L×775[kgm²] 为黄铜时···*J*=D4×L×880[kgm²] 为铝时···*J*=D4×L×270[kgm²] 但是,D: 直径(m) L: 长度(m)

SI单位和非SI单位换算表

自1999年10月1日起改用SI单位,但是存在部分需要换算的术语。与离合器、制动器有关的术语的换算表汇总如下,请参考使用。

物理现象的状态量	非SI单位(符号)	SI 单位(符号)	换算关系
长度	微米 (µ)	米 (m)	$1\mu = 1\mu m$
频率	循环 (c) 每秒循环 (c/s)	赫兹(Hz)	1c = 1c/s = 1Hz
磁场强度	安培匝数每米(AT/m) 奥斯特德(Oe)	安培每米(A/m)	1AT/m = 1A/m 1 O e ≒ 79A/m
磁通势	安培匝数(AT)	安培 (A)	1AT = 1A
磁通密度	伽玛 (γ) 高斯 (G)	特斯拉 (T)	$ \begin{array}{c} 1\gamma = 1nT \\ 1G = 100\mu T \end{array} $
磁通密度	麦克斯韦 (Mx)	韦弗 (Wb)	1Mx = 10nWb
声压级	方	分贝 (dB)	1方=1dB
力(负载、张力)	千克力 (kgf) 克力 (gf) 吨力 (tf)	牛顿 (N)	1kgf ≒ 9.8N 1gf ≒ 9.8mN 1tf ≒ 9.8kN
力矩(扭矩)	千克力米(kgf·m)	牛米 (N·m)	1kgf · m ≒ 9.8N · m
压力	千克力每平方米(kgf/m²)	帕斯卡 (Pa)	1kgf/m² ≒ 9.8Pa
应力	千克力每平方米(kgf/m²)	帕斯卡 (Pa)	1kgf/m² ≒ 9.8Pa
功率 (能量)	千克力每米(kgf/m)	焦耳(J)	1kgf · m≒9.8J
功率	千克力/米/每秒(kgf/m/s)	瓦(W)	1kgf · m/s ≒ 9.8W
热量	卡路里(cal)	焦耳(J)	1cal ≒ 4.2J
旋转	旋转次数(rpm)	旋转速度(r/min)	1rpm = 1r/min
时间	秒 (sec) 分 (min) (参考) 时 (Hr) (参考)	秒 (s) 分 (min) 时 (h)	1sec = 1s 1min = 1min 1Hr = 1h
惯性力矩	GD ² (kgfm ²)	惯性力矩(kgm²)	1kgfm ² ≒ 0.25kgm ²
温度	度 (°C)	摄氏度 (°C)	1°C=1°C
温度差	度 (deg)	摄氏度 (°C)	1deg = 1°C
重量	千克力(kgf)	千克 (kg)	1kgf = 1kg

除上述以外,详细内容请参照 JIS Z 8203 国际单位制(SI)及其用法。

海外标准符合一览(离合器、制动器)*1

○:已支持 □:标准对象外

种类		III D	型号		CE			
			25		EMC	LVD	RoHS	- KC
			ZKG-5AN	0			0	
			ZKG-10AN	0			0	
		白绿公却士	ZKG-20AN	0			0	
			ZKG-50AN	0			0	
		自然冷却式	ZKG-100AN	0			0	
			ZKB-0.06AN	0			0	
	突出轴		ZKB-0.3AN	0			0	
			ZKB-0.6AN	0			0	
			ZKB-1.2BN	0			0	
磁粉离合器		± 600 4 ±0 ±0	ZKB-2.5BN	0			0	
		自然冷却式 (强制风冷)	ZKB-5BN	0			0	
		()=(1)=(1)=(1)	ZKB-10BN	0			0	
			ZKB-20BN	0			0	
			ZA-0.6A1	0			0	
		自然冷却式	ZA-1.2A1	0			0	
	#/×*		ZA-2.5A1	0			0	
	贯通轴		ZA-5A1	0			0	
			ZA-10A1	0			0	
			ZA-20A1	0			0	
		自然冷却式 自然冷却式 (强制风冷)	ZKG-5YN	0			0	
			ZKG-10YN	0			0	
			ZKG-20YN	0			0	
			ZKG-50YN	0			0	
			ZKB-0.06YN	0			0	
			ZKB-0.3YN	0			0	
			ZKB-0.6YN	0			0	
			ZKB-1.2XN	0			0	
	突出轴		ZKB-2.5XN	0			0	
			ZKB-5XN	0			0	
			ZKB-10XN	0			0	
			ZKB-20XN	0			0	
磁粉制动器			ZKB-2.5HBN	0			0	
		# 1+>4 +5-5	ZKB-5HBN	0			0	
		热块冷却式	ZKB-10HBN	0			0	
			ZKB-20HBN	0			0	
			ZA-0.6Y	0			0	
			ZA-1.2Y1	0			0	
		4 40 4 45 10	ZA-2.5Y1	0			0	
		自然冷却式	ZA-5Y1	0			0	
	贯通轴		ZA-10Y1	0			0	
			ZA-20Y1	0			0	
			ZX-0.3YN-24	0			0	
		自然冷却式薄型	ZX-0.6YN-24	0			0	
			ZX-1.2YN-24	0			0	

未支持UL/cUL规格。

^{*1:}截止至2023年10月1日的支持情况。

海外标准符合一览(张力控制器、其他)*1

○:已支持 □:标准对象外 -:未支持

预计停产/按订单生产 : 预计于2025年9月下旬结束生产(2024年4月起开始按订单生产)

	种类				(Œ		- KC							
	一		型与 		EMC	LVD	RoHS	NC							
			LE7-40GU-L	0	0	0	0	0							
F	反馈式张力控制	90	LE-10WTA-CCL	0	0		0	0							
D	く灰式が八九十二円	đà	LE-30CTA	0	0	0	0	0							
			LE-60EC	_			_								
			LD-10WTB-CCL	0	0		0	0							
Ŧ	T环式张力控制	器	LD-30FTA 预计停产/按订单生产	_	_	_	_	0							
			LD-05TL 预计停产/按订单生产	_	_		_	_							
			LD-40PSU 预计停产/按订单生产	_	_	_	_	0							
	ᇂᄼᅃᇚᄽᆚᅃ		LD-10PAU-A	_	_		_	0							
	离合器用放大器	<u> </u>	LD-10PAU-B	0	0		0	0							
			LE-50PAU	_	_	_	_	0							
			LM-10WA-CCL	0	0		0	0							
	张力计		LM-10PD	_	_	_	_	0							
			LM-10TA	_	_		_	0							
			LX-005TD	0			0								
				LX-015TD	0			0							
		轴台式	LX-030TD	0			0								
	标准		LX-050TD	0			0								
ルーを通り		标准	标准	标准	±=\#±	村	+= v+	1 =\4-		LX-100TD	0			0	
张力检测器						LX-200TD	0			0					
			LX7-50FN17	0			0								
		法兰式	LX7-150FN17	0			0								
		本三八	LX7-300FN17	0			0								
			LX7-500FN17	0			0								
			LE7-DCA	0	0		0	0							
			LE7-CCL	0	0		0	0							
			LE7-ATT	_			_								
			LM-10WA-TAD	0	0		0	0							
			LD-10WTB-DCA	0	0		0	0							
	选件		LM-10WA-USB	0	0		0	0							
	地计		LM-10WA-485	0	0		0	0							
			LD-30FTA-1AD 预计停产/按订单生产	_	_		_								
			LD-8EEPROM	0	0		0	0							
			LD-10PAU-CAB1M				0								
			LX-030PLT	0			0								
			LX-100PLT	0			0								


未支持UL/cUL规格。

^{*1:} 截止至2023年10月1日的支持情况。


关于制造年月的确认方法

以下内容记载了通过产品制造编号确认产品制造年月的方法。可通过铭牌或购买时包装箱上记载的编号确认产品制造编号。


■产品为电磁离合器、制动器时

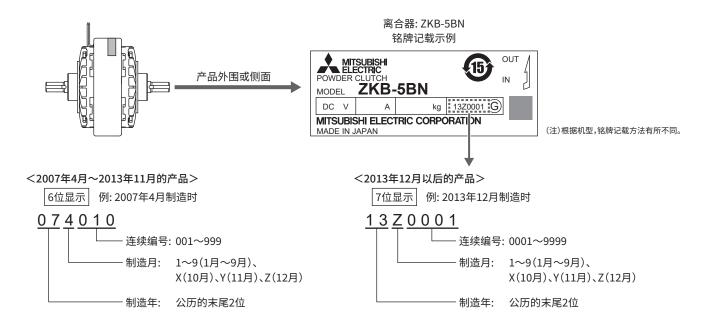


■产品为张力检测器时

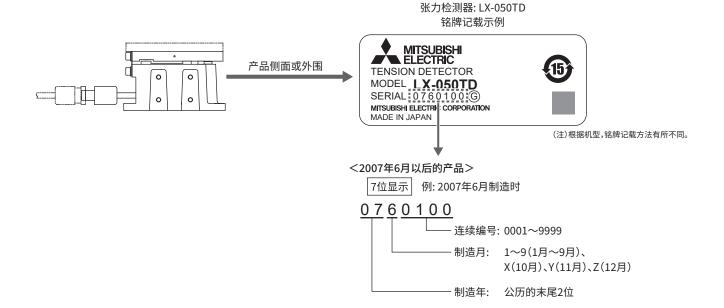

■产品为张力控制器、离合器用放大器、张力计、张力放大器时

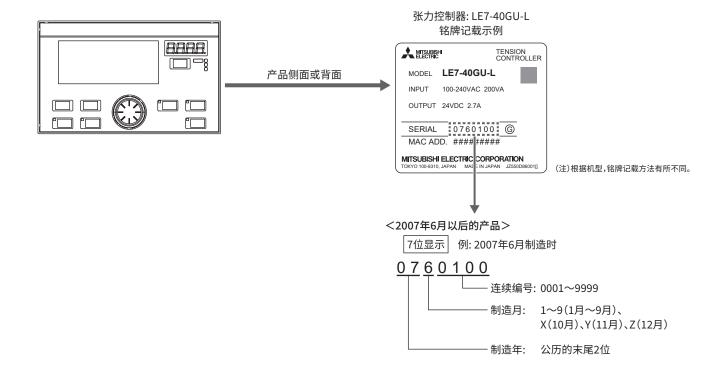

※关于上述标示内容以外的产品制造年月,请向当地三菱电机分公司或代理店咨询。

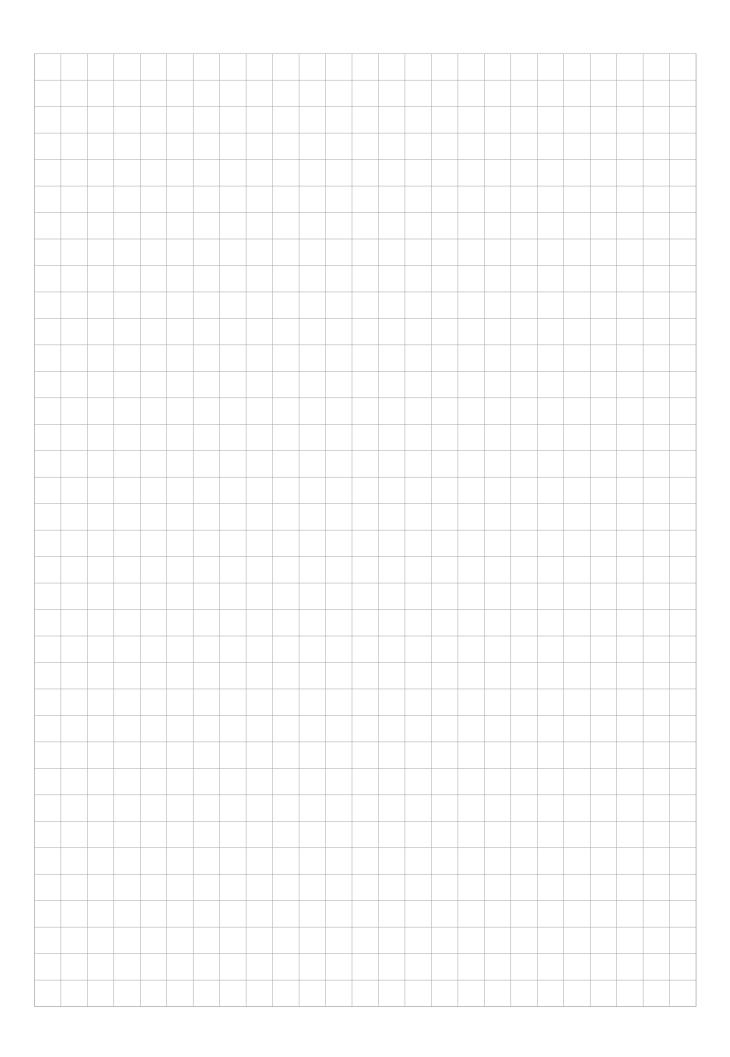

安全注意事项

(研讨之前务必阅读)

安全使用须知

- ●使用本产品时,请仔细阅读本产品目录及使用说明书,在充分注意安全的前提下正确使用。

- ●本产品的制造目的是作为用于一般工业用途的通用型产品,其设计、制造目的并非用于涉及生命安全的机器或系统。 ●研讨将本产品用于核能、电力、航空航天、医疗、乘用移动体用的机器或系统等特殊用途时,请咨询本公司的营业窗口。 ●尽管本产品目录所记载的产品在严格的品质管理体系下制造而成,但为预防在设备上使用本产品时因本产品的故障造成重大事故或发生损失,请在系统上设置 备份以及故障自动保护功能。

在本产品目录中,将安全注意事项的等级区分为" 🛆 警告"、" 🛆 注意"。其语义及符号如下所示。

禁告 误操作可能引发危险,导致死亡或重伤的情况。

误操作可能引发危险,导致中等程度的伤害或轻伤的情况。 <u>//</u>注意 还可能导致财产损失。

离合器、制动器的一般注意事项

♠ 警告 请务必安装保护盖板。



旋转体暴露在外面,如果手、手指等身体部位接触产品是危险 的行为。请务必安装通风良好的保护盖板,以防止身体接触。 此外,请设置安全机构,以使得打开盖板时旋转体急停。

於警告 请在容许热容量以下使用。



若在容许热容量以上使用,发热量将会增大,动作面将变得灼热,可能引发火灾。此外,还将导致无法获得规定的性能。请 在容许热容量以下使用。

於警告 请勿将旋转速度提高到容许旋转速度以上使用。

若提高旋转速度达到容许旋转速度以上,振动将会增大并出现 飞溅,因此非常危险。请务必在容许旋转速度以下使用, 并安装保护盖板。

断开直流时,请与离合器、制动器线圈并联连接浪涌 ⚠警告 吸收器。

若断开电流,将产生大的浪涌电压,可能对周边机器产生不利 影响。请使用浪涌吸收器(二极管、压敏电阻、保护电阻等)。

禁告 请设计使用粗细与电流容量相符的电线。



接线请使用粗细与电流容量相符的电线。如果电线太细,会熔 化绝缘膜导致绝缘失效,可能导致触电或漏电,还可能引发 火灾。

於警告 请确认周围环境。

请避免在暴露在尘埃、高温、结露、风雨之下的位置使用。此外, 请勿安装于会产生振动、冲击的场所。否则将导致产品的损伤、 误动作或性能劣化。

҈Λ警告 请勿在具有起火、爆炸危险的环境下使用。



滑差中,内部动作面可能产生火花。请绝对不可在有起火、爆 炸危险的油脂或可燃性气体等环境下使用。此外,在有棉等易 燃材料的场所内,请密闭主体。请注意,密闭时容许滑差功率 将会降低。

🍂 警 告 设计时请注意避免水、油脂类流入(通过)。

不仅应防止水、油脂类溅到动作面,如果溅到主体,也会附着 于动作面,导致扭矩显著下降。机械可能因此惯性运行或失控

禁告 请在额定扭矩以内使用。

若在额定扭矩以上使用,不仅性能会劣化,还可能导致机械损坏、 人员受伤。请在额定扭矩以内使用。

禁告 螺栓请使用规定强度的产品,切实做好防松动。

由于螺栓的强度,可能因剪断损坏等造成受伤。请务必使用机 械性质相当于JISB1051的强度区分II栏7T以上的产品,并用 粘合剂、弹簧垫圈等切实采取防松动措施。

张力控制器的一般注意事项

机械的急停电路请勿通过本产品,请装在外部。本产品误动作 时,可能导致机械失控引发事故。

个 警告 请进行D类接地(100Ω以下)施工。*

产品的接地端子和外壳金属板部分请使用2m㎡以上的电线, 进行D类接地(100Ω以下)施工后请使用。否则有触电的危险。

*安全保持器的接地请独立进行A类接地施工 (10Ω以下)。

/ 於 警告 请勿用湿手操作开关或按键。

请勿用湿手操作开关或按键。 否则可能导致触由。

🅂 警 告 请勿在具有起火、爆炸危险的环境下使用。

否则可能导致火灾、爆炸。

请勿进行改装、拆解。

请勿进行改装、拆解。

不仅可能导致故障,还有引发火灾、损伤等事故的危险。

请分离强电系统和弱电系统的接线。 ⚠注意

请分离强电系统和弱电系统的接线,避免通用接地。 噪音叠加在弱电系统的接线上,可能导致误动作。

请设计使用粗细与电流容量相符的电线。

接线请使用粗细与电流容量相符的电线。如果电线太细,会熔 化绝缘膜导致绝缘失效,可能导致触电或漏电,还可能引发

注意 请确认周围环境。

请勿安装在有灰尘、油烟、导电性灰尘、腐蚀性气体的场所或 暴露在高温、结露、风雨下的场所内。 此外,请勿直接安装于会产生振动、冲击的场所。否则将导致

产品的损伤、误动作或劣化。

【附记】

- ●因由三菱电机以外及三菱电机指定以外的第三方人员实施修理、拆解、改装等引发的损害,本公司概不负责,敬请理解。
- ●本安全注意事项及本文所述的规格可能会更改,恕不另行通知,敬请理解。

关于商标、注册商标

- Microsoft, Microsoft Access, ActiveX, Excel, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual Studio, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, and Windows XP are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The company names, system names and product names mentioned in this document are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.
- In some cases, trademark symbols such as 'TM' or '®' are not specified in this document.

Automating the World

自在菱活,共创未来















低压配电产品

变压器、中压配电产品

电力仪表・节能管理支持产品

电源・环境周边设备 (产业用鼓风机, UPS)







伺服系统(SV) 和变频调速器(INV)



人机界面 (HMI)



边缘计算产品







工业机器人 (Robot)



加工机:放电加工机、激光加工机



SCADA、分析和仿真软件

从控制器、驱动器到节能设备、加工机产品,三菱电机提供丰富的产品阵容,致力于帮助客户实现自动化。基于软件、 数据监测和加工仿真系统,以及先进工业网络和连接 FA/IT 的 Edgecross 等,三菱电机自动化(FA)携手全球合作伙伴 共建生态系统,使物联网和数字制造成为现实。

当前,向清洁能源和节能、碳中和及可持续性发展的转型,已成为工厂、建筑和社会基础设施的普遍要求。凭借完整的 产品组合和综合能力,在不同业务部门的携手合作下,三菱电机为企业如何应对这一挑战提供了一站式解决方案。

作为您的解决方案合作伙伴,三菱电机工业自动化期待与您携手同行,通过自动化的应用,共同实现制造业和整个社会 的可持续发展。

让我们自在菱活,共创未来!

三菱电机自动化(中国)有限公司

上海市虹桥路 1386号 三菱电机自动化中心 邮编:200336 No.1386 Hongqiao Road, Mitsubishi Electric Automation Center, Shanghai, China, 200336 电话:+86-21-2322-3030 传真:+86-21-2322-3000 官网:http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/ 技术支持热线:400-821-3030

Printed October 2023