

# 警報入力キット(別売品)取付要領書

## ⚠ 安全に関するご注意



電気工事をする前に、  
主電源を切ること。  
感電のおそれあり。




保護具を身に着けて  
作業すること。  
けがのおそれあり。

### 1. 同梱物の確認

本キットには、以下の部品が同梱されていますので、ご確認ください。

品名	外観	所要数
取扱要領書 (本書)		1
リレー		1
配線 (WIRE_1)		1
配線 (WIRE_2)		1
配線 (WIRE_3)		1
配線 (WIRE_4)		1
突合せ端子		1
M3.5×10ねじ		2
結束バンド		4
クランプ		2

### 2. 電気回路図

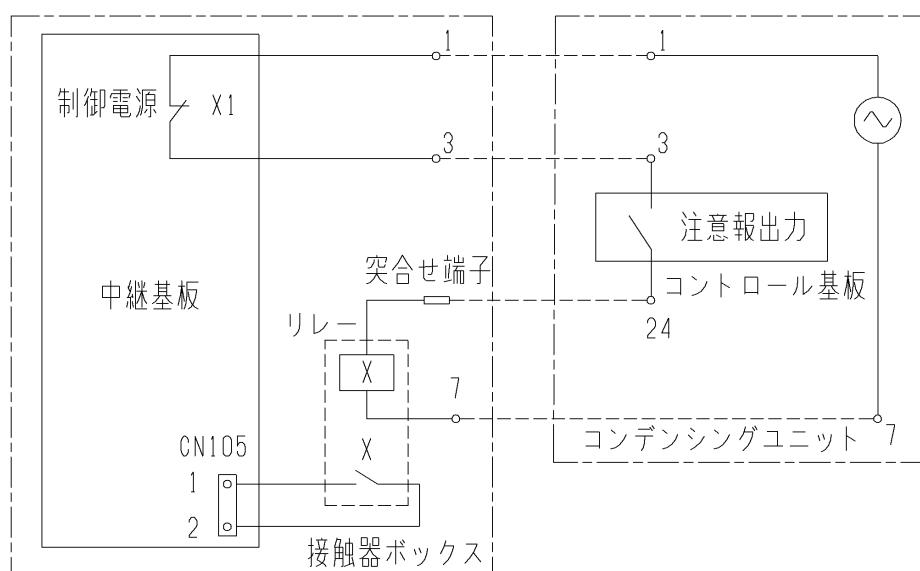


裏面あり

KAD1R897H01

### 3. 警報入力キット取付手順

<標準機種の場合>

- ①リレーを下図の位置方向でねじ止めする。
  - ②WIRE\_4をリレー端子3番と5番に接続し、コネクタを中継基板のCN105(赤)に接続する。
  - ③下図の位置に付属のクランプを取り付け(2か所)、下図の位置の既存クリップにて、  
②の配線をBOX底面に這わせながら、基板に接触しない様に固定する(3か所)。
  - ④WIRE\_2、WIRE\_3のビニールタイを取り外す。
  - ⑤WIRE\_3をリレー端子8番に接続し、端子台7番と接続する。
  - ⑥WIRE\_2をリレー端子7番に接続し、もう片端をストリップ後、接触器BOX内にて  
付属の突合せ端子を用いてコンテナシングユニットの24番端子と接続する。
  - ⑦WIRE\_2、WIRE\_3を下図の位置の既存配線に結束バンドで結束する(2か所)。
- \* ③の固定時、配線接触保護のため、保護部が板金エッジ部にあることを確認すること。  
\* ⑥の突合せ端子での接続は防塵のため、必ず触器BOX内で行うこと。  
\* 本別売品のCN105端子接続部は極性ありません。

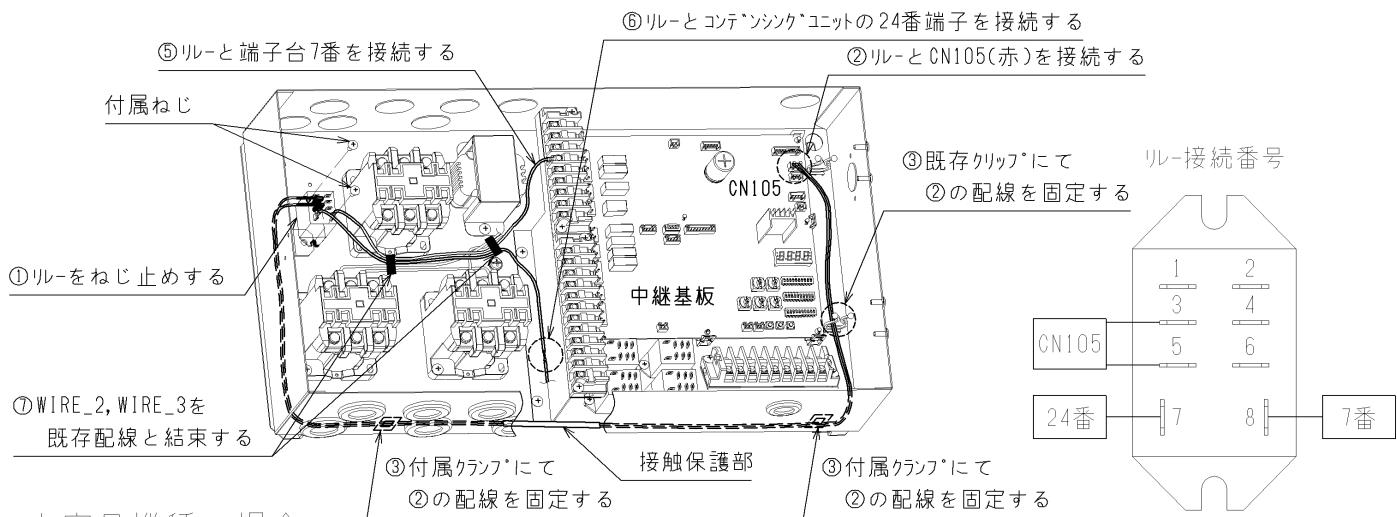

<大容量機種の場合>

- ①リレーを下図の位置方向でねじ止めする。
  - ②WIRE\_1をリレー端子3番と5番に接続し、コネクタを中継基板のCN105(赤)に接続する。
  - ③②で余った配線を基板に接触しない様に、下図の位置の既存配線に結束バンドで結束する(2か所)。
  - ④WIRE\_3をリレー端子7番に接続し、端子台7番と接続する。
  - ⑤WIRE\_2をリレー端子8番に接続し、もう片端をストリップ後、接触器BOX内にて  
付属の突合せ端子を用いてコンテナシングユニットの24番端子と接続する。
- \* ⑤の突合せ端子での接続は防塵のため、必ず接触器BOX内で行うこと。  
\* 本別売品のCN105端子接続部は極性ありません。  
\* WIRE\_2、WIRE\_3のビニールタイは結束状態のまま取り付けること。

