


PUZ-HRMP80,112,140,160KA 電気配線図

記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	DCL	リアクトル	CN31	コネクタ<応急運転>
MC	圧縮機用電動機	P.B.	パワー基板	CNM	コネクタ<A制御サーブिस点検キット>
MF1, MF2	送風機用電動機	C.B.	制御基板	CNMNT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(制御信号)>
21S4	四方弁	F1, F2	ヒューズ<10A>	CNVMMNT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(電源)>
63H	高圧圧力開閉器	F3, F4	ヒューズ<6.3A>	CN3S	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
TH3	サーミスタ<室外液管温度>	SW1	スイッチ<強制霜取り, 異常履歴リセット, 冷媒アドレス>	CNDM	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
TH4	サーミスタ<吐出温度>	SW4	スイッチ<試運転>	CN51	コネクタ<オプション接続(信号出力)>
TH6	サーミスタ<室外二相管温度>	SW5	スイッチ<機種設定, 機能切換> ※1	CNIT	コネクタ<オプション接続>
TH7	サーミスタ<外気温度>	SW6	スイッチ<機種設定, 機能切換> ※1	SV2	コネクタ<オプション接続>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>	SW7	スイッチ<機能切換>	SV3/SS	コネクタ<オプション接続>
TH32	サーミスタ<吸入管温度>	SW8	スイッチ<機能切換>		
TH33	サーミスタ<圧縮機シェル温度>	SW9	スイッチ<機能切換>		
LEV-A, LEV-B, LEV-C	電子膨張弁	SWP	スイッチ<ポンプダウン>		

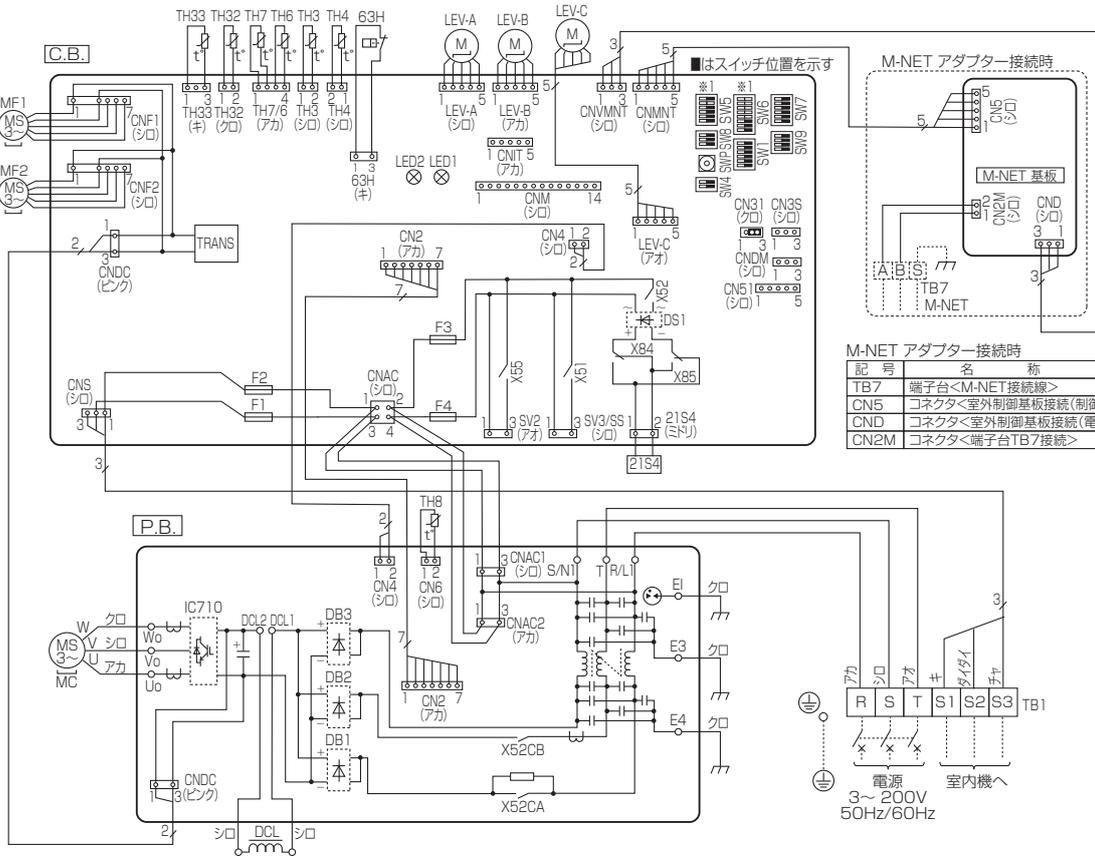

M-NET アダプター接続時

記号	名称
TB7	端子台<M-NET接続線>
CN5	コネクタ<室外制御基板接続(制御信号)>
CND	コネクタ<室外制御基板接続(電源)>
CN2M	コネクタ<端子台TB7接続>

運転点検表示 制御基板のLED1およびLED2により以下の運転、点検表示をします。
LED1が点灯しない場合:基板に電源が供給されていません。

	LED1 (ミッド)	LED2 (アカ)	内容	コード	
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯	点灯		←(点滅)	
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C4, H6等 運転状態表示	
	1回点滅	2回点滅	コネクタ(63H)オープン	F5	
異常時 (点滅します)	1回点滅	1回点滅	室内接続台数オーバー, 内外接続線誤配線	EA, Eb, EC	
	2回点滅	2回点滅	内外通信異常	E6~E9	
	3回点滅	3回点滅	リモコン通信異常	E0, E3~E5	
	4回点滅	4回点滅	組合せ異常, 未定義異常	EE, EF	
	5回点滅	5回点滅	シリアル通信異常	Ed	
	1回点滅	1回点滅	冷媒不足異常/吐出温度異常/圧縮機シェル温度異常, 低吐出スーパーヒート異常	U2, U7	
	2回点滅	2回点滅	高圧圧力異常, 低圧圧力異常	U1, UL	
	3回点滅	3回点滅	室外ファンモータ回転数異常	U8	
	3回点滅	4回点滅	4回点滅	パワーモジュール異常, 圧縮機過電流遮断(過負荷, ロック)	U6, UF
		5回点滅	5回点滅	電流センサ異常	UH
6回点滅		6回点滅	圧縮機過電流遮断異常	UP	
7回点滅		7回点滅	サーミスタ<吐出温度>/サーミスタ<圧縮機シェル温度>(TH4/TH33)のオープン/ショート サーミスタ<室外液管温度>/サーミスタ<室外二相管温度>/サーミスタ<外気温度>/サーミスタ <放熱板温度>/サーミスタ<吸入管温度>(TH3/TH6/TH7/TH8/TH32)のオープン/ショート	U3 U4	
	6回点滅	6回点滅	放熱板温度異常	U5	
	7回点滅	7回点滅	電圧異常, T相欠相, 電流センサ異常	U9	

