



- 注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
 4. 本図はファンが2つのP80～P160形を示します。P45～P71形の場合はファンが1つとなります。
 5. フィルタ交換・メンテナンスは横からになりますので、次項詳細図のサービススペースを確保ください。
 6. ドレンポンプ内蔵です。
 7. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

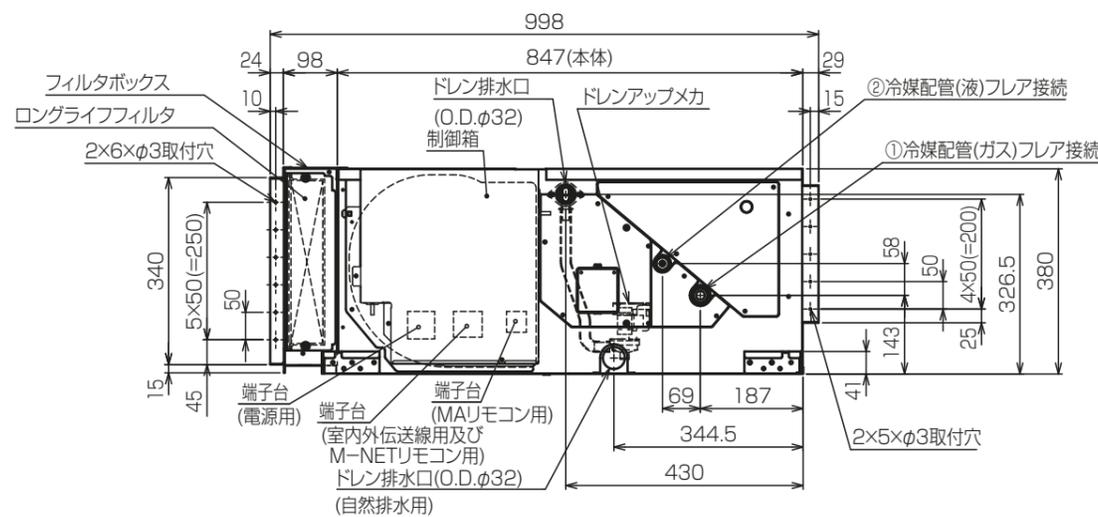

ドレン配管接続図

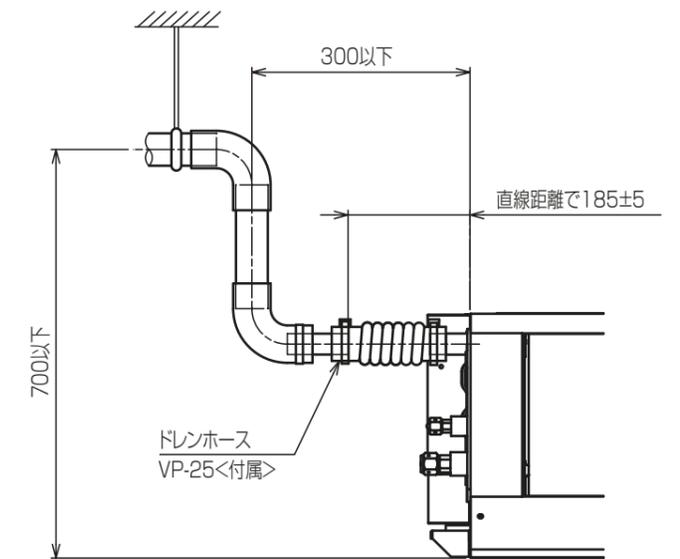

※上図範囲内で付属のドレンホースを使用してドレン揚程の処理をしてください。

<ロングライフフィルタ組込み仕様>

KB94C5H1

| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ①ガス配管サイズ | ②液配管サイズ |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|----|------|----|-----|----|----------|---------|
| PEFY-P45.50MG0 | 900 | 754 | 690 | 600 | 550 | 50 | 11 | 500 | 10 | 450 | 50 | φ12.7 | φ6.35 |
| PEFY-P71MG0 | | | | | | | | | | | | | |
| PEFY-P80.90MG0 | 1085 | 1000 | 935 | 885 | 835 | 42.5 | 17 | 800 | 15 | 700 | 67 | φ15.88 | φ9.52 |
| PEFY-P112.140.160MG9 | 1250 | 1204 | 1130 | 1050 | 1000 | 25 | 21 | 1000 | 19 | 900 | 50 | | |

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|---|--------------|-------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PEFY-P112MG9 | |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 2022-05-15 | インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図 | | |
| 三菱電機株式会社 | | 図番 | GA-PEFY-P112MG9-LF | 副番 | 頁 1/2 |

